

Altistart 48 Telemecanique

คู่มือการใช้งาน

Soft start- soft stop units,



Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

As a rule, the Altistart 48 control (CL1 - CL2) and power (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) supplies must be disconnected before any operation on either the electrical or mechanical parts of the installation or machine.

During operation the motor can be stopped by cancelling the run command. The starter remains powered up. If personnel safety requires prevention of sudden restarts, this electronic locking system is not sufficient: fit a breaker on the power circuit.

The starter is fitted with safety devices which, in the event of a fault, can stop the starter and consequently the motor. The motor itself may be stopped by a mechanical blockage. Finally, voltage variations or line supply failures can also cause shutdowns.

If the cause of the shutdown disappears, there is a risk of restarting which may endanger certain machines or installations, especially those which must conform to safety regulations. In this case the user must take precautions against the possibility of restarts, in particular by using a low speed detector to cut off power to the starter if the motor performs an unprogrammed shutdown.

The products and equipment described in this document may be changed or modified at any time, either from a technical point of view or in the way they are operated. Their description can in no way be considered contractual.

This starter must be installed and set up in accordance with both international and national standards. Bringing the device into conformity is the responsibility of the systems integrator who must observe the EMC directive among others within the European Union.

The specifications contained in this document must be applied in order to comply with the essential requirements of the EMC directive.

The Altistart 48 must be considered as a component: it is neither a machine nor a device ready for use in accordance with European directives (machinery directive and electromagnetic compatibility directive). It is the responsibility of the final integrator to guarantee conformity to the relevant standards.

สารบัญ

| | |
|---|----|
| ขั้นตอนการติดตั้ง Soft Starter | 5 |
| ค่าที่กำหนดจากโรงงาน | 7 |
| ข้อแนะนำเบื้องต้น | 8 |
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | 9 |
| ข้อแนะนำการใช้งาน | 10 |
| ตารางเทียบขนาด ATS48 กับมอเตอร์..... | 11 |
| ขนาด | 19 |
| ข้อแนะนำในการติดตั้ง | 21 |
| การติดตั้งโดยการยึดติดผนัง หรือตั้งบนพื้น | 22 |
| การต่อสายวงจรภาคกำลัง | 23 |
| การต่อสายวงจรภาคควบคุม..... | 28 |
| การเข้าสายคำสั่ง RUN - STOP | 29 |
| วงจรการต่อใช้งาน | 30 |
| การป้องกันทางความร้อน | 40 |
| จอแสดงผลและการโปรแกรม | 44 |
| หน่วยแสดงผลระยะไกล | 47 |
| เมนูตั้งค่าการควบคุม (Set) | 48 |
| เมนูการป้องกัน (Pro) | 53 |
| เมนูตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (drC) | 57 |
| เมนูกำหนดหน้าที่ของ I/O (IO) | 61 |
| เมนูพารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ 2 (St 2) | 65 |
| เมนูเพื่อการสื่อสารข้อมูล (COP)..... | 69 |
| เมนูแสดงผล (SUP) | 71 |
| ตาราง Compatibility | 74 |
| การบำรุงรักษา | 75 |
| Fault - สาเหตุ - การแก้ไข | 76 |
| ตารางการตั้งค่า..... | 81 |

ขั้นตอนการติดตั้ง Soft Starter

1. ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง

- ตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงบนฉลากที่ติดอยู่กับหีบห่อ ว่าตรงกับใบสั่งซื้อหรือไม่
- ตรวจสอบ Altistart 48 ว่ามีส่วนใดเสียหายจากการขนส่งหรือไม่


2. นำ Altistart 48 ไปติดตั้ง ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำในหน้า 21 และ 22

3. ต่อแหล่งจ่ายไฟทั้งภาคกำลังและภาคควบคุมเข้ากับ Altistart 48 ดังนี้

- แหล่งจ่ายไฟคอนโทรล ต่อเข้ากับ CL1 - CL2
- แหล่งจ่ายไฟกำลังให้ต่อเข้ากับ 1/L1 - 3/L2 - 5/L3
- สายไฟกำลังจ่ายให้กับมอเตอร์ ต่อเข้ากับ 2/T1 - 4/T2 - 6/T3


หมายเหตุ : ถ้ามีคอนแทคเตอร์ที่ใช้ในการทำบายพาส ให้ต่อเข้ากับ L1 - L2 - L3 ในด้านแหล่งจ่ายไฟขาเข้า และต่อกับ A2 - B2 - C2 ในด้านไฟขาออกที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งขั้ว A2 - B2 - C2 ได้ถูกจัดให้สำหรับการต่อบายพาสโดยเฉพาะ ทั้งนี้ให้พิจารณาจากไดอะแกรมในหน้า 31 ถ้าใช้ ATS 48...Q ต่อภายในวงจรเดลต้าของมอเตอร์ (inside delta) ให้ทำตามคำแนะนำในหน้า 11 - 12 ส่วนไดอะแกรมแสดงการต่อได้แสดงไว้ในหน้า 32

บล็อกไดอะแกรมของวงจรภาคกำลังของ ATS 48 :

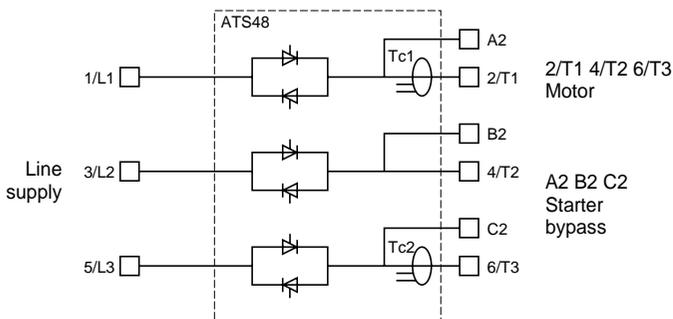

ขั้นตอนการติดตั้ง Soft starter

การกำหนดขั้วต่อสายเพื่อใช้ในการควบคุม (จากโรงงาน)

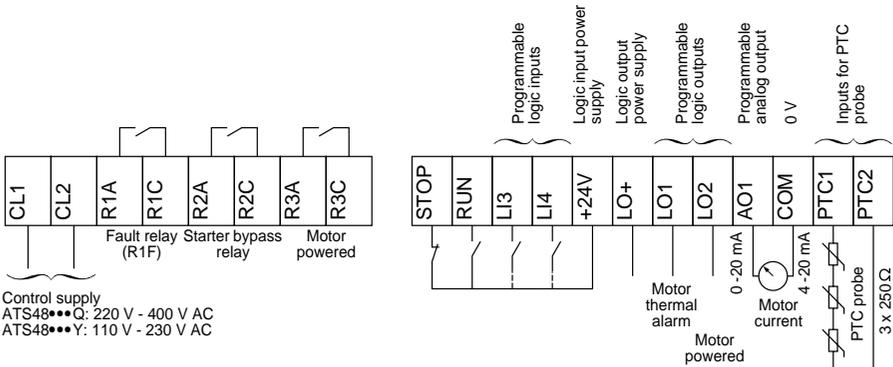

ให้ต่อ fault รีเลย์ อนุกรมเข้ากับวงจรควบคุมการทำงานของคอนแทคเตอร์หลักที่จ่ายไฟกำลังให้กับเครื่อง (line contactor power supply) ทั้งนี้เพื่อให้คอนแทคเตอร์หลักตัดวงจรเมื่อเกิด fault ในระบบ ตูยาละเอียดในไดอะแกรมที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน

ต่อสวิตช์ควบคุมการทำงาน RUN และ STOP เข้ากับ Logic input (LI) ตามรูปส่วน Logic Input และ Logic Output อื่นๆ (LI3, LI4, LO1 และ LO2) ได้ถูกเตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้งาน LI/LO เพิ่มเติมจาก RUN และ STOP

คำสั่ง Start ถูกกำหนดโดยให้ STOP เป็น 1 (ON) และ RUN เป็น 1 (ON)

คำสั่ง Stop ถูกกำหนดโดยให้ STOP เป็น 0 (OFF) และ RUN เป็น 1 หรือ 0

4. ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการใช้งาน Altistart 48 :

ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งาน Altistart 48 คือ ข้อมูลตาม name plate ของมอเตอร์ ซึ่งค่าต่างๆ ที่ปรากฏใน name plate จะต้องถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลที่จะต้องป้อนให้เครื่องในเมนู SET

5. จ่ายไฟภาคควบคุม (CL1 - CL2) โดยที่ไม่จ่ายไฟภาคกำลังและไม่มีคำสั่ง RUN

เครื่องจะแสดงค่า : nLP (เพื่อแสดงว่าภาคกำลังยังไม่จ่ายไฟเข้ามา)

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ATS 48 จะถูกโปรแกรมมาจากโรงงานเพื่อให้พร้อมใช้สำหรับงานทั่วไป และในกรณีนี้ การป้องกันมอเตอร์ในเรื่องความร้อนจากการใช้งานจะถูกโปรแกรมไว้เป็น class 10 (motor protection class 10)

อย่างไรก็ตาม ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยทำตามขั้นตอนในหน้า 45

ข้อควรระวัง คือ ผู้ใช้ควรโปรแกรมค่า In ให้เป็นไปตามที่แสดงไว้ใน name plate ของมอเตอร์

6. จ่ายไฟภาคกำลัง (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)

เครื่องจะแสดงค่า : rdY (เพื่อแสดงว่ามีไฟภาคกำลังจ่ายเข้าเครื่องแล้ว และเครื่องพร้อมที่จะทำงาน)

ทันทีที่ให้สัญญาณ RUN เป็น 1 เครื่องจะเริ่มทำงาน

ค่าที่กำหนดจากโรงงาน (Factory Configuration)

ค่าที่กำหนดจากโรงงาน

ค่าที่กำหนดจากโรงงานนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ซึ่งโรงงานได้โปรแกรมค่าต่างๆ มาให้เบื้องต้น ทั้งนี้ค่าต่างๆ เหล่านี้จะเหมาะกับการใช้ ATS 48 กับการต่อแบบปกติเท่านั้น (ไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมกับการต่อใช้งาน ATS 48 ภายในวงจรเคลดต้าของมอเตอร์ inside delta)

- พิกัดกระแสของมอเตอร์ In :
 - ATS48...Q : ค่ากระแสพิกัดที่โรงงานตั้งมาให้จะเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ของมอเตอร์ 400 V, 4 pole
 - ATS48...Y : จะเป็นไปตามมาตรฐาน NEC สำหรับมอเตอร์ 460 V.
- ค่าจำกัดกระแส (Limiting current, ILt) : 400% ของ In
- ระยะเวลาในการเร่ง (Acceleration ramp, ACC) : 15 วินาที
- แรงบิดเริ่มต้น (tq0) : 20% ของแรงบิดพิกัด
- ประเภทของการหยุด (sty) : หยุดแบบปล่อยอิสระ (-F-)
- การป้องกันมอเตอร์จากผลของความร้อน (tHp) : class 10 protection curve
- การแสดงผล : rdY (เครื่องพร้อมทำงาน)
- Logic inputs :
 - LI1 : หยุด (STOP)
 - LI2 : ทำงาน (RUN)
 - LI3 : กำหนดให้เครื่องหยุดแบบปล่อยอิสระ (LIL)
 - LI4 : กำหนดให้ควบคุมจาก local
- Logic outputs :
 - LO1 : ทำงานเมื่อมอเตอร์รับภาระเกิน (Alarm, tA1)
 - LO2 : ทำงานเมื่อเครื่องจ่ายไฟให้มอเตอร์ (ml)
- รีเลย์ :
 - R1 : รีเลย์แสดง fault (rll)
 - R2 : รีเลย์บายพาส ทำงานเมื่อสิ้นสุดการสตาร์ท
 - R3 : ทำงานเมื่อเครื่องจ่ายไฟให้มอเตอร์ (ml)
- Analog outputs :
 - AO : กระแสมอเตอร์ (OCr, 0 - 20 mA)
- พารามิเตอร์ด้านการติดต่อสื่อสาร :
 - กรณีต่อผ่านการเชื่อมโยงแบบอนุกรม, เครื่องจะถูกกำหนดให้มี logic address
 - ความเร็วในการส่งข้อมูล (tbr) : 19,200 บิตต่อวินาที (Add) = "0"
 - รูปแบบการติดต่อสื่อสาร (FOr) : 8 บิต, ไม่มี parity, 1 stop บิต

ในกรณีการประยุกต์ใช้งานไม่ซับซ้อนและค่าที่ตั้งไว้ไม่ขัดต่องานดังกล่าวผู้ใช้สามารถใช้เครื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ

ข้อแนะนำเบื้องต้น

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา


เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนที่จะนำมาติดตั้ง การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาจึงควรจะทำในขณะที่เครื่องยังอยู่ในหีบห่อ

การเคลื่อนย้ายในขณะที่ติดตั้ง

Altistart 48 จะมีขนาดแตกต่างกัน 6 ขนาด โดยที่แต่ละขนาดจะมีน้ำหนักและความกว้าง, ยาว, สูง ที่แตกต่างกัน

เครื่องเล็กๆ จะสามารถนำออกมาจากหีบห่อโดยไม่ต้องใช้เครื่องยกช่วย

เครื่องใหญ่ๆ จะมีน้ำหนักมากในการยกจึงต้องใช้เครื่องยกช่วย และรูปแบบการยกที่ถูกต้องควรเป็นไปดังรูปต่อไปนี้

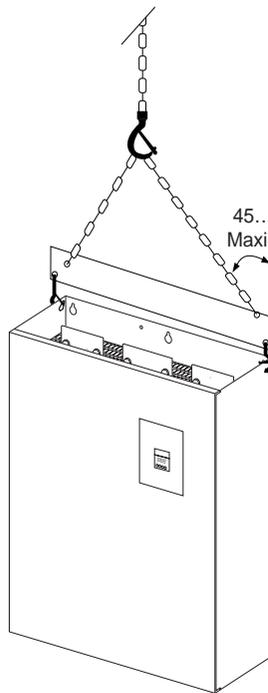

ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องด้วย power rails

ข้อกำหนดแนวทางเทคนิค

สภาพแวดล้อม


| | |
|--|---|
| ระดับการป้องกัน | IP20 สำหรับ ATS48 D17 • ถึง C11 • IP00 สำหรับ ATS48 C14 • ถึง M12 • (1) |
| ความคงทนต่อแรงสั่นสะเทือน | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 68-2-6 : 1.5 mm peak จากความถี่ 2 ถึง 13 Hz 1 gn จากความถี่ 13 ถึง 200 Hz |
| ความคงทนต่อแรงสะท้อน อย่างรุนแรงชั่วขณะ | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 68 - 2 - 27 : 15 g, 11 ms |
| มลภาวะแวดล้อมสูงสุด | ระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 947 - 4 - 2 |
| ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด | 93% โดยไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ หรือไม่มีหยดน้ำเกาะอยู่ ตามมาตรฐาน IEC 68 - 2 - 3 |
| อุณหภูมิแวดล้อม | ขณะเก็บรักษา : - 25°C ถึง + 70°C ขณะทำงาน : <ul style="list-style-type: none">• -10°C ถึง + 40°C โดยไม่ต้องลดพิกัด (without derating)• ถึง + 60°C โดยลดพิกัดการนำกระแส 2% สำหรับทุกๆ• 1°C ที่เพิ่มขึ้นจาก 40°C |
| ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลสูงสุด | 1000 ม. โดยไม่ต้องลดพิกัด (ถ้าสูงมากกว่านี้ จะต้องลดพิกัดการนำกระแสลง 0.5% สำหรับทุก 100 ม. ที่เพิ่มขึ้น |
| ตำแหน่งเครื่องขณะทำงาน | แนวตั้ง ± 10° |



(1) ATS48 ที่มี IP00 ควรจะต้องติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคล
อันเนื่องมาจากการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟ

ข้อแนะนำการใช้งาน

แรงบิดขณะสตาร์ท

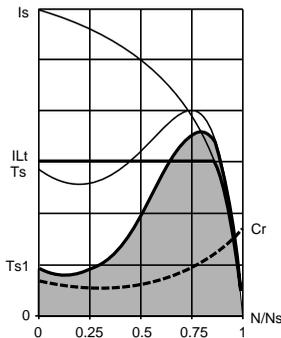

เส้นกราฟ Ts และ Is ในภาพแสดงลักษณะของแรงบิดเมื่อสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ direct on line

เส้นกราฟ Ts1 แสดงลักษณะของแรงบิดเมื่อสตาร์ทด้วย ATS48 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าจำกัดกระแส ILt ด้วย ความช้า - เร็ว ในการสตาร์ท จะถูกควบคุมด้วยแรงบิดของมอเตอร์ในช่วงนี้

Tr หรือ Cr : แรงบิดด้านการหมุนของโหลด ซึ่งจะต้องน้อยกว่า Ts1 เสมอ

การเลือก soft start - soft stop

นิยามของรูปแบบการรับโหลด (motor duty)

S1 duty : คือการทำงานอย่างต่อเนื่องหลังจากการสตาร์ท ทั้งนี้จะพิจารณาให้โหลดมีลักษณะของแรงบิดเป็นแบบแรงบิดคงที่
S4 duty : คือการทำงานเป็นวัฏจักร (cycle) ทำให้มีการ start - stop อยู่ตลอดเวลา โดยที่ใน 1 วัฏจักรจะมีช่วงเวลาของการรับโหลดกับช่วงเวลาหยุดพัก (idle period) โดยเรียกสัดส่วนของช่วงเวลารับโหลดต่อช่วงเวลาทั้งหมดของวัฏจักรว่า load factor ทั้งนี้จะพิจารณาให้โหลดมีลักษณะของแรงบิดเป็นแบบแรงบิดคงที่

ข้อมูลที่จะต้องนำมาใช้ในการเลือก Altistart 48 คือ

1. ลักษณะของกำลังที่ใช้สตาร์ทว่าเป็นแบบปกติหรือแบบหนัก (standard or severe)
2. กำลังของมอเตอร์

ลักษณะของการสตาร์ทว่าเป็นแบบปกติหรือแบบหนักนี้จะถูกนำมากำหนดค่าจำกัดกระแสสูงสุด และรูปแบบการรับโหลด S1 และ S4 ของมอเตอร์



ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ Altistart48 กับโหลดประเภทอื่นที่ไม่ใช่มอเตอร์ (เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ตัวต้านทาน) ห้ามต่อคาปาซิเตอร์สำหรับแก๊สเพาเวอร์แฟกเตอร์เข้ากับขั้วของมอเตอร์ที่ใช้ Altistart48 เป็นตัวควบคุม

การใช้ Altistart 48 กับงานทั่วไป

ตัวอย่าง : centrifugal pump

ในลักษณะงานทั่วไป Altistart 48 ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับรูปแบบการรับโหลดดังนี้

- S1 duty : รับกระแสสตาร์ทได้ 4 เท่า ของ In ในเวลา 23 วินาทีหรือ 3 เท่า ของ In ในเวลา 46 วินาที จากสภาวะเครื่องเย็นตัว (Cold state)
- S4 duty : ที่ load factor 50% และมีการสตาร์ท 10 ครั้งต่อชั่วโมง เครื่องจะรับกระแสได้ 4 เท่าของ In ในเวลา 12 วินาที หรือ 3 เท่าของ In ในเวลา 23 วินาที หรือเทียบเท่า

ในกรณีนี้จะต้องตั้งค่าการป้องกันมอเตอร์จากผลของความร้อนไว้ที่ class 10

การใช้งาน Altistart 48 กับงานหนัก

ตัวอย่าง : เครื่อง grinder

ในลักษณะงานหนัก Altistart 48 จะถูกออกแบบให้ใช้ได้กับ S4 duty โดยมี load factor 50% และรับการสตาร์ทได้ 5 ครั้งต่อชั่วโมง ทั้งนี้เครื่องจะรับกระแสสตาร์ทได้ 4 เท่าของ In ในเวลา 23 วินาที หรือเทียบเท่าในกรณีนี้จะต้องตั้งค่าการป้องกันมอเตอร์จากผลของความร้อนไว้ที่ class 20 และจะต้องตั้งค่า In ให้ตรงกับที่แสดงไว้ใน name plate มอเตอร์


หมายเหตุ : ในการใช้งานกับมอเตอร์ที่รับภาระแบบ S4 duty จะต้องเพิ่มขนาดเครื่องให้ใหญ่ขึ้น 1 ขนาด เช่นจะต้องเลือก ATS 48 D17Q สำหรับมอเตอร์ 11 kw 400 V.

ถ้าทำการบายพาส Altistart ออกจากวงจรหลังจากเสร็จสิ้นการสตาร์ท จะสามารถใช้เครื่องในการสตาร์ทได้ถึง 10 ครั้งต่อชั่วโมง โดยรับกระแสสตาร์ทได้ 3 เท่าของ In ในเวลา 23 วินาที หรือเทียบเท่า และจะต้องตั้งค่าการป้องกันมอเตอร์จากผลของความร้อนไว้ที่ class 10


ข้อแนะนำการใช้งาน

การต่อ **Altistart 48 Q** (พิกัดแรงดัน 230 - 400 V) เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หรือต่ออยู่ภายในวงจรเตลต้าของขดลวดมอเตอร์

การต่อ **Altistart 48** เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

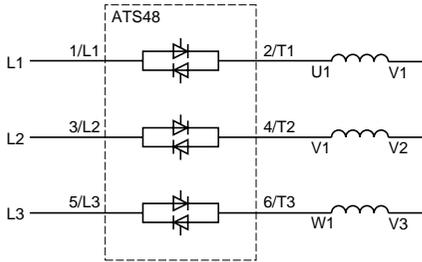

การเชื่อมต่อมอเตอร์ต่อแบบสตาร์

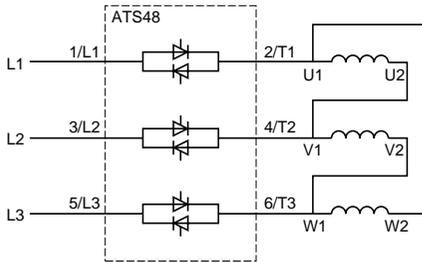

การเชื่อมต่อมอเตอร์ต่อแบบเดลต้า

ข้อแนะนำการใช้งาน

การต่อ Altistart 48 ภายในวงจรเตลต้าของขดลวดมอเตอร์

การต่อ ATS48...Q อนุกรมกับขดลวดของมอเตอร์ที่ต่อแบบเตลต้าโดยตรงจะทำให้ ATS48...Q รับกระแสเพียง $\sqrt{3}$ เท่าที่พิกัดมอเตอร์เดียวกัน ซึ่งทำให้ขนาดของเครื่องลดลงอย่างมาก


การเลือกต่อแบบนี้สามารถกำหนดได้ในเมนูตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (Advance setting menu) โดยกำหนดให้ dLt = On เมื่อเลือกใช้งานในโหมดนี้เครื่องจะแสดงค่าของกระแสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสพิกัด, ค่าจำกัดกระแสสูงสุด และกระแสขณะทำงานเป็นกระแสที่ line (line current) โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนวณเอง



Altistart 48 จะสามารถนำมาต่อในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ได้ เฉพาะที่เป็น ATS48...Q เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า

- เฉพาะการหยุดแบบปล่อยอิสระ (free wheel stop) เท่านั้นที่ใช้งานได้
- ไม่สามารถใช้งานแบบคาสเคดได้
- ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน Preheating ได้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องได้ในตาราง หน้า 13

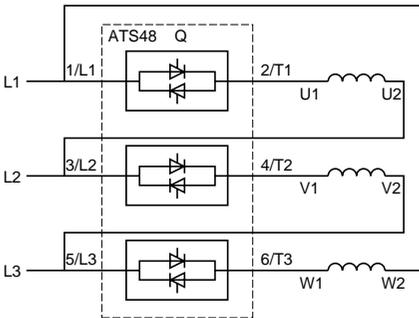

การต่อ soft starter
ภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์

ตัวอย่าง :

มอเตอร์ขนาด 110 kw, 400 V พิกัดกระแส 195A ต่อแบบเตลต้าต้องการเลือก soft starter เพื่อใช้งานกับมอเตอร์ดังกล่าว จำนวนกระแสในแต่ละเฟสได้เท่ากับ $195/\sqrt{3} = 114A$.

เลือก ATS48...Q ที่มีพิกัดกระแสครอบคลุมกระแสที่คำนวณได้ในที่นี้คือ ATS48 C14Q ซึ่งมีพิกัดกระแส 140A.

หรืออาจใช้ตารางในหน้า 15 และ 16 ในการเลือก ATS48...Q เมื่อต้องการต่อเครื่องภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องคำนวณกระแส

ตารางเปรียบเทียบขนาด ATS 48 กับมอเตอร์



ข้อกำหนดทั่วไป : โหลดมาตรฐาน, แรงดันแหล่งจ่าย 230/400 V., ต่อ starter เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

| Motor | | Starter 230/400 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz | | |
|---------------------|-------|--|------------|-------------------|
| Nominal motor power | | Max. permanent current in class 10 | ICL rating | Starter reference |
| 230 V | 400 V | | | |
| kW | kW | A | A | |
| 4 | 7.5 | 17 | 17 | ATS 48D17Q |
| 5.5 | 11 | 22 | 22 | ATS 48D22Q |
| 7.5 | 15 | 32 | 32 | ATS 48D32Q |
| 9 | 18.5 | 38 | 38 | ATS 48D38Q |
| 11 | 22 | 47 | 47 | ATS 48D47Q |
| 15 | 30 | 62 | 62 | ATS 48D62Q |
| 18.5 | 37 | 75 | 75 | ATS 48D75Q |
| 22 | 45 | 88 | 88 | ATS 48D88Q |
| 30 | 55 | 110 | 110 | ATS 48C11Q |
| 37 | 75 | 140 | 140 | ATS 48C14Q |
| 45 | 90 | 170 | 170 | ATS 48C17Q |
| 55 | 110 | 210 | 210 | ATS 48C21Q |
| 75 | 132 | 250 | 250 | ATS 48C25Q |
| 90 | 160 | 320 | 320 | ATS 48C32Q |
| 110 | 220 | 410 | 410 | ATS 48C41Q |
| 132 | 250 | 480 | 480 | ATS 48C48Q |
| 160 | 315 | 590 | 590 | ATS 48C59Q |
| (1) | 355 | 660 | 660 | ATS 48C66Q |
| 220 | 400 | 790 | 790 | ATS 48C79Q |
| 250 | 500 | 1000 | 1000 | ATS 48M10Q |
| 355 | 630 | 1200 | 1200 | ATS 48M12Q |

ค่าพิกัดกระแสมอเตอร์จะต้องไม่เกินค่าสูงสุดถาวรที่กำหนดไว้ใน class10

(1) ไม่แสดงค่าเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขนาดที่อยู่ในช่วงดังกล่าวตามมาตรฐาน

การลดขนาดเนื่องจากอุณหภูมิ

ข้อมูลตามตารางข้างต้นจะใช้ได้ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องมีค่าไม่เกิน 40°C

อย่างไรก็ตามสามารถติดตั้ง ATS 48 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ตราบดีที่กระแสสูงสุดถาวรยังอยู่ในกำหนดของ class 10 แต่จะต้องลดค่ากระแสสูงสุดที่เครื่องรับได้ลง 2% ในทุกๆ 1°C ที่เกินไปจาก 40°C

ตัวอย่าง : ATS48D32Q ที่ 50°C จะต้องลดขนาดกระแสที่รับได้ลง $10 \times 2\% = 20\%$ ดังนั้นจะรับกระแสได้สูงสุด

เท่ากับ $32 \times 0.8 = 25.6 \text{ A}$

ตารางเปรียบเทียบขนาด ATS48 กับมอเตอร์



ข้อกำหนดทั่วไป : โหลดหนัก, แรงดันแหล่งจ่าย 230/400 V. ต่อ starter เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

| Motor | | Starter 230/400 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz | | |
|---------------------|-------|--|------------|-------------------|
| Nominal motor power | | Max. permanent current in class 20 | ICL rating | Starter reference |
| 230 V | 400 V | | | |
| kW | kW | A | A | |
| 3 | 5.5 | 12 | 17 | ATS 48D17Q |
| 4 | 7.5 | 17 | 22 | ATS 48D22Q |
| 5.5 | 11 | 22 | 32 | ATS 48D32Q |
| 7.5 | 15 | 32 | 38 | ATS 48D38Q |
| 9 | 18.5 | 38 | 47 | ATS 48D47Q |
| 11 | 22 | 47 | 62 | ATS 48D62Q |
| 15 | 30 | 62 | 75 | ATS 48D75Q |
| 18.5 | 37 | 75 | 88 | ATS 48D88Q |
| 22 | 45 | 88 | 110 | ATS 48C11Q |
| 30 | 55 | 110 | 140 | ATS 48C14Q |
| 37 | 75 | 140 | 170 | ATS 48C17Q |
| 45 | 90 | 170 | 210 | ATS 48C21Q |
| 55 | 110 | 210 | 250 | ATS 48C25Q |
| 75 | 132 | 250 | 320 | ATS 48C32Q |
| 90 | 160 | 320 | 410 | ATS 48C41Q |
| 110 | 220 | 410 | 480 | ATS 48C48Q |
| 132 | 250 | 480 | 590 | ATS 48C59Q |
| 160 | 315 | 590 | 660 | ATS 48C66Q |
| (1) | 355 | 660 | 790 | ATS 48C79Q |
| 220 | 400 | 790 | 1000 | ATS 48M10Q |
| 250 | 500 | 1000 | 1200 | ATS 48M12Q |

ค่าพิกัดกระแสมอเตอร์จะต้องไม่เกินค่าสูงสุดถาวรที่กำหนดไว้ใน class 20

(1) ไม่แสดงค่าเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขนาดที่อยู่ในช่วงดังกล่าวตามมาตรฐาน

การลดขนาดเนื่องจากอุณหภูมิ

ข้อมูลตามตารางข้างต้นจะใช้ได้ ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องมีค่าไม่เกิน 40°C อย่างไรก็ตามสามารถติดตั้ง ATS 48 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ครบชุดที่กระแสสูงสุดถาวรยังอยู่ในกำหนดของ class 20 แต่จะต้องลดค่ากระแสสูงสุดที่เครื่องรับได้ลง 2% ในทุกๆ 1°C ที่เกินไปจาก 40°C

ตัวอย่าง : ATS48D32Q ที่ 50°C จะต้องลดขนาดกระแสที่รับได้ลง $10 \times 2\% = 20\%$ ดังนั้นจะรับกระแสได้สูงสุดเท่ากับ $22 \times 0.8 = 17.6 \text{ A}$.

ตารางเปรียบเทียบขนาด ATS 48 กับมอเตอร์



ข้อกำหนดทั่วไป : โหลดมาตรฐาน, แหล่งจ่ายแรงดัน 230/400 V. ต่อ starter ภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์

| Motor | | Starter 230/400 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz | | |
|---------------------|-------|--|------------|-------------------|
| Nominal motor power | | Max. permanent current in class 10 | ICL rating | Starter reference |
| 230 V | 400 V | | | |
| kW | kW | A | A | |
| 7.5 | 15 | 29 | 29 | ATS 48D17Q |
| 9 | 18.5 | 38 | 38 | ATS 48D22Q |
| 15 | 22 | 55 | 55 | ATS 48D32Q |
| 18.5 | 30 | 66 | 66 | ATS 48D38Q |
| 22 | 45 | 81 | 81 | ATS 48D47Q |
| 30 | 55 | 107 | 107 | ATS 48D62Q |
| 37 | 55 | 130 | 130 | ATS 48D75Q |
| 45 | 75 | 152 | 152 | ATS 48D88Q |
| 55 | 90 | 191 | 191 | ATS 48C11Q |
| 75 | 110 | 242 | 242 | ATS 48C14Q |
| 90 | 132 | 294 | 294 | ATS 48C17Q |
| 110 | 160 | 364 | 364 | ATS 48C21Q |
| 132 | 220 | 433 | 433 | ATS 48C25Q |
| 160 | 250 | 554 | 554 | ATS 48C32Q |
| 220 | 315 | 710 | 710 | ATS 48C41Q |
| 250 | 355 | 831 | 831 | ATS 48C48Q |
| (1) | 400 | 1022 | 1022 | ATS 48C59Q |
| 315 | 500 | 1143 | 1143 | ATS 48C66Q |
| 355 | 630 | 1368 | 1368 | ATS 48C79Q |
| (1) | 710 | 1732 | 1732 | ATS 48M10Q |
| 500 | (1) | 2078 | 2078 | ATS 48M12Q |

ค่าพิทักกระแสมอเตอร์จะต้องไม่เกินค่าสูงสุดถาวรที่กำหนดไว้ใน class10

(1) ไม่แสดงค่าเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขนาดที่อยู่ในช่วงดังกล่าวตามมาตรฐาน

การลดขนาดเนื่องจากอุณหภูมิ

ข้อมูลตามตารางข้างต้นจะใช้ได้ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องมีค่าไม่เกิน 40°C

อย่างไรก็ตามสามารถติดตั้ง ATS 48 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ครบโดที่กระแสสูงสุดถาวรยังอยู่ในกำหนดของ class 10 แต่จะต้องลดค่ากระแสสูงสุดที่เครื่องรับได้ลง 2% ในทุกๆ 1°C ที่เกินไปจาก 40°C

ตัวอย่าง : ATS48D32Q ที่ 50°C จะต้องลดขนาดกระแสที่รับได้ลง $10 \times 2\% = 20\%$ ดังนั้นจะรับกระแสได้สูงสุด

เท่ากับ $55 \times 0.8 = 44 \text{ A}$.

ตารางเปรียบเทียบขนาด ATS48 กับมอเตอร์



ข้อกำหนดทั่วไป : โหลดหนัก, แรงดันแหล่งจ่าย 230/400 V. ต่อ ซอฟท์สตาร์ทภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ (Inside Delta)

| Motor | | Starter 230/400 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz | | |
|---------------------|-------|--|------------|-------------------|
| Nominal motor power | | Max. permanent current in class 20 | ICL rating | Starter reference |
| 230 V | 400 V | A | A | |
| kW | kW | | | |
| 5.5 | 11 | 22 | 29 | ATS 48D17Q |
| 7.5 | 15 | 29 | 38 | ATS 48D22Q |
| 9 | 18.5 | 38 | 55 | ATS 48D32Q |
| 15 | 22 | 55 | 66 | ATS 48D38Q |
| 18.5 | 30 | 66 | 81 | ATS 48D47Q |
| 22 | 45 | 81 | 107 | ATS 48D62Q |
| 30 | 55 | 107 | 130 | ATS 48D75Q |
| 37 | 55 | 130 | 152 | ATS 48D88Q |
| 45 | 75 | 152 | 191 | ATS 48C11Q |
| 55 | 90 | 191 | 242 | ATS 48C14Q |
| 75 | 110 | 242 | 294 | ATS 48C17Q |
| 90 | 132 | 294 | 364 | ATS 48C21Q |
| 110 | 160 | 364 | 433 | ATS 48C25Q |
| 132 | 220 | 433 | 554 | ATS 48C32Q |
| 160 | 250 | 554 | 710 | ATS 48C41Q |
| 220 | 315 | 710 | 831 | ATS 48C48Q |
| 250 | 355 | 831 | 1022 | ATS 48C59Q |
| (1) | 400 | 1022 | 1143 | ATS 48C66Q |
| 315 | 500 | 1143 | 1368 | ATS 48C79Q |
| 355 | 630 | 1368 | 1732 | ATS 48M10Q |
| (1) | 710 | 1732 | 2078 | ATS 48M12Q |

ค่าพิกัดกระแสมอเตอร์จะต้องไม่เกินค่าสูงสุดถาวรที่กำหนดไว้ใน class 20

(1) ไม่แสดงค่าเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขนาดที่อยู่ในช่วงดังกล่าวตามมาตรฐาน

การลดขนาดเนื่องจากอุณหภูมิ

ข้อมูลตามตารางข้างต้นจะใช้ได้ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องมีค่าไม่เกิน 40°C อย่างไรก็ตามสามารถติดตั้ง ATS 48 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ครบใบที่กระแสสูงสุดถาวรยังอยู่ในกำหนดของ class 20 แต่จะต้องลดค่ากระแสสูงสุดที่เครื่องรับได้ลง 2% ในทุกๆ 1°C ที่เกินไปจาก 40°C ตัวอย่าง : ATS48D32Q ที่ 50°C จะต้องลดขนาดกระแสที่รับได้ลง $10 \times 2\% = 20\%$ ดังนั้นจะรับกระแสได้สูงสุดเท่ากับ $38 \times 0.8 = 30.4 \text{ A}$

ตารางเปรียบเทียบขนาด ATS48 กับมอเตอร์



ข้อกำหนดทั่วไป : โหลดมาตรฐาน, แรงดันแหล่งจ่าย 208/690 V. ต่อ starter เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

| Motor | | | | | | | Starter 208/690 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------|-------------------|
| Nominal motor power | | | | | | | Max. permanent current in class 10 | ICL rating | Starter reference |
| 208 V | 230 V | 440 V | 460 V | 500 V | 575 V | 690 V | | | |
| HP | HP | KW | HP | KW | HP | KW | A | A | |
| 5 | 5 | 7.5 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | ATS 48D17Y |
| 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 20 | 18.5 | 22 | 22 | ATS 48D22Y |
| 10 | 10 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 32 | 32 | ATS 48D32Y |
| (1) | (1) | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 38 | 38 | ATS 48D38Y |
| 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 37 | 47 | 47 | ATS 48D47Y |
| 20 | 20 | 30 | 40 | 37 | 50 | 45 | 62 | 62 | ATS 48D62Y |
| 25 | 25 | 37 | 50 | 45 | 60 | 55 | 75 | 75 | ATS 48D75Y |
| 30 | 30 | 45 | 60 | 55 | 75 | 75 | 88 | 88 | ATS 48D88Y |
| 40 | 40 | 55 | 75 | 75 | 100 | 90 | 110 | 110 | ATS 48C11Y |
| 50 | 50 | 75 | 100 | 90 | 125 | 110 | 140 | 140 | ATS 48C14Y |
| 60 | 60 | 90 | 125 | 110 | 150 | 160 | 170 | 170 | ATS 48C17Y |
| 75 | 75 | 110 | 150 | 132 | 200 | 200 | 210 | 210 | ATS 48C21Y |
| (1) | 100 | 132 | 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | ATS 48C25Y |
| 125 | 125 | 160 | 250 | 220 | 300 | 315 | 320 | 320 | ATS 48C32Y |
| 150 | 150 | 220 | 300 | 250 | 350 | 400 | 410 | 410 | ATS 48C41Y |
| (1) | (1) | 250 | 350 | 315 | 400 | 500 | 480 | 480 | ATS 48C48Y |
| 200 | 200 | 355 | 400 | 400 | 500 | 560 | 590 | 590 | ATS 48C59Y |
| 250 | 250 | 400 | 500 | (1) | 600 | 630 | 660 | 660 | ATS 48C66Y |
| 300 | 300 | 500 | 600 | 500 | 800 | 710 | 790 | 790 | ATS 48C79Y |
| 350 | 350 | 630 | 800 | 630 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | ATS 48M10Y |
| 450 | 450 | 710 | 1000 | 800 | 1200 | (1) | 1200 | 1200 | ATS 48M12Y |

ค่าพิกัดกระแสมอเตอร์จะต้องไม่เกินค่าสูงสุดตารางที่กำหนดไว้ใน class10

(1) ไม่แสดงค่าเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขนาดที่อยู่ในช่วงดังกล่าวตามมาตรฐาน

การลดขนาดเนื่องจากอุณหภูมิ

ข้อมูลตามตารางข้างต้นจะใช้ได้ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องมีค่าไม่เกิน 40°C

อย่างไรก็ตามสามารถติดตั้ง ATS 48 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ครบใบที่กระแสสูงสุดตารางยังอยู่ในกำหนดของ class 10 แต่จะต้องลดค่ากระแสสูงสุดที่เครื่องรับได้ลง 2% ในทุกๆ 1°C ที่เกินไปจาก 40°C

ตัวอย่าง : ATS48D32Y ที่ 50°C จะต้องลดขนาดกระแสที่รับได้ลง $10 \times 2\% = 20\%$ ดังนั้นจะรับกระแสได้สูงสุด

เท่ากับ $32 \times 0.8 = 25.6 \text{ A}$

ตารางเปรียบเทียบขนาด ATS 48 กับมอเตอร์



ข้อกำหนดทั่วไป : โหลดหนัก, แรงดันแหล่งจ่าย 208/690 V. ต่อ starter เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

| Motor | | | | | | | Starter 208/690 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------|-------------------|--|
| Nominal motor power | | | | | | | Max. permanent current in class 20 | ICL rating | Starter reference | |
| 208 V | 230 V | 440 V | 460 V | 500 V | 575 V | 690 V | | | | |
| HP | HP | kW | HP | kW | HP | kW | A | A | | |
| 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 17 | ATS 48D17Y | |
| 5 | 5 | 7.5 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 22 | ATS 48D22Y | |
| 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 20 | 18.5 | 22 | 32 | ATS 48D32Y | |
| 10 | 10 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 32 | 38 | ATS 48D38Y | |
| (1) | (1) | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 38 | 47 | ATS 48D47Y | |
| 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 37 | 47 | 62 | ATS 48D62Y | |
| 20 | 20 | 30 | 40 | 37 | 50 | 45 | 62 | 75 | ATS 48D75Y | |
| 25 | 25 | 37 | 50 | 45 | 60 | 55 | 75 | 88 | ATS 48D88Y | |
| 30 | 30 | 45 | 60 | 55 | 75 | 75 | 88 | 110 | ATS 48C11Y | |
| 40 | 40 | 55 | 75 | 75 | 100 | 90 | 110 | 140 | ATS 48C14Y | |
| 50 | 50 | 75 | 100 | 90 | 125 | 110 | 140 | 170 | ATS 48C17Y | |
| 60 | 60 | 90 | 125 | 110 | 150 | 160 | 170 | 210 | ATS 48C21Y | |
| 75 | 75 | 110 | 150 | 132 | 200 | 200 | 210 | 250 | ATS 48C25Y | |
| (1) | 100 | 132 | 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 320 | ATS 48C32Y | |
| 125 | 125 | 160 | 250 | 220 | 300 | 315 | 320 | 410 | ATS 48C41Y | |
| 150 | 150 | 220 | 300 | 250 | 350 | 400 | 410 | 480 | ATS 48C48Y | |
| (1) | (1) | 250 | 350 | 315 | 400 | 500 | 480 | 590 | ATS 48C59Y | |
| 200 | 200 | 355 | 400 | 400 | 500 | 560 | 590 | 660 | ATS 48C66Y | |
| 250 | 250 | 400 | 500 | (1) | 600 | 630 | 660 | 790 | ATS 48C79Y | |
| 300 | 300 | 500 | 600 | 500 | 800 | 710 | 790 | 1000 | ATS 48M10Y | |
| 350 | 350 | 630 | 800 | 630 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | ATS 48M12Y | |

ค่าพิกัดกระแสมอเตอร์จะต้องไม่เกินค่าสูงสุดถาวรที่กำหนดไว้ใน class 20

(1) ไม่แสดงค่าเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขนาดที่อยู่ในช่วงดังกล่าวตามมาตรฐาน

การลดขนาดเนื่องจากอุณหภูมิ

ข้อมูลตามตารางข้างต้นจะใช้ได้ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องมีค่าไม่เกิน 40°C


อย่างไรก็ตามสามารถติดตั้ง ATS 48 ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ตามใบที่กระแสสูงสุดถาวรยังอยู่ในกำหนด

ของ class 20 แต่จะต้องลดค่ากระแสสูงสุดที่เครื่องรับได้ลง 2% ในทุกๆ 1°C ที่เกินไปจาก 40°C

ตัวอย่าง : ATS48D32Y ที่ 50°C จะต้องลดขนาดกระแสที่รับได้ลง $10 \times 2\% = 20\%$ ดังนั้นจะรับกระแสได้สูงสุดเท่ากับ $22 \times 0.8 = 17.6 \text{ A}$.


ขนาด

ATS 48D17 • ...C66 •

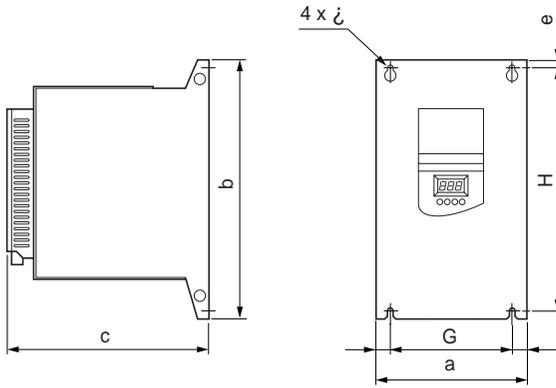

| ATS 48 | a mm | b mm | c mm | e mm | G mm | H mm | ζ mm | Weight kg |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y | 160 | 275 | 190 | 6.6 | 100 | 260 | 7 | 4.9 |
| D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y | 190 | 290 | 235 | 10 | 150 | 270 | 7 | 8.3 |
| C14Q, C14Y C17Q, C17Y | 200 | 340 | 265 | 10 | 160 | 320 | 7 | 12.4 |
| C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y | 320 | 380 | 265 | 15 | 250 | 350 | 9 | 18.2 |
| C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y | 400 | 670 | 300 | 20 | 300 | 610 | 9 | 51.4 |


ATS 48C79 • ...M12 •

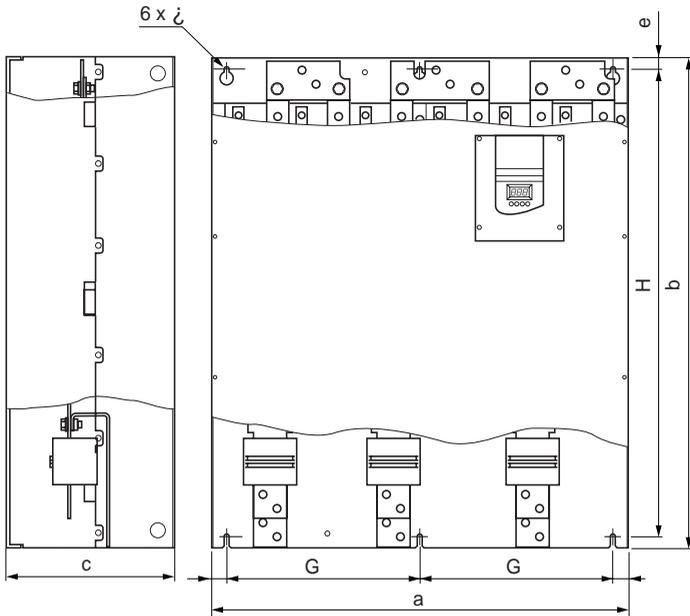

| ATS 48 | a mm | b mm | c mm | e mm | G mm | H mm | l mm | Weight kg |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y | 770 | 890 | 315 | 20 | 350 | 850 | 9 | 115 |

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

ติดตั้งในแนวตั้งโดยมีความเอียงจากเส้นแนวตั้งไม่เกิน $\pm 10^\circ$ ห้ามติดตั้งเครื่องใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เว้นช่องว่างพอสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่จะใช้ระบายความร้อนของเครื่องอย่างพอเพียง

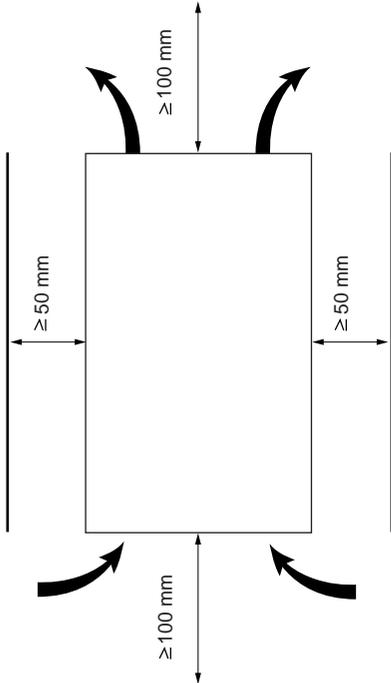

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีของเหลว, ฝุ่น หรือวัสดุนำไฟฟ้าใดๆ สามารถตกลงไปในเครื่องได้

การระบายความร้อนของเครื่อง

ในกรณีที่มีพัดลมระบายความร้อนติดตั้งมากับตัวเครื่อง พัดลมจะทำงาน โดยอัตโนมัติทันทีที่อุณหภูมิของ heatsink เพิ่มขึ้นถึง 50°C และจะหยุดทำงานเมื่อระดับอุณหภูมิลดลงเหลือ 40°C

อัตราการไหลของลม

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| ATS48D32 • และ D38 • | : 14 m ³ / ชม. |
| ATS48D47 • | : 28 m ³ / ชม. |
| ATS48D62 • ถึง C11 • | : 86 m ³ / ชม. |
| ATS48C14 • และ C17 • | : 138 m ³ / ชม. |
| ATS48C21 • ถึง C32 • | : 280 m ³ / ชม. |
| ATS48C41 • ถึง C66 • | : 600 m ³ / ชม. |
| ATS48C79 • ถึง M12 • | : 1200 m ³ / ชม. |


การติดตั้งโดยการยึดติดผนัง หรือ ตั้งบนพื้น

การติดตั้งโดยการยึดติดผนัง หรือตั้งกับพื้นกรณีตู้เป็น IP23

ให้ทำตามคำแนะนำในหน้า 21

เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศมีเพียงพอให้ดำเนินการต่อไปนี้

- ติดตั้งช่องระบายอากาศ
- ถ้าช่องระบายอากาศมีตัวกรองฝุ่น (filter) ก็ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศด้วย แต่ถ้าไม่มีพัดลมระบายอากาศต้องแน่ใจว่าอุณหภูมิในตู้ต้องไม่เกิน 40°C

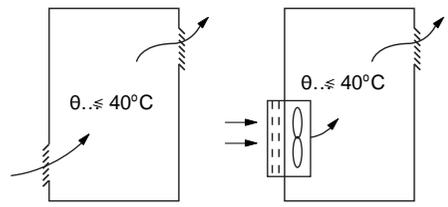

กำลังงานสูญเสียในรูปความร้อนที่พิกัดกระแสของเครื่อง กรณีใช้เครื่องตลอดเวลา (ไม่ทำบายพาส)

| Starter reference ATS 48 | Power in W | Starter reference ATS 48 | Power in W |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| D17Q, D17Y | 59 | C21Q, C21Y | 580 |
| D22Q, D22Y | 74 | C25Q, C25Y | 695 |
| D32Q, D32Y | 104 | C32Q, C32Y | 902 |
| D38Q, D38Y | 116 | C41Q, C41Y | 1339 |
| D47Q, D47Y | 142 | C48Q, C48Y | 1386 |
| D62Q, D62Y | 201 | C59Q, C59Y | 1731 |
| D75Q, D75Y | 245 | C66Q, C66Y | 1958 |
| D88Q, D88Y | 290 | C79Q, C79Y | 2537 |
| C11Q, C11Y | 322 | M10Q, M10Y | 2865 |
| C14Q, C14Y | 391 | M12Q, M12Y | 3497 |
| C17Q, C17Y | 479 | | |



หมายเหตุ : ถ้าเครื่องถูกบายพาสหลังการสตาร์ท ปริมาณกำลังงานสูญเสียที่ปล่อยออกมาจะถือได้น้อยมาก (อยู่ระหว่าง 15 ถึง 30 w)

- ปริมาณกำลังงานที่ผู้ใช้โดยภาคควบคุม (สำหรับทุกขนาด) : 25 w ไม่มีอากาศไหลเวียน
- ATS48D32 ถึง C17 Q/Y : 30 W มีอากาศไหลเวียน
- ATS48C21 ถึง D32 Q/Y : 50 W มีอากาศไหลเวียน
- ATS48C41 ถึง M12 Q/Y : 80 W มีอากาศไหลเวียน

การต่อสายวงจรภาคกำลัง

| Terminals | Functions | Maximum connection capacity Terminal tightening torque | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | ATS 48 D17 D22 D32 D38 D47 | ATS 48 D62 D75 D88 C11 | ATS 48 C14 C17 | ATS 48 C21 C25 C32 | ATS 48 C41 C48 C59 C66 | ATS 48 C79 M10 M12 |
| | Earth connections connected to earth | 10 mm ² 1.7 N.m | 16 mm ² 3 N.m | 120 mm ² 27 N.m | 120 mm ² 27 N.m | 240 mm ² 27 N.m | 2x240 mm ² 27 N.m |
| | | 8 AWG 15 lb.in | 4 AWG 26 lb.in | Busbar 238 lb.in | Busbar 238 lb.in | Busbar 238 lb.in | Busbar 238 lb.in |
| 1/L1 3/L2 5/L3 | Power supply | 16 mm ² 3 N.m | 50 mm ² 10 N.m | 95 mm ² 34 N.m | 240 mm ² 34 N.m | 2x240 mm ² 57 N.m | 4x240 mm ² 57 N.m |
| | | 8 AWG 26 lb.in | 2/0 AWG 88 lb.in | 2/0 AWG 300 lb.in | Busbar 300 lb.in | Busbar 500 lb.in | Busbar 500 lb.in |
| 2/T1 4/T2 6/T3 | Outputs to motor | 16 mm ² 3 N.m | 50 mm ² 10 N.m | 95 mm ² 34 N.m | 240 mm ² 34 N.m | 2x240 mm ² 57 N.m | 4x240 mm ² 57 N.m |
| | | 8 AWG 26 lb.in | 2/0 AWG 88 lb.in | 2/0 AWG 300 lb.in | Busbar 300 lb.in | Busbar 500 lb.in | Busbar 500 lb.in |
| A2 B2 C2 | Starter bypass | 16 mm ² 3 N.m | 50 mm ² 10 N.m | 95 mm ² 34 N.m | 240 mm ² 34 N.m | 2x240 mm ² 57 N.m | 4x240 mm ² 57 N.m |
| | | 8 AWG 26 lb.in | 2/0 AWG 88 lb.in | 2/0 AWG 300 lb.in | Busbar 300 lb.in | Busbar 500 lb.in | Busbar 500 lb.in |


แสดงการต่อสายวงจร ของ ATS 48 D17 • ถึง C11 •

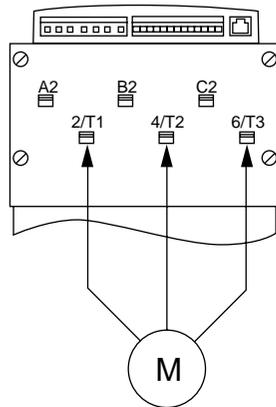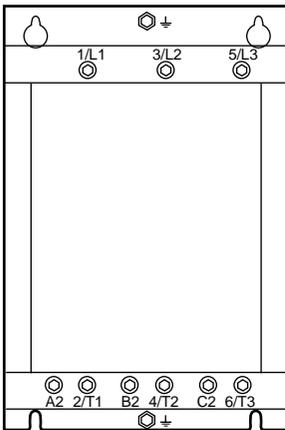

Motor to be connected to 2/T1, 4/T2, 6/T3


การต่อสายวงจรภาคกำลัง

แสดงการต่อสายวงจร ของ ATS 48 D14 • ถึง C17 •

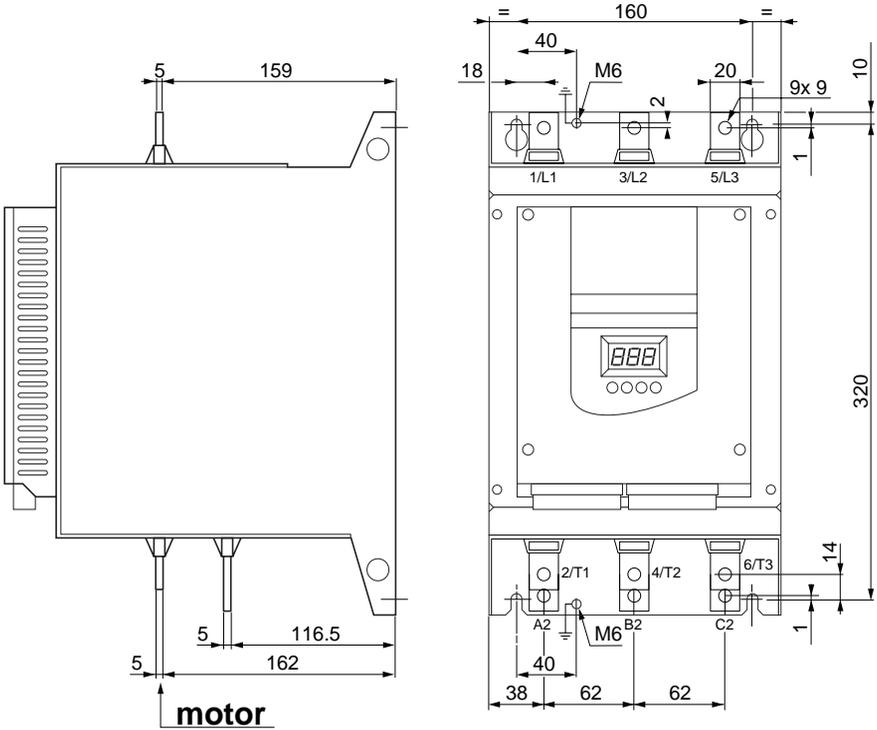


การต่อสายวงจรภาคกำลัง

แสดงการต่อสายวงจร ของ ATS 48 D21 • ถึง C32 •

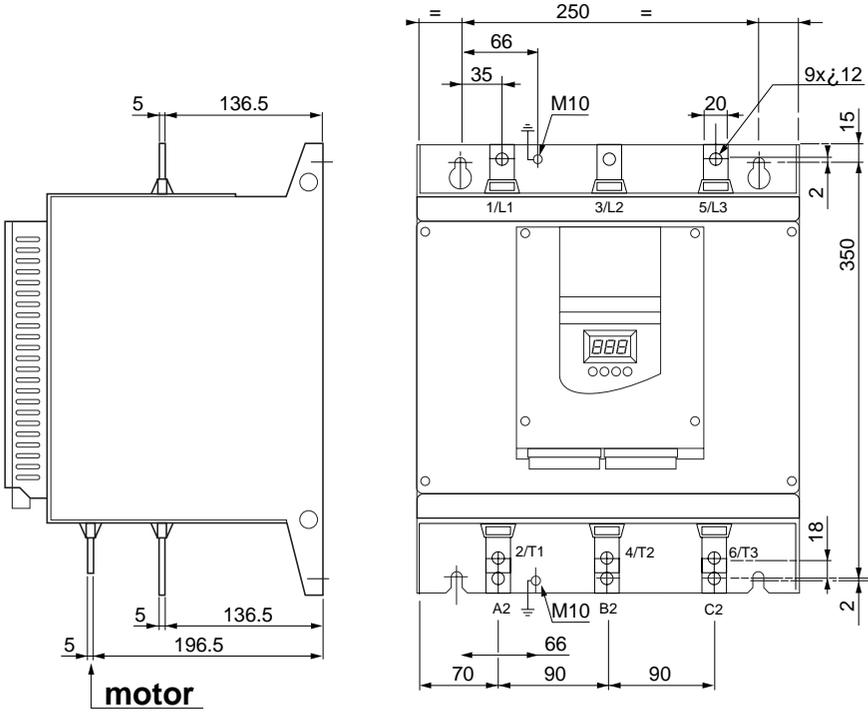


การต่อสายวงจรภาคกำลัง

แสดงการต่อสายวงจร ของ **ATS 48 D41 • ถึง C66 •**

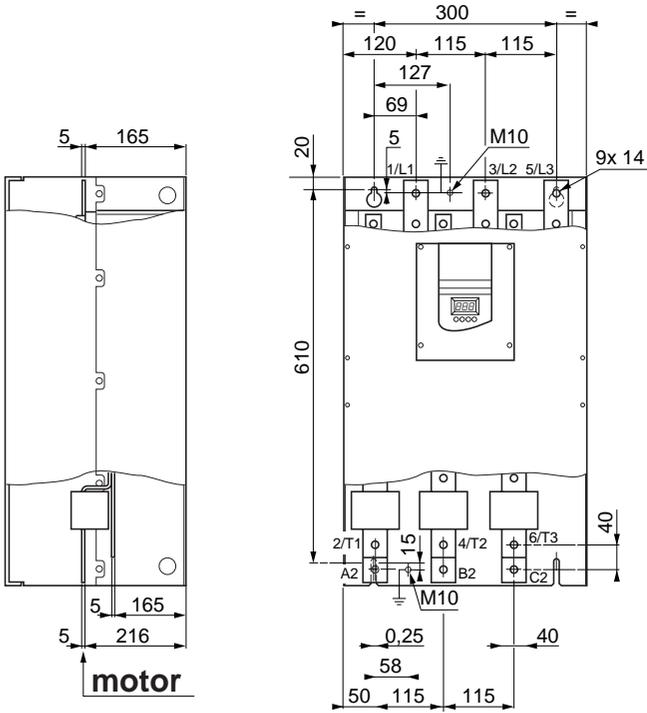

การต่อสายวงจรภาคกำลัง

แสดงการต่อสายวงจร ของ ATS 48 C41 • ถึง M12 •

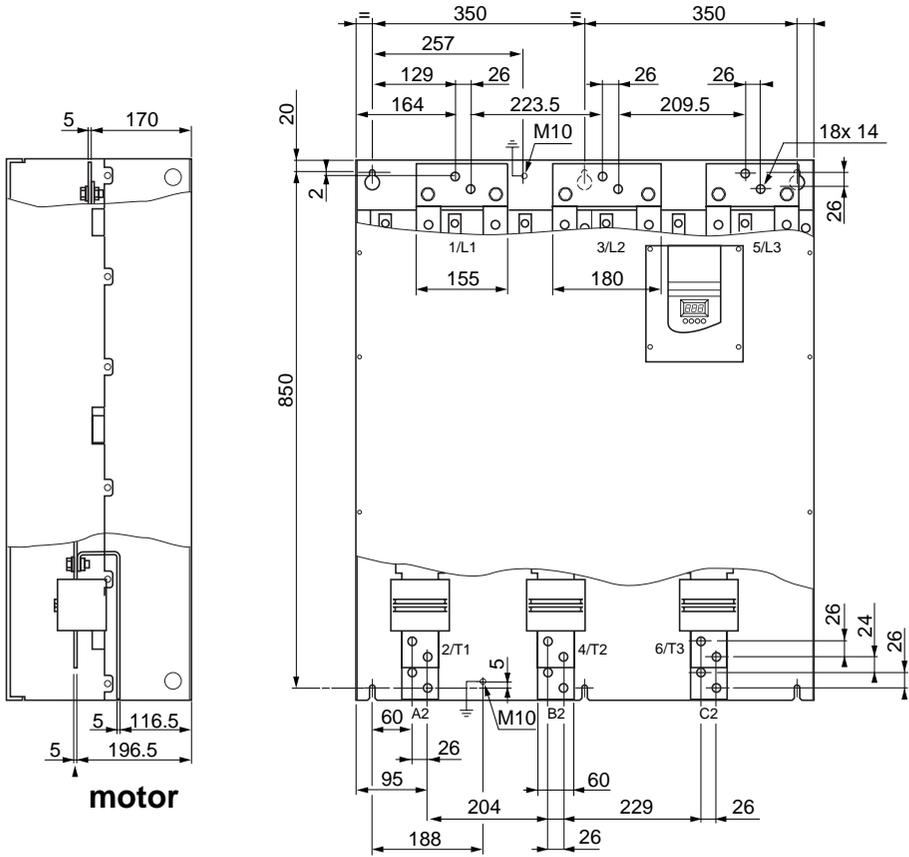

การต่อสายวงจรภาคควบคุม

ขั้วต่อสายของวงจรควบคุมจะถูกยึดไว้กับขั้วต่อแบบ plug - in ทางเดียว

ขนาดสายใหญ่สุดที่ต่อได้ : 2.5 mm² (12 AWG)

แรงบิดสูงสุดในการขันแน่น : 0.4 N.m (3.5 lb.in)

สำหรับ ATS48C17 • ถึง M12 • จะต้องเอาฝาป้องกันซึ่งปิดไว้ก่อนก่อนจึงจะสามารถขันขั้วต่อสายควบคุมได้

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

| ขั้วต่อสาย | ฟังก์ชัน | คุณลักษณะทางไฟฟ้า |
|--------------|--|---|
| CL1 CL2 | แหล่งจ่ายไฟระบบควบคุม | ATS48...Q : 220 ถึง 400 V + 10% - 15% 50/60 Hz ATS48...Y : 110 ถึง 130 V + 10% - 15% 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้ระบบดูหน้า 22 |
| R1A R1C | ปกติเปิด (N/O) เป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์ r1 ซึ่งสามารถโปรแกรมได้ | พิกัดแรงดันและกระแสที่สูงสุด • 10 mA, 6 V dc |
| R2A R2C | ปกติเปิด (N/O) เป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์ r2 ซึ่งทำงานเมื่อสิ้นสุดการสตาร์ท | พิกัดแรงดันและกระแสสูงสุดสำหรับโหลดประเภทอินดักทีฟ (cos (= 0.5 และ L/R = 20 ms) : |
| R3A R3C | ปกติเปิด (N/O) เป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์ r3 ซึ่งสามารถโปรแกรมได้ | • 1.8 A, 230 Vac และ 30 V dc สูงสุด 400 V. |
| STOP RUN | เครื่องหยุดทำงาน (สถานะ 0 = หยุด) เครื่องทำงาน (สถานะ 1 = ทำงาน ถ้า STOP อยู่ที่ 1) | ระดับแรงดันปกติ 24 V, อิมพีแดนซ์ 4.3 k U _{max} = 30 V, I _{max} = 8 mA |
| L13 L13 | อินพุทที่สามารถโปรแกรมได้ อินพุทที่สามารถโปรแกรมได้ | สถานะ 1 : U > 11 V - I > 5 mA สถานะ 0 : U < 5 V - I < 2 mA |
| 24 V. | แหล่งจ่ายแรงดันของลอจิกอินพุท | +24 V ± 25% เป็นระบบ isolated และมีการป้องกันกระแสลัดวงจรและโอเวอร์โหลด กระแสสูงสุด : 200 mA |
| LO+ | แหล่งจ่ายแรงดันของลอจิกเอาต์พุท | ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย 24 V หรือต่อกับแหล่งจ่ายภายนอก |
| LO1 LO2 | ลอจิกเอาต์พุทที่สามารถโปรแกรมได้ | 2 x open collector output, เทียบได้กับ PLC ระดับ 1, มาตรฐาน IEC 65A - 68 แหล่งจ่าย + 24 V (ต่ำสุด 12 V, สูงสุด 30 V) กระแสสูงสุด 200 mA กรณีใช้แหล่งจ่ายจากภายนอก |
| AO1 | อนาล็อกเอาต์พุทที่สามารถโปรแกรมได้ | สามารถกำหนดให้เป็น 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA ความแม่นยำ + 5% ของค่าสูงสุด, อิมพีแดนซ์ของโหลดสูงสุด 500 ohm |
| COM | Common ของ I/O | 0 V |
| PTC1 PTC2 | อินพุทสำหรับ PTC | ความต้านทานสูงสุดของวงจร Probe750 ohm ที่ 25°C (3 x 250 ohm ต่อแบบอนุกรม) |
| (RJ 45) | ขั้วต่อสำหรับ o การควบคุมระยะไกล o Power suite o Bus ที่ใช้สื่อสาร | RS 485 Modbus |

ผังของขั้วต่อสายระบบควบคุม

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CL1 | CL2 | R1A | R1C | R2A | R2C | R3A | R3C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| STOP | RUN | L13 | L14 | 24V | LO+ | LO1 | LO2 | AO1 | COM | PTC1 | PTC2 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|



(RJ 45)

การเข้าสาย/คำสั่ง RUN - STOP

ข้อแนะนำการเข้าสาย

ภาคกำลัง

ให้ใช้ขนาดสายตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

จะต้องต่อสายกราวด์เข้ากับเครื่องเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ถ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประเภท "residual current device" จะต้องใช้อุปกรณ์ประเภท "A - Si type device" (เพื่อป้องกันการตัดวงจรขณะ ON ไฟเข้าระบบ) และถ้ามีการติดตั้ง Soft starter หลายตัวในแหล่งจ่ายเดียวกัน จะต้องต่อสายกราวด์ทุกตัวแยกต่างหากจากกัน และถ้าจำเป็นก็ต้องติดตั้ง line choke เพิ่มเติมด้วย (ดูข้อแนะนำการใช้ใน catalogue)

ให้วางสายเคเบิลของภาคกำลังไว้ให้ห่างจากสายสัญญาณหรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการประมวลผล (เช่น detectors, PLCs, อุปกรณ์ตรวจวัด, วีดีโอ และระบบสื่อสาร)

ภาคควบคุม

ให้วางสายเคเบิลของภาคควบคุมให้ห่างจากสายเคเบิลของภาคกำลัง

ฟังก์ชันของลอจิกอินพุต RUN และ STOP (ดูไดอะแกรมการต่อใช้งานในหน้า 31)

การควบคุมแบบ 2 - wire (2 - wire control)

การกำหนดให้เครื่องทำงาน (Run) หรือหยุดทำงาน (Stop) จะถูกกำหนดผ่านสถานะ 1 (RUN) หรือ 0 (Stop) ที่ลอจิกอินพุต 1 และ 2 ซึ่งจะถูกควบคุมผ่านสวิตช์เพียงตัวเดียวในขณะที่ On เครื่องหรือ รีเซ็ต fault แบบ manual, เครื่องจะทำงานทันทีถ้าคำสั่ง RUN ยังปรากฏอยู่

การควบคุมแบบ 3 - wire (3 - wire control)

คำสั่ง RUN และ Stop จะถูกควบคุมผ่านสวิตช์ 2 ตัวแยกจากกัน


คำสั่งให้หยุดทำงาน (stop) จะเกิดจากการเปิดวงจร (สถานะ 0) ที่อินพุต STOP สัญญาณพัลส์ที่อินพุต RUN จะทำให้เครื่องเริ่มทำงาน และเครื่องจะทำงานต่อเนื่องไป

แม้ว่าสัญญาณที่อินพุต RUN หายไปแล้วจนกระทั่งเปิดวงจรที่อินพุต STOP (open stop input)

ในขณะที่ ON ไฟเข้าระบบหรือทำการรีเซ็ต fault แบบ manual เครื่องจะไม่ทำงานจนกว่าจะเปิดวงจร RUN อินพุต แล้วสวิตช์กลับเข้าไปอีกครั้ง (new pulse)



ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อดึงจากแหล่งจ่ายไฟ, หยุดแบบปล่อยอิสระ, type 1 coordination

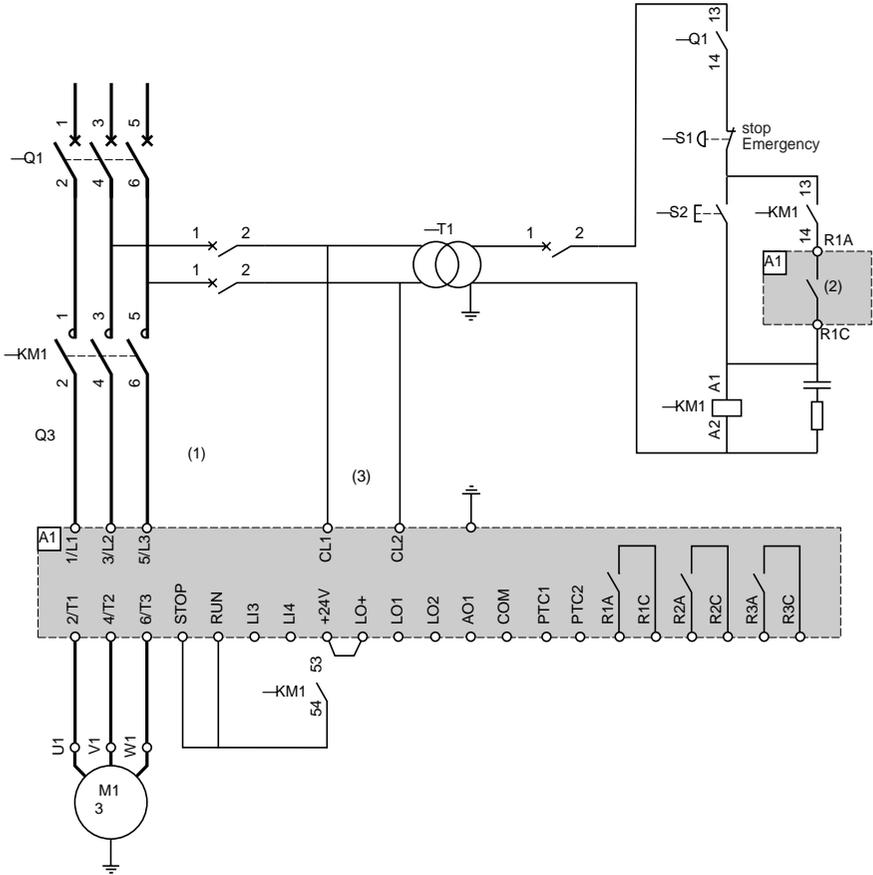


(1) ถ้าเป็น type 2 coordination จะต้องติดตั้งฟิวส์ชนิดตอบสนองเร็ว (fast - acting fuses) ตามมาตรฐาน IEC 60 947-4-2

(2) การกำหนดการทำงานของรีเลย์ R1 : isolating relay (ril) ให้ดูข้อกำหนดใน คุณสมบัติทางไฟฟ้า ในหน้า 28 พึงระวังข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด

(3) จะต้องใช้หม้อแปลง กรณีที่แรงดันแหล่งจ่ายมีค่านอกเหนือไปจากที่ ATS48 ยอมรับได้ ทั้งนี้ให้ดูคุณสมบัติทางไฟฟ้าในหน้า 28




ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ มีการทำบายพาสหลังสิ้นสุดการสตาร์ท, หยุดแบบปล่อยอิสระ และหยุดแบบควบคุมการเบรก, **type 1 coordination**

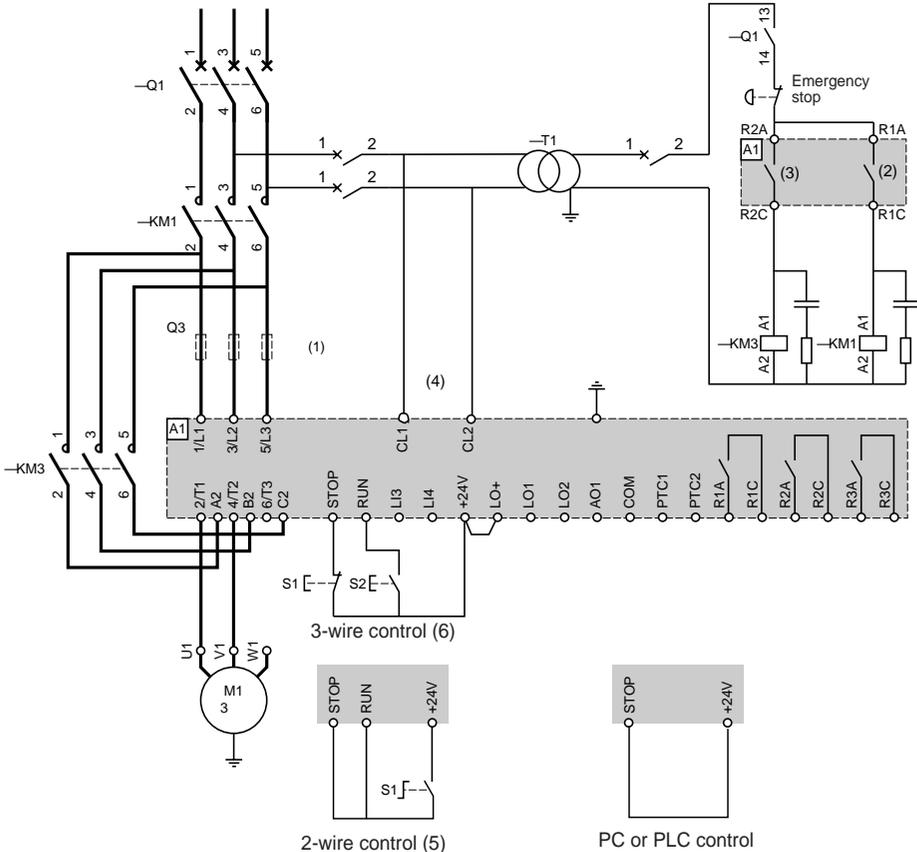

- (1) ถ้าเป็น type 2 coordination จะต้องติดตั้งฟิวส์ชนิดตอบสนองเร็ว (fast - acting fuses) ตามมาตรฐาน IEC 60 947-4-2
- (2) การกำหนดการทำงานของรีเลย์ R1 : isolating relay (ril) ให้ดูข้อกำหนดใน คุณสมบัติทางไฟฟ้า ในหน้า 28 ทั้งระวางข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด
- (3) ในกรณีหน้าคอนแทคของ I/O อื่น ๆ ก็จะต้องระวังไม่ให้บริการเกินค่าที่กำหนดไว้ในตารางหน้า 28 เช่นเดียวกัน
- (4) จะต้องใช้หม้อแปลง กรณีที่แรงดันแหล่งจ่ายมีค่านอกเหนือไปจากที่ ATS48 ยอมรับได้ ทั้งนี้ให้ดูคุณสมบัติทางไฟฟ้าในหน้า 28
- (5) ดูการควบคุมแบบ 2 - wire หน้า 29
- (6) ดูการควบคุมแบบ 3 - wire หน้า 29



ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, หยุดแบบปล่อยอิสระ และหยุดแบบควบคุมการเบรก มีการบายพาสหลังสิ้นสุดการสตาร์ท, ต่อภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์, เฉพาะ **ATS48...Q** เท่านั้น

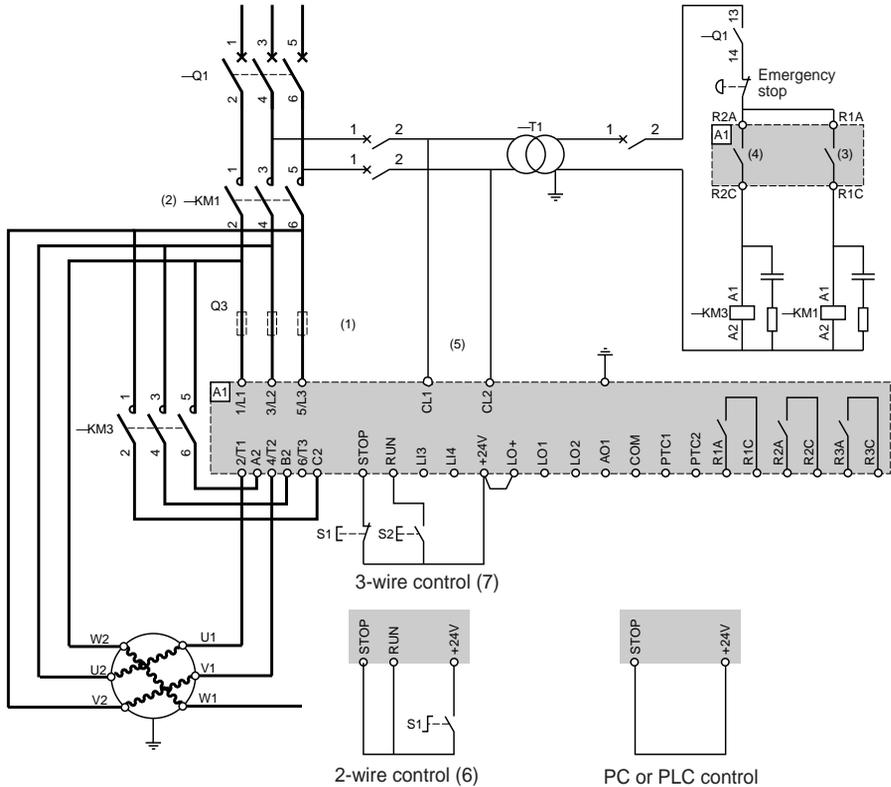



- (1) ถ้าเป็น type 2 coordination จะต้องติดตั้งฟิวส์ชนิดตอบสนองเร็ว (fast - acting fuses) ตามมาตรฐาน IEC 60 947-4-2
- (2) การกำหนดการทำงานของรีเลย์ R1 : isolating relay (ril) ให้ดูข้อกำหนดใน คุณสมบัติทางไฟฟ้า ในหน้า 28 พึงระวังข้อจำกัดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด
- (3) ในกรณีหน้าคอนแทคของ I/O อื่นๆ ก็จะต้องระวังไม่ให้อับภาระเกินค่าที่กำหนดไว้ในตารางหน้า 28 เช่นเดียวกัน
- (4) จะต้องใช้หม้อแปลง กรณีที่แรงดันแหล่งจ่ายมีค่านอกเหนือไปจากที่ ATS48 ยอมรับได้ ทั้งนี้ให้ดูคุณสมบัติทางไฟฟ้าในหน้า 28
- (5) ดูการควบคุมแบบ 2 - wire หน้า 29
- (6) ดูการควบคุมแบบ 3 - wire หน้า 29
- (7) ควรใช้ KM1 เสมอ และควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านความร้อนเพิ่มเติม



If the bypass contactor is used, "PHF" fault deletion can be extended.



ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, หยุดแบบปล่อยอิสระ และหยุดแบบควบคุมการเบรค, มีการบายพาสหลังสิ้นสุดการสตาร์ท, ต่อภายในวงจรเคลด้าของมอเตอร์, LSP/HSP โดยมีพารามิเตอร์ 2 ชุด

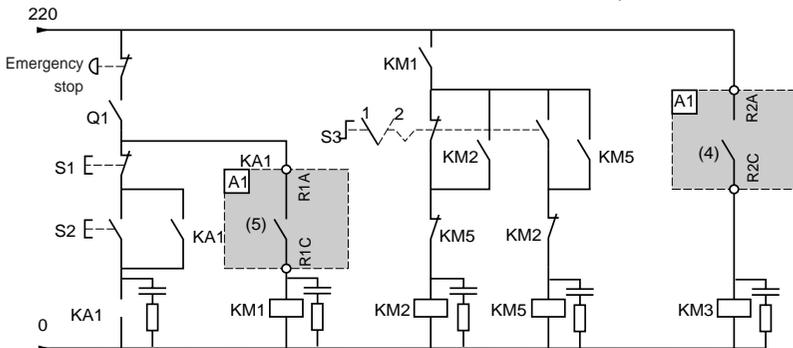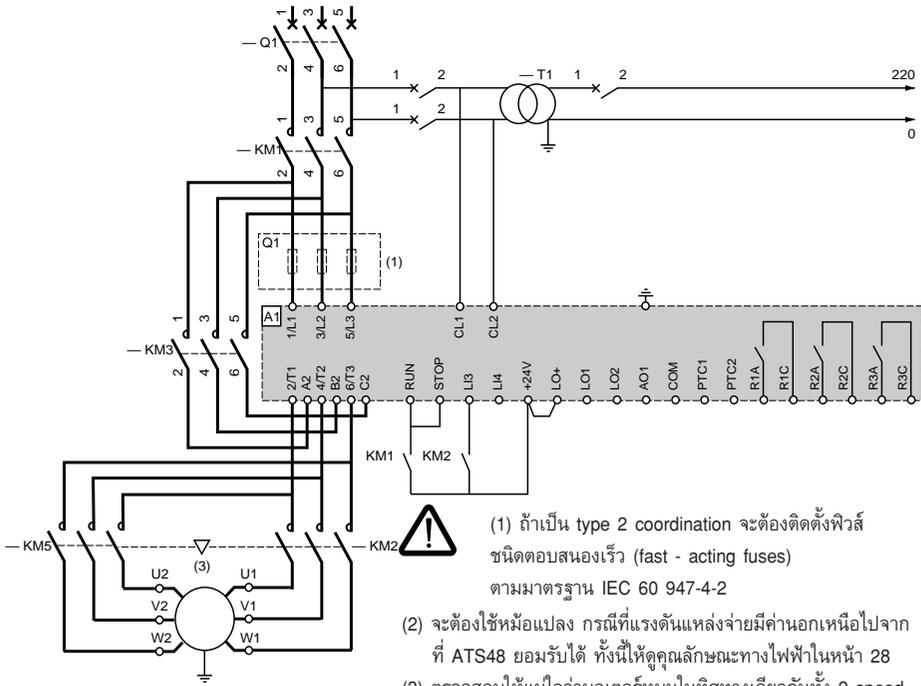


LI3 = LI5 (พารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ 2)

S3 : 1 = LSP, 2 = HSP



ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, ใช้ **ATS48** ตัวเดียวต่อแบบคาสเคดเพื่อใช้สตาร์ทและหยุดมอเตอร์หลายตัวในเวลาต่างกัน

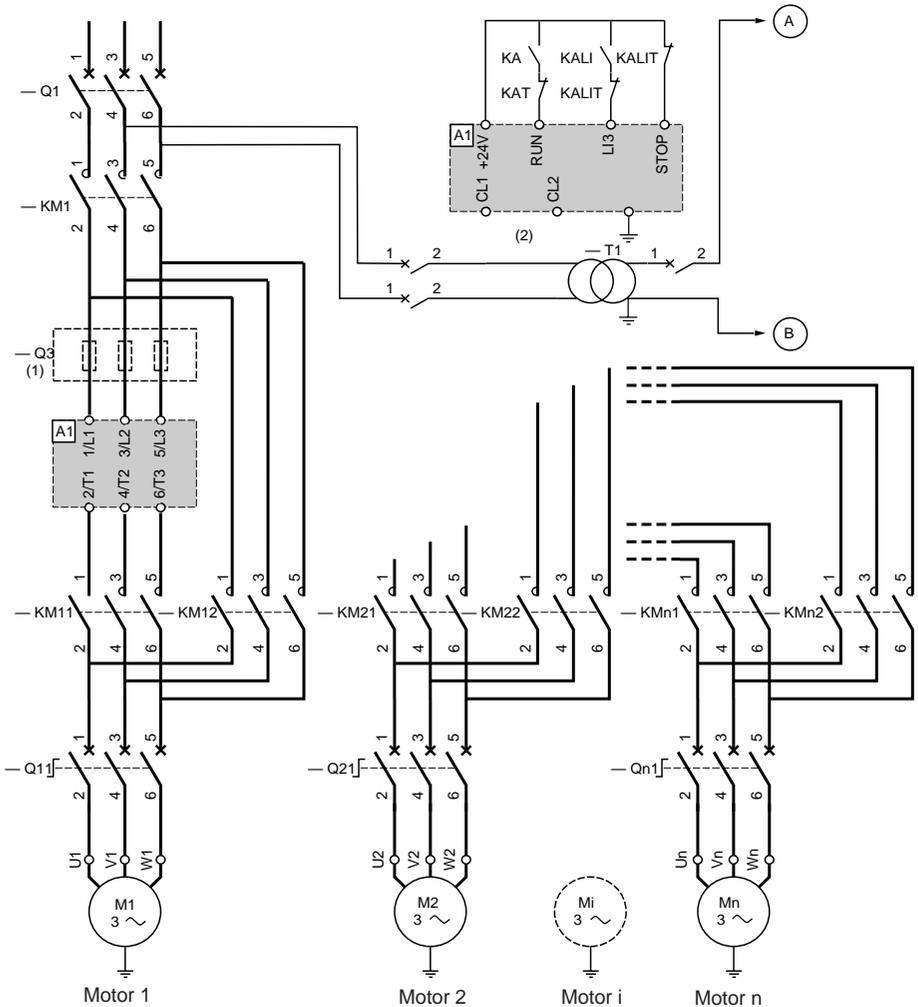

- (1) ถ้าเป็น type 2 coordination จะต้องติดตั้งฟิวส์ชนิดตอบสนองเร็ว (fast - acting fuses) ตามมาตรฐาน IEC 60 947-4-2
- (2) จะต้องใช้หม้อแปลง กรณีที่แรงดันแหล่งจ่ายมีค่านอกเหนือไปจากที่ ATS48 ยอมรับได้ ทั้งนี้ให้ดูคุณลักษณะทางไฟฟ้าในหน้า 28


ข้อควรระวัง :

- ต้องกำหนดลอคจิกอินพุท เพื่อให้เครื่องทำงานแบบคาสเคด (LI3 : LIC) ดูการกำหนดการทำงานของฟังก์ชันคาสเคด หน้า 59
- ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติ (fault) จะไม่สามารถให้เครื่องทำการเบรกมอเตอร์ได้
- การปรับค่าป้องกันทางความร้อนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ QN1 ของมอเตอร์แต่ละตัวจะต้องตั้งตามพิกัดของมอเตอร์นั้น


วงจรการต่อใช้งาน

ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, ใช้ ATS48 ตัวเดียวต่อแบบคาสเคดเพื่อใช้สตาร์ทและหยุดมอเตอร์หลายตัวในเวลาต่างกัน

Motor 1 control

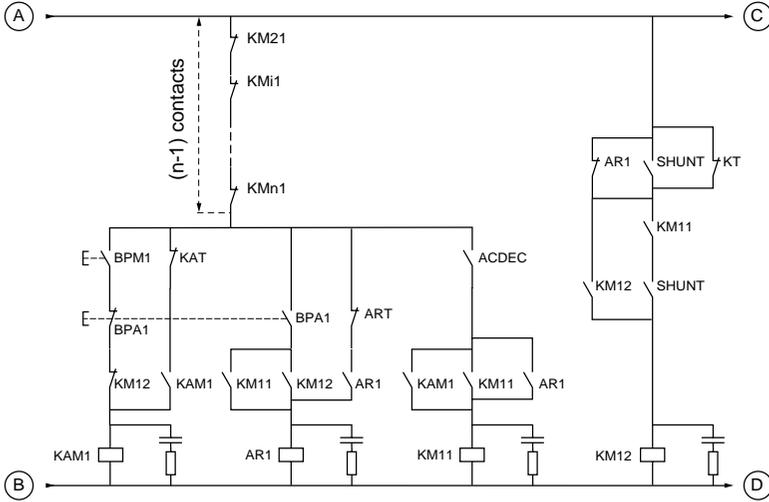

Motor 2 control

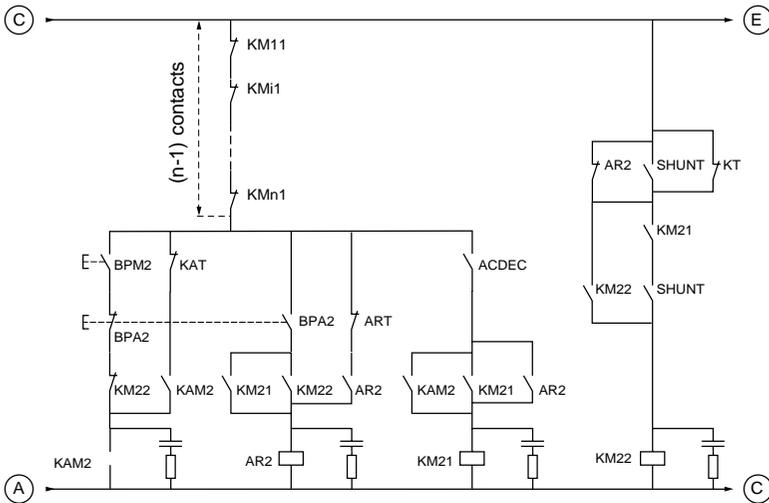


BPM1: "Run" button motor 1
BPM2: "Run" button motor 2

BPA1: "Stop" button motor 1
BPA2: "Stop" button motor 2


วงจรการต่อใช้งาน

ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, ใช้ **ATS48** ตัวเดียวต่อแบบคาสเคดเพื่อใช้สตาร์ทและหยุดมอเตอร์หลายตัวในเวลาต่างกัน

Motor n control

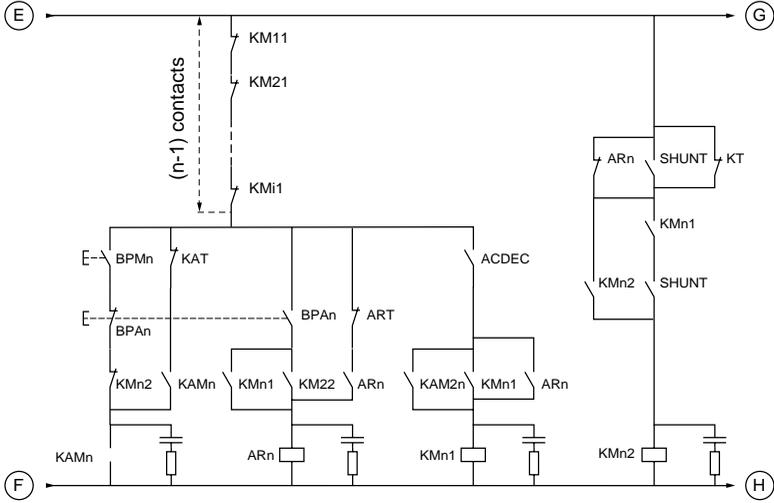

Cascade control

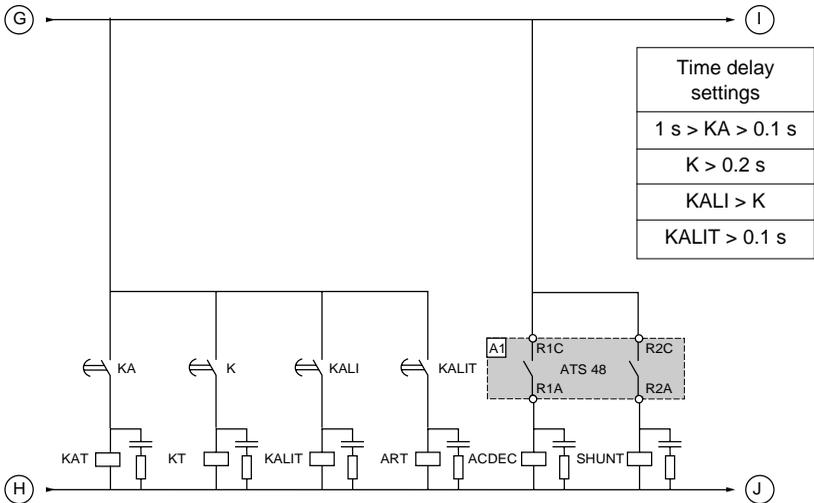

BPMn: "Run" button motor n
 BPAn: "Stop" button motor n

R1 must be configured as an isolating relay (r1 = rll)




ให้ออนจนจบการทำงานของไทม์เมอร์รีเลย์ **KALIT** ในระหว่างคำสั่ง **STOP 2** ครั้งที่อยู่เนื่องกัน

วงจรการต่อใช้งาน

ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, ใช้ **ATS48** ตัวเดียวต่อแบบคาสเคดเพื่อใช้สตาร์ทและหยุดมอเตอร์หลายตัวในเวลาต่างกัน

Cascade control

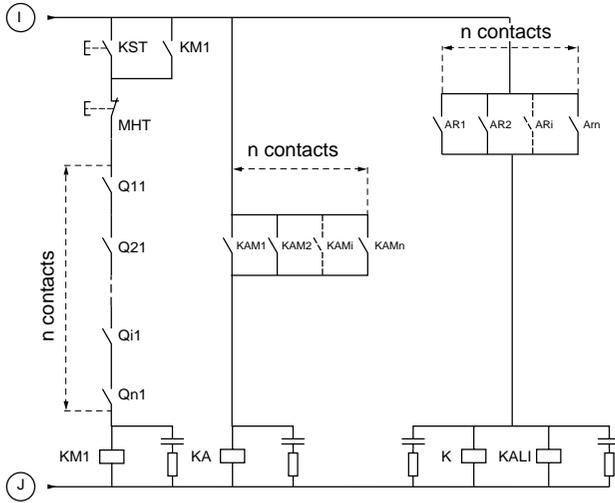

MST: General "Run" button
MHT: General "Stop" button

วงจรถวายไฟ

ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ,
ใช้ **ATS48** ตัวเดียวต่อแบบคาสเคดเพื่อใช้สตาร์ทและหยุดมอเตอร์หลายตัวในเวลาต่างกัน

รายละเอียดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างสมบูรณ์

เริ่มการสตาร์ทด้วย **MST** ซึ่งจะทำให้ **KM1** ทำงาน (line contactor)

1 - 2 - 3

กด **BPM1** เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ 1, กด **BPM2** เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ 2, กด **BPMn** เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ n

เมื่อ **BPM 1** ถูกกด, **KAM1** จะทำงาน และ **KM11** ก็จะทำงานด้วยเนื่องจากสวิตช์ **ACDEC** ต่อดวงจร (close) อยู่ (สวิตช์ **ACDEC** จะต่อดวงจรทันทีที่มีไฟจ่ายเข้า **ATS48**)

KA ทำงาน เนื่องจากสวิตช์ **KAM1** ต่อดวงจร และ **KAT** จะทำงานหลังจากเวลาที่ได้กำหนดไว้

4 - 5

ATS48 จะทำการสตาร์ทมอเตอร์หลังจากได้รับคำสั่ง **RUN** จาก **KA** ส่วน **KAT** จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด **KAM1** จะหยุดทำงานหลังจาก **KAT** ทำงาน

KM11 ยังต่อดวงจรอยู่

6 - 7

เมื่อสิ้นสุดการสตาร์ท, **R2** ของ **ATS48** จะต่อดวงจรทำให้รีเลย์ **SHUNT** ทำงาน ทำให้ **KM12** ทำงาน มอเตอร์รับผ่าน **KM11** และ **KM12**

8 - 9

หลังจาก **R2** เบ็ดวงจร (open) ได้ไม่นาน **R1** ซึ่งเป็น สวิตช์ของฟังก์ชันบายพาส ก็จะทำงาน

KM11 เบ็ดวงจร เนื่องจาก **ACDEC** เบ็ดวงจร

มอเตอร์เปลี่ยนมารับไฟผ่าน **KM12** เพียงทางเดียว

ATS48 จะแสดงรหัส fault

ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นในการสตาร์ทมอเตอร์ตัวอื่น ๆ ถ้าต้องการสตาร์ทมอเตอร์ตัวที่ n ก็ให้กด **BPMn** และ ถ้าต้องการหยุดมอเตอร์ตัวที่ n ก็ให้กด **BPA n** ทั้งนี้จะสตาร์ทหรือหยุดมอเตอร์ตัวใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ

การหยุดการทำงานมอเตอร์ตัวที่ 1 ทำโดยกด **BPA1** ซึ่งจะทำให้ **AR1** ต่อดวงจร

a - b - c - d

K และ **KALI** ต่อดวงจร

LI ของ **ATS48** รับคำสั่งจาก **KALI** ส่วน **KALIT** จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด (อาจเปลี่ยนจาก **LI** เป็น **LIC** ก็ได้)

R1 และ **R2** ของ **ATS48** ต่อดวงจร (**R2** และ **R1** จะยังต่อดวงจรไปจนกระทั่งมอเตอร์หยุดทำงานโดยสมบูรณ์)

e

KM11 ต่อดวงจร

หลังจากถึงเวลาที่กำหนด, **KT** และ **KALIT** จะทำงาน

f

ATS 48 รับคำสั่ง **STOP** จาก **KALIT**

g

KM12 หยุดทำงาน

ATS 48 ทำการหยุดการทำงานของมอเตอร์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการหยุดที่ได้โปรแกรมไว้)

h

R1 ของ **ATS 48** เบ็ดวงจร เมื่อมอเตอร์หยุดโดยสมบูรณ์

i

KM11 เบ็ดวงจร


ATS 48 พร้อมทั้งจะสตาร์ท และหยุดการทำงานมอเตอร์ตัวอื่น

วงจรการต่อใช้งาน

ATS 48 : มอเตอร์หมุนทิศทางเดียว, มีคอนแทคเตอร์ทำหน้าที่ตัด - ต่อ วงจรจากแหล่งจ่ายไฟ, ใช้ **ATS48** ตัวเดียวต่อแบบคาสเคดเพื่อใช้สตาร์ทและหยุดมอเตอร์หลายตัวในเวลาต่างกัน

ไต่อะแกรมแสดงลำดับการทำงานตามคำอธิบายในหน้า **38**

ไต่อะแกรม

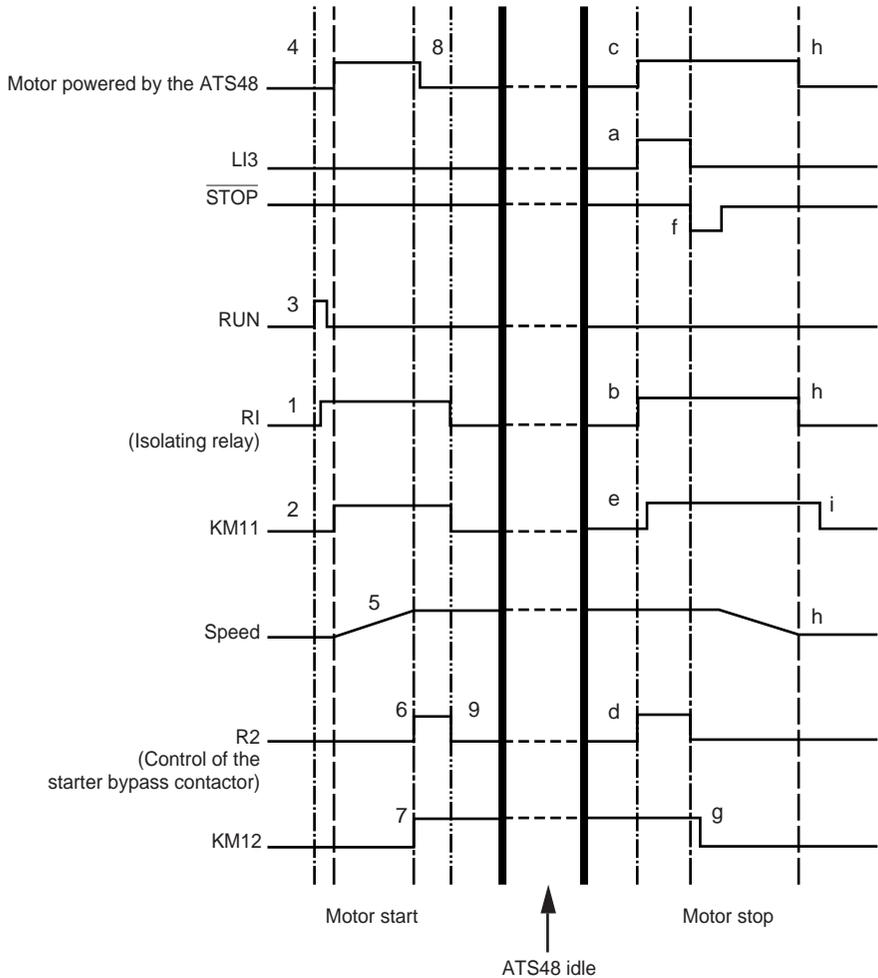

การป้องกันทางความร้อน

การป้องกันทางความร้อนของเครื่อง

การป้องกันความร้อนจะทำได้โดยใช้ตัวตรวจจับความร้อน PTC ติดอยู่บนตัวถ่ายเทความร้อน (heatsink) และเครื่องจะนำค่าที่วัดได้ไปคำนวณอุณหภูมิของไทรสเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

การป้องกันความร้อนของมอเตอร์

เครื่องจะทำการคำนวณอุณหภูมิของมอเตอร์ โดยอ้างอิงจาก กระแสพิคัดของมอเตอร์และกระแสที่วัดได้จริง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมียังผิดปกติ อาจมีสาเหตุมาจากการรับภาระเกินปกติอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน หรือ รับภาระเกินพิคัดมากๆ เป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งเครื่องจะใช้ tripping curve ในหน้าถัดไปเป็นจุดอ้างอิงในการทำการตัดสินใจ

มาตรฐาน IEC 60947-4-2 ได้กำหนดลำดับขั้นในการป้องกัน (protection class) ตามความสามารถในการสตาร์ทของมอเตอร์ (จากสถานะเย็นตัว และสถานะมอเตอร์มีความร้อน) ที่จะไม่ทำให้เกิด fault ในทางความร้อน ทั้งนี้ลำดับขั้นการป้องกันที่แตกต่างกันได้ถูกกำหนดไว้ทั้งในขณะมอเตอร์เย็นตัว (cold state) และมอเตอร์มีความร้อน (warm state) ค่าที่โรงงานตั้งไว้คือ class10

ลำดับขั้นการป้องกันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้เมนู PrO

เครื่องจะใช้ค่า time constant ของเหล็ก (iron) เป็นพารามิเตอร์ในการคำนวณสถานะทางความร้อนของมอเตอร์และแสดงผลออกมา

- สัญญาณเตือนการรับภาระเกินพิคัด (overload alarm) จะทำงานถ้าอุณหภูมิของมอเตอร์เกินพิคัดตามระดับที่ได้กำหนดไว้ (ค่าพิคัดของสถานะทางความร้อนของมอเตอร์ = 110%)
- สัญญาณ fault เนื่องจากความร้อน (thermal fault) จะทำการหยุดการทำงานของมอเตอร์ ถ้าอุณหภูมิของมอเตอร์เกินค่าวิกฤติตามระดับที่ได้กำหนดไว้ (ค่าวิกฤติของสถานะทางความร้อนของมอเตอร์ = 125%)

ในกรณีที่การสตาร์ทกินเวลานานมาก เครื่องอาจ trip ด้วย fault เนื่องจากความร้อนหรือเกิด alarm ในกรณีที่ค่าทางความร้อนยังน้อยกว่าค่าวิกฤติ

เครื่องจะแสดงสถานะ fault ทางความร้อนโดยผ่าน R1 ด้วย ถ้าไม่ได้หยุดการทำงาน (disable) ฟังก์ชันการป้องกันทางความร้อน


หลังจากที่มอเตอร์หยุดการทำงาน หรือ หยุดการทำงานของเครื่อง เครื่องจะยังคงทำการคำนวณสถานะทางความร้อนอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้จ่ายไฟให้กับจุดตรวจควบคุมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสตาร์ททอมอเตอร์ในขณะที่อุณหภูมิของมอเตอร์ยังสูงเกินไป

ในกรณีของมอเตอร์แบบพิเศษ (เช่น มอเตอร์กันระเบิด, มอเตอร์ใต้น้ำ เป็นต้น) ควรใช้ PTC ในการป้องกันทางความร้อน

การป้องกันทางความร้อน

การป้องกันความร้อนของมอเตอร์

Cold curves

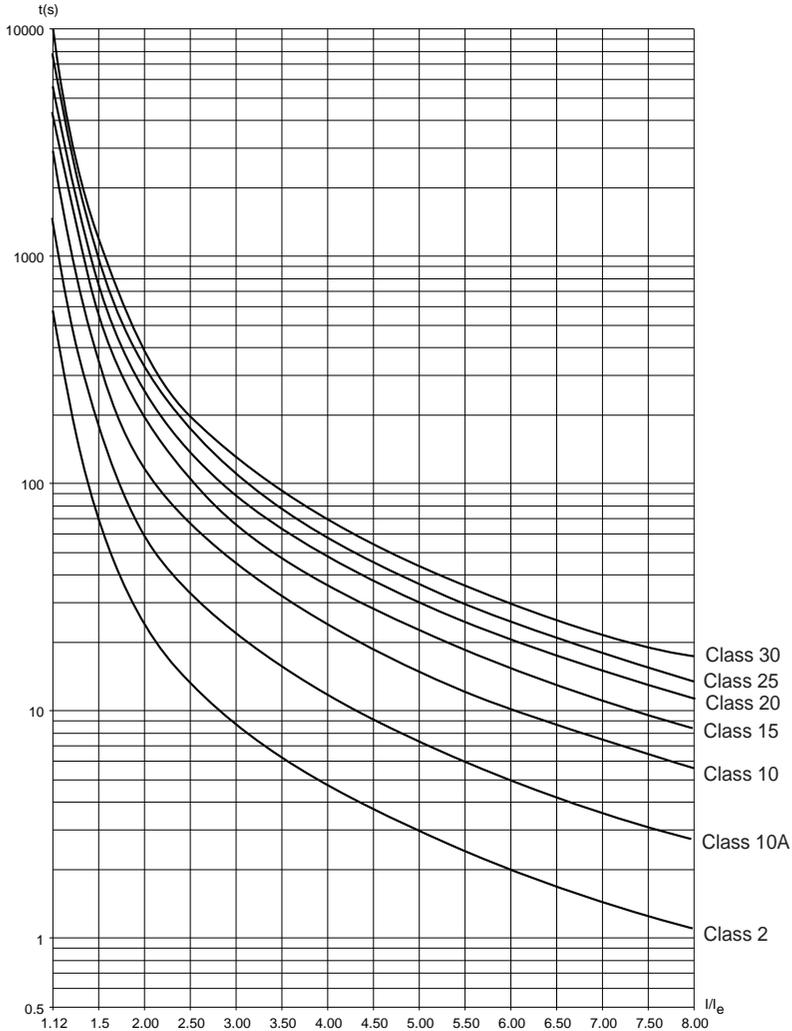


| Trip time for a standard application (class 10) | | Trip time for a severe application (class 20) | |
|---|------|---|------|
| 3 In | 5 In | 3.5 In | 5 In |
| 46 s | 15 s | 63 s | 29 s |

การป้องกันทางความร้อน

การป้องกันความร้อนของมอเตอร์

Warm curves

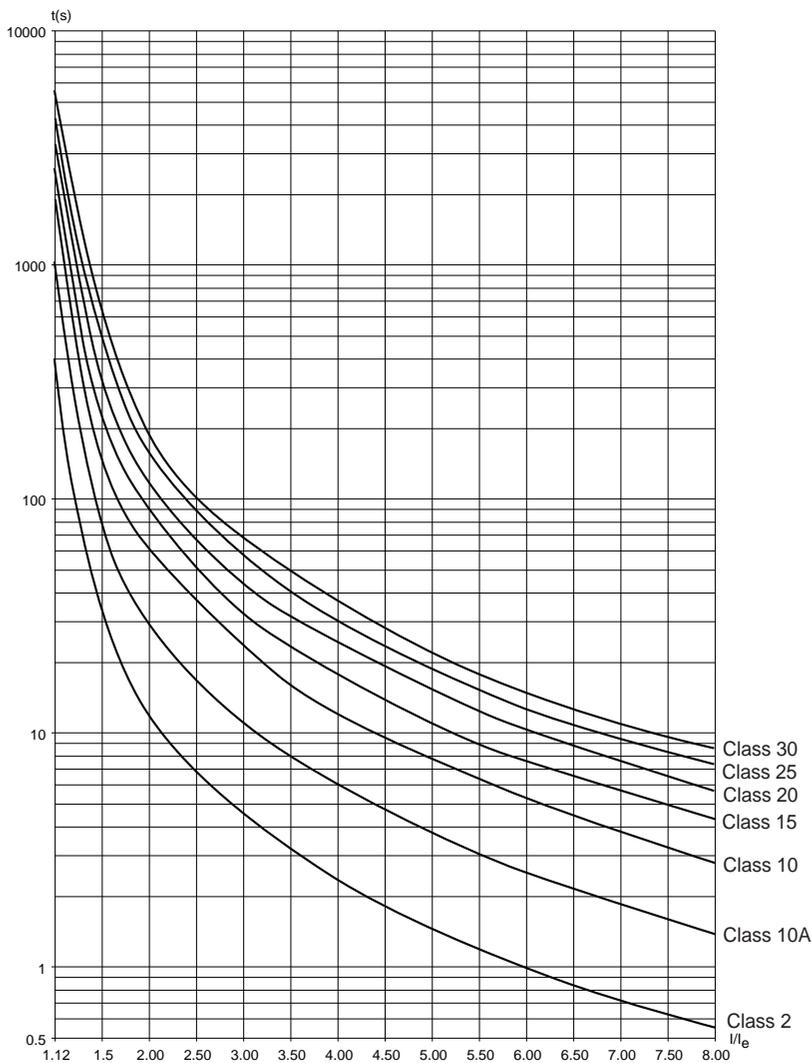

| Trip time for a standard application (class 10) | | Trip time for a severe application (class 20) | |
|---|-------|---|------|
| 3 ln | 5 ln | 3.5 ln | 5 ln |
| 23 s | 7.5 s | 32 s | 15 s |

การป้องกันทางความร้อน

การป้องกันทางความร้อนของมอเตอร์ด้วย PTC

สายสัญญาณของตัวตรวจจับอุณหภูมิ PTC ที่ติดตั้งอยู่ในมอเตอร์สามารถนำมาต่อเข้ากับการ์ดควบคุมได้ โดยเครื่องจะนำค่าที่วัดได้ไปใช้ในสองทางต่อไปนี้


- หยุดมอเตอร์ในกรณีที่เกิด fault
- ส่งสัญญาณเตือน โดยสัญญาณเตือนนี้จะถูกแสดงค่าใน status word ของเครื่อง (ผ่าน serial link) หรือแสดงโดย logic output ที่ได้โปรแกรมไว้

หมายเหตุ :

ถึงแม้จะมีการป้องกันทางความร้อนโดยใช้ PTC แต่เครื่องก็ยังทำการคำนวณค่าสถานะทางความร้อนควบคู่กันไปด้วย

จอแสดงผลและการโปรแกรม

การใช้งานปุ่มกดและจอแสดงผล

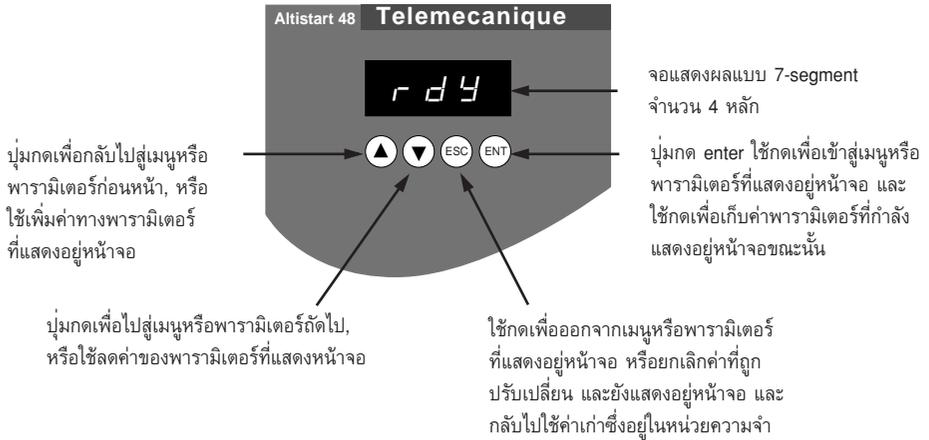

ข้อควรระวัง : การกด ▲ หรือ ▼ ไม่ใช่การบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเก็บข้อมูลให้กด : (ENT)

จอแสดงผลจะกระพริบเมื่อข้อมูลถูกเก็บในหน่วยความจำ


หลักการแสดงผล

หลักการแสดงผลของแต่ละพารามิเตอร์ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสเกลสูงสุดและค่าของพารามิเตอร์นั้น

- กรณีสเกลสูงสุดเท่ากับ 9990 :
 - ค่า 0.1 ถึง 99.9 (ตัวอย่าง : 05.5 = 5.5 ; 55.0 = 55 ; 55.5 = 55.5)
 - ค่า 100 ถึง 999 (ตัวอย่าง 555 = 555)
 - ค่า 1000 ถึง 9990 (ตัวอย่าง 5.55 = 5550)
- กรณีสเกลสูงสุดเท่ากับ 99900 :
 - ค่า 1 ถึง 999 (ตัวอย่าง : 005 = 5 ; 055 = 55 ; 550 = 550)
 - ค่า 1000 ถึง 9990 (ตัวอย่าง 5.55 = 5550)
 - ค่า 10000 ถึง 99900 (ตัวอย่าง 55.5 = 55500)

จอแสดงผลและการโปรแกรม

การเข้าสู่เมนู

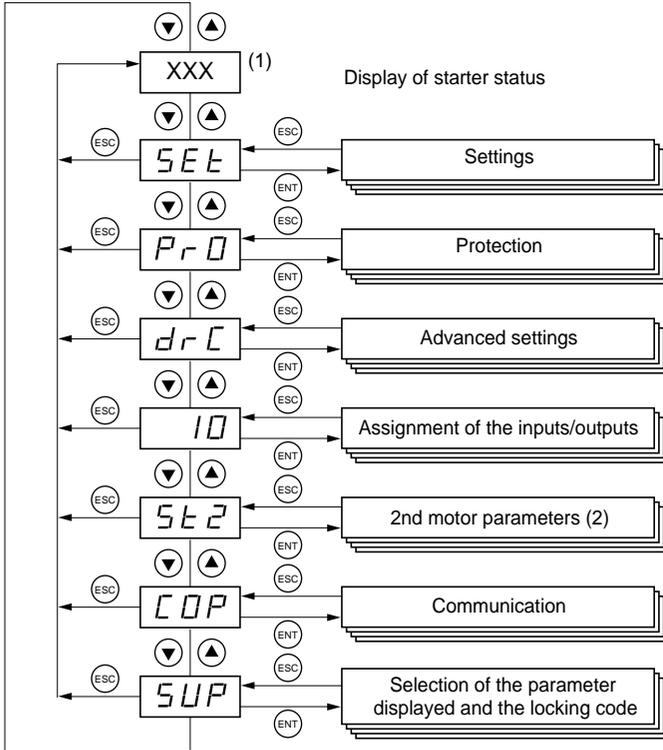


(1) ค่าแสดงผล "XXX" ให้ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป

(2) เครื่องจะแสดงเมนู St2 ให้เห็นก็ต่อเมื่อมีพารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ 2 ถูกโปรแกรมเข้าไป

การเข้าถึงพารามิเตอร์

การเก็บค่าที่ปรากฏอยู่บนจอแสดงผลให้กต : (ENT)

จอแสดงผลจะกระพริบเมื่อข้อมูลเก็บในหน่วยความจำ

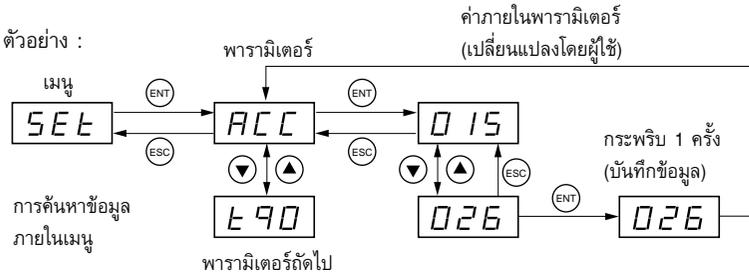

จอแสดงผลและการโปรแกรม

การแสดงผลสถานะการทำงานของเครื่อง

ค่าแสดงผล "XXX" ในหน้า 41 หมายถึง สถานะการทำงานของเครื่อง ซึ่งจะแสดงรหัสต่างๆ กัน ตามสถานะของเครื่องขณะนั้น ตารางต่อไปนี้จะแสดงความหมายของรหัสต่างๆ ข้างต้น


| ค่าที่แสดง | สภาวะของเครื่อง |
|--|--|
| รหัส fault | เครื่องเกิด fault |
| nLP RdY | เครื่องยังไม่ได้รับคำสั่ง RUN และ <ul style="list-style-type: none">• ไม่มีไฟจ่ายเข้าเครื่อง• มีไฟจ่ายเข้าเครื่อง |
| tbS | ยังไม่สิ้นสุดการหน่วงเวลาในการสตาร์ท |
| HEA | กำลังคำนวณค่าความร้อนของมอเตอร์ |
| พารามิเตอร์ใน SUP เมνούที่ผู้ใช้เลือกให้แสดง (ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้เลือก เครื่องจะแสดงค่ากระแสมอเตอร์) | เครื่องได้รับคำสั่ง RUN |
| Sbt | รอคำสั่ง RUN หรือ STOP ขณะทำงานในแบบคาสเคด |
| brL | เครื่องอยู่ในสภาวะเบรก |

ในกรณีที่มีการจำกัดกระแส (ตั้งค่า current limit) ให้กับเครื่อง, ค่าแสดงผล "XXX" จะกระพริบ

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ได้แม้ว่าเครื่องจะเกิด fault อยู่

หน่วยแสดงผลระยะไกล (อุปกรณ์เสริม)


หน่วยแสดงผลระยะไกล VW3 G48101 นี้สามารถนำไปติดตั้งที่ฝาตู้หรือผนังใดๆ โดยใช้สายเคเบิลต่อเชื่อมกับตัวเครื่องได้ โดยที่จะมีสายเคเบิลความยาว 3 เมตร พร้อมขั้วต่อสำหรับการสื่อสารกับเครื่องผ่าน RJ45/Modbus ติดมากับเครื่องด้วย (ดูคู่มือการติดตั้งที่หามาเมื่อสั่งซื้อ) หน่วยแสดงผลระยะไกลนี้จะมีลักษณะการแสดงผลและการโปรแกรมและปุ่มสำหรับการโปรแกรมเหมือนกับที่อยู่บนเครื่องทุกประการ และมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาถึงสวิตช์ที่ช่วยป้องกันการเข้าสู่เมนูในระดับต่างๆ (menu access locking switch)

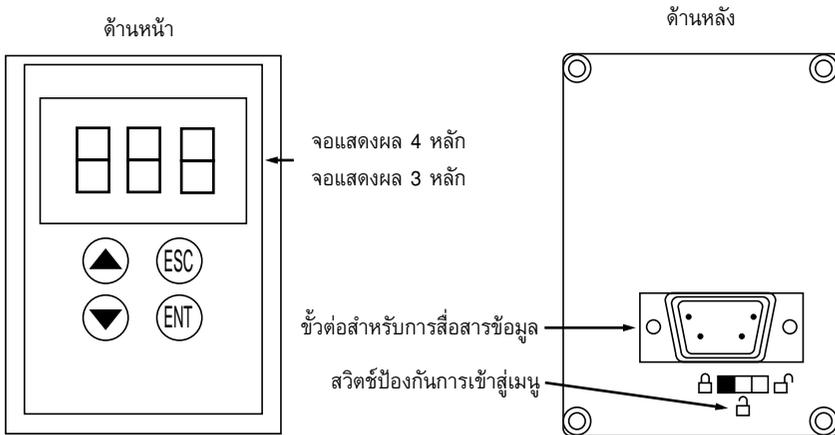


การใช้งานสวิตซ์ควบคุมการเข้าถึงเมนู

- ตำแหน่ง locked : ผู้ใช้จะเข้าไปดูได้เฉพาะพารามิเตอร์ที่ใช้แสดงผลเท่านั้น และในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน จะไม่สามารถเลือกดูพารามิเตอร์แสดงผลอื่นๆ ได้
- ตำแหน่ง locked บางส่วน : เข้าได้เฉพาะเมนู SET, Pro และ SUP
- ตำแหน่ง unlocked : เข้าได้ทุกเมนู

การกำหนดการเข้าถึงเมนูของการโปรแกรมโดยหน่วยแสดงผลระยะไกลนี้ จะยังคงมีผลอยู่ แม้ว่า เครื่องจะไม่ได้ถูกต่อไว้ หรือ หายด้ายไฟแล้วก็ตาม

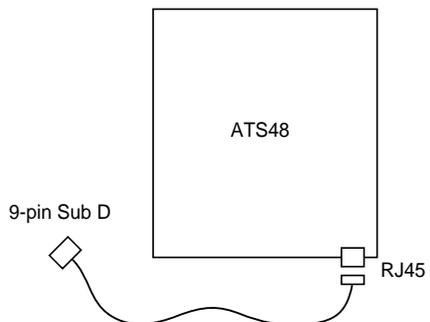

เมนูตั้งค่าการควบคุม (Setting menu, Set)

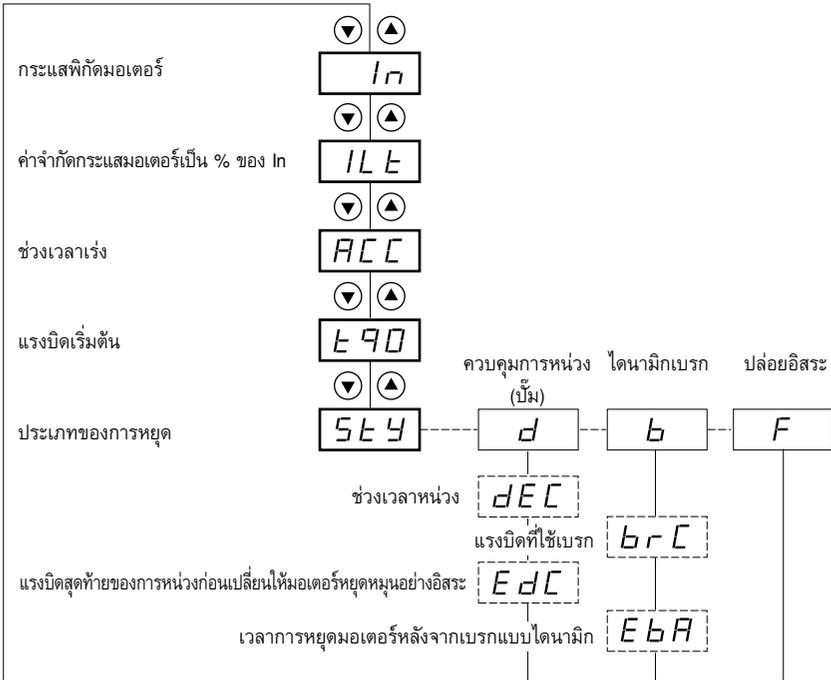

- พารามิเตอร์ในเมนู
- พารามิเตอร์ย่อย
- พารามิเตอร์จะปรากฏตามการเลือกพารามิเตอร์ย่อย

การเข้าถึงพารามิเตอร์ ดูที่หน้า 45

เมนูตั้งค่าการควบคุม

จะเปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์ในเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อมอเตอร์หยุดทำงาน



| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|---|--|---------------------|
| In | กระแสพิคัดของมอเตอร์ (nominal motor current) | 0.4 ถึง 1.3 ICL | (1) |
| | ใส่ค่าตามค่ากระแสพิคัดของมอเตอร์ที่ปรากฏอยู่บนเนมเพลทของมอเตอร์ ทั้งกรณีต่อแบบธรรมดา และ ต่อภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ (dLt ในเมนู Pro) อย่าลืมตรวจสอบว่ากระแสพิคัดมอเตอร์ต้องอยู่ในช่วง 0.4 - 1.3 ICL (ICL คือ พิกัดกระแสของเครื่อง) | | |
| ILt | ค่าจำกัดกระแส (limiting current) | 150 ถึง 700% ของ In, หรือ สูงสุดที่ 500% ของ ICL | 400% ของ In |
| | <p>การตั้งค่าจะแสดงค่าเป็น % ของ In</p> <p>ค่าจำกัดสูงสุดที่ตั้งได้คือ 500% ของ ICL (ดูหน้า 13)</p> <p>กระแสที่ถูกจำกัดจะเท่ากับ $ILt \times In$</p> <p>ตัวอย่างที่ 1 : $In = 22 \text{ A}$, $ILt = 300\%$ ค่าจำกัดกระแส = $300\% \times 22 = 66\text{A}$</p> <p>ตัวอย่างที่ 2 : ATS48C21Q มี $ICL = 210\text{A}$</p> <p>$In = 195\text{A}$, $ILt = 700\%$ ค่าจำกัดกระแส = $700\% \times 195 = 1365\text{A}$, แต่เนื่องจาก $500\% \times 210 = 1050\text{A}$ ดังนั้นค่าที่ตั้งได้สูงสุดคือ 1050A หรือ 538%</p> | | |
| ACC | ช่วงเวลาเร่ง (Acceleration ramp time) | 1 ถึง 60 s. | 15 s. |
| | <p>เป็นช่วงเวลาที่เครื่องทำการเปลี่ยนแปลงบิตตั้งแต่ 0 ถึง แรงบิตพิคัด Tn, อาจเรียกว่าความชันของแรงบิตในขณะเร่ง</p> | | |

- (1) ในกรณี ATS48...Q ค่า In ที่ตั้งมาจากโรงงานจะเป็นไปตามค่ากระแสพิคัดโดยทั่วไปของมอเตอร์มาตรฐาน 4 โพล 400 V. และมีการป้องกันแบบ class 10 และในกรณี ATS48...Y, ค่า In ที่ตั้งมาจากโรงงานจะเป็นไปตามค่ากระแสพิคัดโดยทั่วไปของมอเตอร์ 460 V ตามมาตรฐาน NEC และมีการป้องกันแบบ class 10

เมนูตั้งค่าการควบคุม (Set)

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
| 590 | แรงบิดเริ่มต้น (initial starting torque) | 0 ถึง 100% ของ In | 20% |
| <p>ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของแรงบิดเริ่มต้นในการสตาร์ทได้ในช่วง 0 ถึง 100% ของแรงบิดพิกัด</p> | | | |
| 554 | ประเภทของการหยุด (type of stop) | d - b - F | - F - |
| <p>สามารถเลือกรูปแบบของการหยุดได้ 3 ลักษณะ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - d - : หยุดอย่างนิ่มนวล โดยใช้การควบคุมแรงบิดขณะหยุดหลังจากได้รับคำสั่ง STOP การหยุดลักษณะนี้เครื่องจะทำการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ให้ลดลงอย่างช้าๆ เพื่อให้มอเตอร์ค่อยๆ หยุดตามเวลาที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมอเตอร์หยุดอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแรงกระทำจากภายนอก เช่น จากปรากฏการณ์ water hammer ในปั๊ม - b - : เบรกแบบไดนามิก : ในกรณีนี้เครื่องจะสร้างแรงบิดที่ต่อต้านการหมุนของมอเตอร์หลังจากได้รับคำสั่ง STOP ทำให้มอเตอร์หยุดอย่างรวดเร็ว - F - : ปลดปล่อยให้หยุดอย่างอิสระ : เมื่อใช้คำสั่งนี้เครื่องจะหยุดการจ่ายไฟให้มอเตอร์ทันทีที่ได้รับคำสั่ง STOP แล้วปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนด้วยตัวเอง <p>ในกรณีที่เป็นการต่อวงจร soft starter ภายในวงจรเซลล์ต่ำของมอเตอร์ จะใช้ได้เฉพาะรูปแบบ - F - เท่านั้น</p> | | | |


การตั้งค่าการควบคุม (Set)
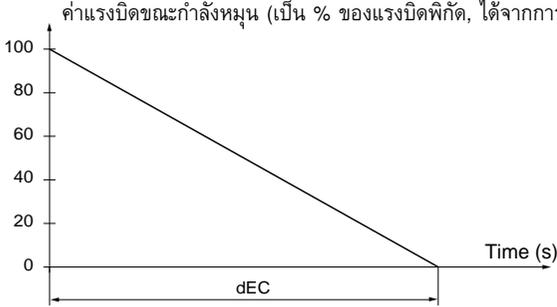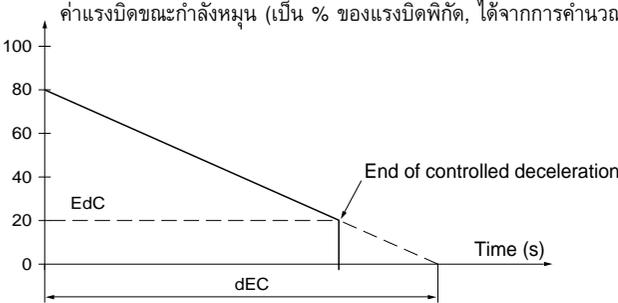
| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|--|----------------|---------------------|
| dEC | <p>ช่วงเวลานิ่ง (Deceleration ramp time)</p> <p>จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ตั้งค่า StY = - d - เท่านั้น ใช้ปรับช่วงเวลาที่ใช้เปลี่ยนแปลงแรงบิดจากค่าขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนให้ลดลงจนแรงบิดเท่ากับศูนย์ โดยสามารถปรับได้ในช่วง 0 ถึง 60 s พารามิเตอร์นี้เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับโหลดประเภทบีม เพื่อป้องกันความดันของเพลย์อันกลับ ซึ่งอาจทำให้บีมเสียหายได้</p>  <p>ค่าแรงบิดขณะกำลังหมุน (เป็น % ของแรงบิดพิกัด, ได้จากการคำนวณ)</p> <p>Time (s)</p> <p>dEC</p> | 1 ถึง 60 s | 15 s |
| E dC | <p>แรงบิดสุดท้ายของการหน่วงก่อนเปลี่ยนให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ</p> <p>จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์นี้ได้ในกรณีที่ตั้งค่า StY = - d - และพารามิเตอร์ CLP ในเมนู ตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (drC) มีสถานะเป็น On พารามิเตอร์นี้ใช้ตั้งค่าแรงบิดสุดท้ายของการหน่วงก่อนที่จะปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ โดยค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง 0 - 100% ของแรงบิดพิกัด ในการประยุกต์ใช้งานกับโหลดประเภทบีม, การควบคุมแรงบิดเพื่อให้เกิดการหน่วงจะไม่ใช้สิ่งจำเป็นอีกต่อไป ถ้าแรงบิดต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ EdC (โดยทั่วไป คือ 20% ของแรงบิดพิกัด) ดังนั้นถ้าแรงบิดขณะเริ่มทำการหน่วงต่ำกว่า 20% ของแรงบิดพิกัด การควบคุมการหยุดแบบ - d - จะไม่ทำงาน และเครื่องจะปล่อยให้มอเตอร์หยุดอย่างอิสระ</p>  <p>ค่าแรงบิดขณะกำลังหมุน (เป็น % ของแรงบิดพิกัด, ได้จากการคำนวณ)</p> <p>Time (s)</p> <p>EdC</p> <p>End of controlled deceleration</p> <p>dEC</p> | 0 ถึง 100% | 20% |

การตั้งค่าการควบคุม (Set)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|---|----------------|---------------------|
| brC | แรงบิดที่ใช้เบรก (Internal braking torque level) | 0 ถึง 100% | 50% |
| | <p>จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ตั้งค่า StY = - b - เท่านั้น พารามิเตอร์นี้จะใช้ปรับความแรงของการเบรก</p> <p>ฟังก์ชันการเบรกแบบไดนามิกจะทำงานต่อเมื่อความเร็วของมอเตอร์มีค่ามากกว่า 20% ของความเร็วพิกัด ช่วงเวลาในการหยุดของมอเตอร์จะถูกกำหนด โดยการปรับช่วงเวลาที่ฉีดกระแสเบรกเข้าไปในมอเตอร์ (ดูพารามิเตอร์ EbA)</p> <p>$T2 = T1 \times EbA$.</p> <p>หมายเหตุ : T1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ brC แต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เพื่อทำให้มอเตอร์ลดความเร็วรอบลงจาก 100% เหลือ 20% (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวมอเตอร์และลักษณะงาน)</p> | | |
| EbA | เวลาการหยุดมอเตอร์หลังจากเบรกแบบไดนามิก (pseudo - continuous braking time) | 20 ถึง 100% | 20% |
| | <p>จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ตั้งค่า StY = - b - ใช้เป็นตัวปรับช่วงเวลาในการฉีดกระแสเข้าไปหยุดมอเตอร์หลังการเบรกสามารถปรับค่าได้ ตั้งแต่ 20 ถึง 100% ของ T1</p> <p>ตัวอย่าง :</p> <p>การเบรกแบบไดนามิก = 10 s (T1) ช่วงเวลาในการหยุด T2 สามารถปรับได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 S. EbA = 20 หมายถึงช่วงเวลาในการฉีดกระแส 2 s. EbA = 100 หมายถึงช่วงเวลาในการฉีดกระแส 10 s. ค่าที่โรงงานตั้งไว้ : 20</p> | | |

เมนูการป้องกัน (Protection menu ; PrO)

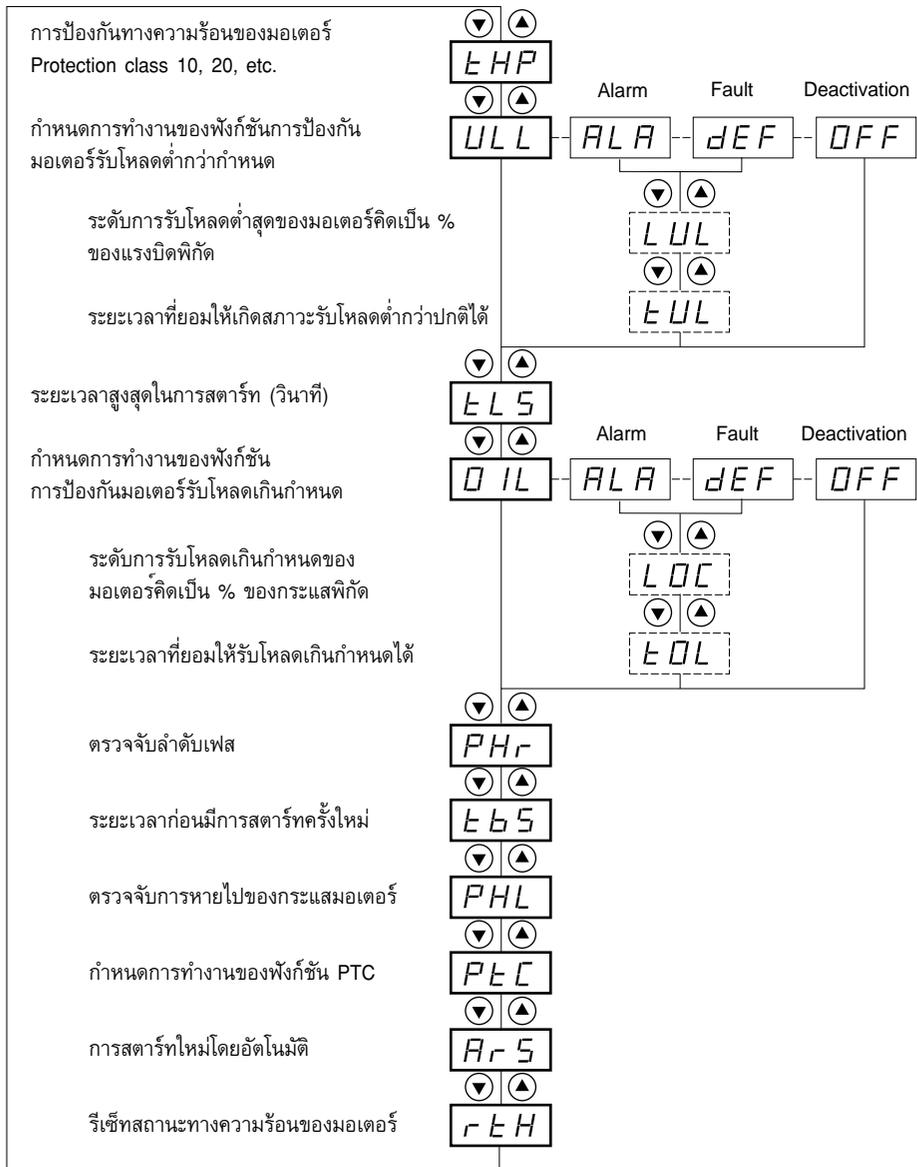


- พารามิเตอร์ในเมนู
- พารามิเตอร์ย่อย
- พารามิเตอร์ที่ปรากฏตามการเลือกพารามิเตอร์ย่อย

การเข้าถึงพารามิเตอร์ดูที่หน้า 45

เมนูการป้องกัน (PRO)

จะเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์ของเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อมอเตอร์หยุดทำงาน
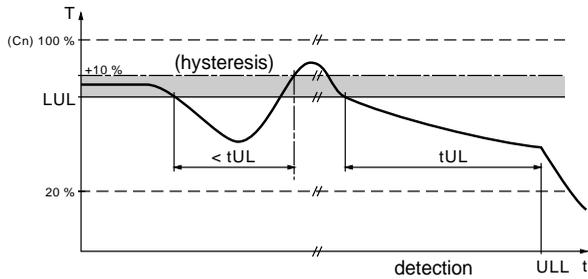
| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| E HP | การป้องกันทางความร้อนของมอเตอร์ (Motor thermal protection) ดู "การป้องกันทางความร้อน" หน้า 40 30 : class 30 25 : class 25 20 : class 20 (โหลดหนัก) 15 : class 15 10 : class 10 (โหลดปกติ) 10A : class 10 A 2 : sub - class 2 OFF : ไม่มีการป้องกัน | | 10 |
| LUL | ป้องกันมอเตอร์รับโหลดต่ำกว่าปกติ (Motor underload) ถ้าแรงบิดของมอเตอร์ต่ำกว่าระดับที่กำหนด คือ LUL เป็นเวลานานกว่าช่วงที่กำหนด (tUL) เครื่องจะทำงานตามฟังก์ชันที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ - ALA : จะเกิด alarm เมื่อถึงค่าที่กำหนด - dEF : เครื่องหยุดทำงาน และแสดงรหัส fault เป็น ULF - OFF : ไม่มีการป้องกันใดๆ  | | OFF |
| L LUL | ระดับแรงบิดต่ำสุดที่กำหนด (Motor underload threshold) เครื่องจะไม่แสดงพารามิเตอร์หากว่า ULL - OFF สามารถตั้งค่า LUL ได้ตั้งแต่ 20% ถึง 100% ของแรงบิดปกติ | 20% ถึง 100% ของ In | 60% |
| E LUL | ช่วงเวลาที่ยอมให้เกิดการรับโหลดต่ำกว่าปกติ เครื่องจะไม่แสดงพารามิเตอร์นี้ ถ้า ULL = OFF พารามิเตอร์ tUL จะเริ่มทำงานทันทีที่แรงบิดของมอเตอร์ต่ำกว่าค่า LUL และจะถูกรีเซ็ต กลายเป็น 0 ใหม่ ถ้าแรงบิดมีค่ามากกว่า LUL + 10% (hysteresis) | 1 ถึง 60 s | 60 s |
| E L 5 | ระยะเวลาสูงสุดในการสตาร์ท ถ้าเครื่องใช้เวลาในการสตาร์ทเกินกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ใน tLs เครื่องจะหยุดการทำงานและแสดงรหัส Fault StF สถานะที่ถือว่าสิ้นสุดการสตาร์ท คือ เมื่อแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์มีค่าเท่ากับแรงดันทางแหล่งจ่าย (min. Firing angle) และกระแสมอเตอร์จะต้องน้อยกว่า 1.3 In. - OFF : ไม่มีการป้องกัน | 10 ถึง 999 หรือ OFF | OFF |



การกำหนดให้เครื่อง alarm (ALA) เมื่อเกิด fault เครื่องจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร

เมนูการป้องกัน (Pro)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|--------------|---|------------------------|---------------------|
| \square IL | ป้องกันมอเตอร์รับโหลดมากกว่าที่กำหนด (Motor overload) | | OFF |
| | <p>พารามิเตอร์นี้จะทำงานเมื่อมอเตอร์อยู่ในสภาวะคงตัว (steady state) เท่านั้น</p> <p>ถ้ากระแสที่เกินปกติมีการแกว่งขึ้นลง เครื่องจะตรวจจับในช่วงที่กระแสเกินค่า LOC ว่านานเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์ tOL หรือไม่ ถ้านานกว่าเครื่องจะทำงานตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ดังนี้ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA : จะเกิด alarm เมื่อถึงค่าที่กำหนด - dEF : เครื่องหยุดทำงานและแสดงรหัส fault เป็น OLC. - OFF : ไม่มีการป้องกันใดๆ | | |
| L OC | ระดับการรับโหลดเกินกำหนดของมอเตอร์ (Current overload threshold) | 50% ถึง 300% ของ In | 80% |
| | <p>เครื่องจะไม่แสดงพารามิเตอร์หากว่า OIL = OFF</p> <p>สามารถตั้งค่าในพารามิเตอร์ LOC ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 300% ของกระแสปกติของมอเตอร์</p> | | |
| t OL | ระยะเวลาที่ยอมให้รับโหลดเกินกำหนด (Current overload time) | 0.1 ถึง 60 s | 10 s |
| | <p>เครื่องจะไม่แสดงพารามิเตอร์นี้ ถ้า ULL = OFF</p> <p>พารามิเตอร์ tOL จะเริ่มทำงานทันทีที่กระแสของมอเตอร์สูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ใน LOC และจะถูกรีเซ็ตกลายเป็น 0 ใหม่</p> <p>ถ้ากระแสต่ำกว่าระดับ LOC อย่างน้อย 10% (hysteresis)</p> | | |



การกำหนดให้เครื่อง **alarm (ALA)** เมื่อเกิด **fault** เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร

เมนูการป้องกัน (Pro)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|-------|--|----------------------|---------------------|
| P H r | ตรวจสอบลำดับเฟส | 321 หรือ 123 หรือ no | no |
| | <p>ถ้าลำดับเฟสของแหล่งจ่ายไม่ตรงกับที่กำหนดไว้เครื่องจะไม่ทำงานและแสดงสถานะ fault เป็น PIF</p> <ul style="list-style-type: none"> - 321 : reverse (L3 - L2 - L1) - 123 : forward (L1 - L2 - L3) - no : ไม่ตรวจสอบ <p>พารามิเตอร์นี้เหมาะกับการใช้งานกับโหลดที่ไม่ต้องการให้มีการหมุนกับทิศทาง เช่น บั้ม, พัดลม</p> | | |
| t b s | ระยะเวลาก่อนมีการสตาร์ทครั้งใหม่ (Time before restarting) | 0 ถึง 999 นาที | 2 นาที |
| | <p>เพื่อหลีกเลี่ยงการสตาร์ทซ้ำที่อาจมีผลทำให้มอเตอร์มีความร้อนสะสมสูง เครื่องจะไม่ยอมให้เกิดการสตาร์ทครั้งใหม่จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด (การจับเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนการหยุดมอเตอร์เป็นแบบปล่อยให้หยุดอย่างอิสระ หรือ freewheel mode)</p> <p>ในการควบคุมการทำงานแบบ 2 - wire, มอเตอร์จะสตาร์ทซ้ำได้หลังจากถึงเวลาที่กำหนดก็ต่อเมื่อคำสั่ง RUN ยังปรากฏอยู่ที่ Logic input</p> <p>ในการควบคุมการทำงานแบบ 3 - wire, มอเตอร์จะสตาร์ทซ้ำได้หลังจากถึงเวลาที่กำหนดก็ต่อเมื่อ มีคำสั่ง RUN ครั้งใหม่ถูกส่งเข้ามา (ตรวจสอบขบขาขึ้นของสัญญาณ RUN)</p> <p>เครื่องจะแสดงรหัส tbs ในขณะที่พารามิเตอร์นี้กำลังทำงาน</p> | | |
| P H L | ตรวจจับการหายไปของกระแสมอเตอร์ (Phase loss threshold) | 5 ถึง 10% ของ ICL | 10% |
| | <p>ถ้ากระแสมอเตอร์เฟสใดเฟสหนึ่งต่ำกว่ากำหนด (5 ถึง 10% ของ ICL) ภายในเวลา 0.5 วินาที หรือ 0.2 วินาที ในกรณีนี้ต่ำกว่าที่กำหนดทั้ง 3 เฟส สามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 5 ถึง 10% ของ ICL</p> | | |
| P E C | กำหนดให้ตรวจจับความร้อนของมอเตอร์ผ่าน PTC (Motor monitoring by PTC Probes) | | OFF |
| | <p>การใช้งานฟังก์ชันนี้จะต้องต่อ PTC probes ที่ฝังอยู่ในมอเตอร์เข้ากับ analog input ของเครื่อง ซึ่งเครื่องจะนำสัญญาณที่ได้จาก PTC ไปใช้ในการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนเกินกำหนด โดยไม่เกี่ยวข้องกับค่าที่ได้จากการคำนวณของเครื่องเอง (พารามิเตอร์ tHP) อย่างไรก็ตามเครื่องจะทำการป้องกันทั้ง 2 รูปแบบไปพร้อมๆ กัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALA : จะเกิด alarm เมื่อถึงค่าที่กำหนด - dEF : เครื่องหยุดทำงาน และแสดงรหัส fault เป็น OtF - OFF : ไม่มีการป้องกันใดๆ | | |
| A r S | การสตาร์ทใหม่โดยอัตโนมัติ (Automatic restart) | ON - OFF | OFF |
| | <p>ถ้า ON ฟังก์ชันนี้ เครื่องจะทำงานใหม่อีกครั้ง โดยอัตโนมัติ หลังจากทีเครื่องหยุดทำงานเนื่องจากเกิด fault และ fault ได้หายไปแล้ว ทั้งนี้สภาวะต่างๆ ที่จำเป็นต้องการ RUN จะต้องยังคงอยู่</p> <p>การทำงานของฟังก์ชันนี้ คือ เครื่องจะพยายามสตาร์ทมอเตอร์ทุก ๆ 60 วินาที แต่ถ้า fault ยังอยู่เครื่องจะไม่สามารถสตาร์ทได้ อย่างไรก็ตามเครื่องจะพยายามทำการสตาร์ททั้งหมด 6 ครั้ง ถ้าไม่สำเร็จฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงาน และเครื่องจะหยุดทำงาน จนกระทั่งมีการ OFF และ ON สวิตช์ใหม่อีกครั้ง หรือมีการรีเซ็ต (ดู "Fault - สาเหตุ และการแก้ไข") fault ที่ยอมให้มีการสตาร์ทใหม่โดยฟังก์ชันนี้ได้คือ PHF, FrF, CLF, USF อย่างไรก็ตามในช่วงที่ฟังก์ชันนี้ทำงาน รีเลย์แสดง fault ก็จะยังทำงานอยู่ ทั้งนี้คำสั่ง RUN จะต้องปรากฏอยู่ด้วย ดังนั้นฟังก์ชันนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อมีการควบคุมการทำงานแบบ 2 - wire</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF : ฟังก์ชันไม่ทำงาน - ON : ฟังก์ชันทำงาน <p> ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหากมอเตอร์มีการสตาร์ทขึ้นเองจะไม่ทำอันตรายต่อบุคคลและสร้างความเสียหายต่อเครื่องจักร</p> | | |
| r E H | รีเซ็ตสถานะทางความร้อนของมอเตอร์ที่คำนวณโดยเครื่อง | NO - YES | NO |
| | <ul style="list-style-type: none"> - no : ฟังก์ชันไม่ทำงาน - yes : ฟังก์ชันทำงาน | | |



การกำหนดให้เครื่อง **alarm (ALA)** เมื่อเกิด **fault**, เครื่องจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร


เมนูตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (Advance setting menu, drC)

| | |
|---|-----|
| | ▼ ▲ |
| ค่าจำกัดแรงบิดสูงสุดคิดเป็น % ของแรงบิดพิกัด | ELI |
| | ▼ ▲ |
| แรงดันเริ่มต้น | bSt |
| | ▼ ▲ |
| ต่อ starter ภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ | dLE |
| | ▼ ▲ |
| ต่อกับมอเตอร์ขนาดเล็ก | SSe |
| | ▼ ▲ |
| ควบคุมแรงบิด | CLP |
| | ▼ ▲ |
| ชดเชยกำลังสูญเสียในขดลวด | LSC |
| | ▼ ▲ |
| Gain การหน่วง | ELG |
| | ▼ ▲ |
| ใช้งานฟังก์ชันคาสเคด | CSC |
| | ▼ ▲ |
| แรงดันแหล่งจ่าย | ULn |
| | ▼ ▲ |
| ความถี่แหล่งจ่าย | Frc |
| | ▼ ▲ |
| รีเซ็ตค่า kWh หรือ เวลาการใช้งานรวม | rPr |
| | ▼ ▲ |
| เปลี่ยนพารามิเตอร์ทุกตัวเป็นค่าที่โรงงานตั้งไว้ | FCS |

พารามิเตอร์ในเมนู

เมนูตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (drC)

จะเปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์ในเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อมอเตอร์หยุดทำงาน
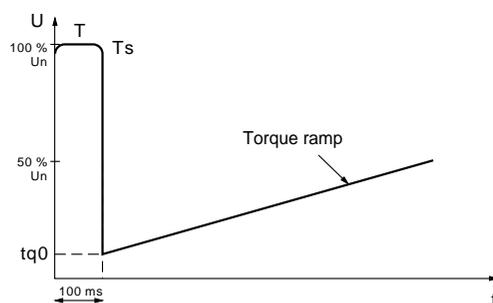
| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| E L I | ค่าจำกัดแรงบิดสูงสุด (Torque limit) | 10 ถึง 200% หรือ OFF | OFF |
| | <p>ใช้เพื่อจำกัดแรงบิดอ้างอิงที่มอเตอร์จะใช้รับโหลด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพฤติกรรมเครื่องกำเนิดของมอเตอร์ถ้าโหลดมีความเฉื่อยสูง (เพราะขณะถึงความเร็วที่กัตโรเตอร์จะวิ่งเลยไปจนความเร็วสูงกว่าความเร็วซิงโครนัส นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อกำหนดให้เครื่องทำงานแบบแรงบิดคงที่ได้ด้วยโดยกำหนด $tq0 = tLI$</p> <p>- OFF : ไม่จำกัด</p> <p>- 10 ถึง 200 : จะจำกัดเป็น % ของแรงบิดที่กัต</p> | | |
| b 5 E | ระดับแรงดันเริ่มต้น (Voltage boost level) | 50 ถึง 100% หรือ OFF | OFF |
| | <p>เครื่องจะจ่ายแรงดันเริ่มต้นให้กับมอเตอร์ในช่วงเวลา 100 ms แรก หลังจากนั้นก็จะกลับไปทำงานในฟังก์ชันควบคุมแรงบิดโดยเริ่มต้นที่ $tq0$ เช่นเดิม ดังรูป</p> <p>พารามิเตอร์นี้มักถูกใช้เพื่อช่วยเอาชนะแรงเสียดทานในช่วงออกตัว</p> <p>- OFF : ไม่ทำงาน</p> <p>- 50 ถึง 100 : จะจำกัดเป็น % ของแรงดันที่กัต</p>  | | |
| <p>! ในกรณีที่ใช้กับมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า starter, การตั้งค่า bSt สูงเกินไป จะทำให้มอเตอร์ดึงกระแสซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ trip ด้วย OCF</p> | | | |
| d L E | ต่อ starter ภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ (Delta winding connection) | ON - OFF | OFF |
| <p>การต่อแบบนี้จะทำให้เครื่องมีพิทช์เพิ่มขึ้นถึง 1.7 เท่า แต่ไม่สามารถหยุดมอเตอร์ด้วยการเบรกไดนามิก และการเบรกแบบหน่วงได้</p> <p>- OFF : ต่อแบบปกติ</p> <p>- ON : ต่อภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์</p> <p>การตั้งค่ากระแสพิทช์ให้ใช้ค่าที่อยู่บนเนมเพลทของมอเตอร์ตามการต่อแบบเตลต้า กระแสที่แสดงอยู่บนจอนแสดงผลคือกระแส line เหมือนปกติ ซึ่งเครื่องจะคำนวณออกมาเองจากกระแสเฟสที่เครื่องวัดได้</p> <p>พารามิเตอร์นี้จะปรากฏอยู่เฉพาะรุ่น ATS48...Q เท่านั้น</p> <p>!</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้จะหยุดมอเตอร์ได้ด้วยการปล่อยให้หยุดอย่างอิสระเท่านั้น ไม่สามารถนำไปต่อแบบคาสเคดได้ ไม่สามารถให้เครื่องทำ Preheating ให้กับมอเตอร์ได้ | | | |


เมนูตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (drC)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|---|---|--|
| SSe | ใช้เครื่องกับมอเตอร์ขนาดเล็ก (Small motor) | ON - OFF | OFF |
| | ใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีที่นำเครื่องไปใช้กับมอเตอร์ที่มีพิทกักระแสน้อยกว่าเครื่องมาก (หรือน้อยกว่า 0.4 เท่า ของพิทกักระแสของเครื่อง) เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันควบคุมแรงบิด CLP ได้ - OFF : ไม่ทำงาน - ON : ทำงาน ฟังก์ชัน SSe จะกลับคืนสู่สถานะ OFF ในทันทีที่มีการตัดไฟที่จ่ายให้วงจรควบคุม ในการจ่ายไฟให้เครื่องครั้งถัดไป PHF และ CLP จะกลับคืนสู่สถานะเดิม | | |
| CLP | ควบคุมแรงบิด (Torque control) | ON - OFF | ON |
| | - OFF : ฟังก์ชันไม่ทำงาน - ON : ฟังก์ชันทำงาน ถ้า ON เครื่องจะสตาร์ทและหน่วงมอเตอร์ด้วยการควบคุมแรงบิด (torque ramp) ถ้า OFF เครื่องจะสตาร์ทและหน่วงมอเตอร์ด้วยการควบคุมแรงดัน (voltage ramp) การควบคุมแรงดันเหมาะที่จะใช้ในกรณีที่ใช้ starter 1 ตัวขับเคลื่อนหลายตัว หรือกรณีที่ใช้มอเตอร์ตัวเล็กที่มีพิทกักระแสน้อยกว่าพิทกัของเครื่องหลายๆ | | |
| LSC | ชดเชยความสูญเสียด้านสเตเตอร์ (stator loss compensation) | 0 ถึง 90% | 50% |
| | พารามิเตอร์นี้จะทำงานในช่วงเร่งและหยุดแบบหน่วง ในกรณีที่เกิดการแกว่งไปมา (Oscillation) ของแรงบิด ซึ่งจะทำให้ความเร็วของมอเตอร์เกิดสภาวะแกว่งตามให้ค่อยๆ ลดค่าพารามิเตอร์นี้จนกระทั่งเป็นปกติ สภาวะแกว่งมักเกิดขึ้นในกรณีต่อในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ หรือกรณีใช้กับมอเตอร์ที่มี สลิป (slip) สูงๆ | | |
| EIG | Gain การหน่วง (Deceleration Gain) | 10 ถึง 50% | 40% |
| | จะใช้พารามิเตอร์นี้ได้ในกรณีที่มีการควบคุมแรงบิด (CLP - ON และ StY = - d -) เท่านั้น ใช้ในการปรับเปลี่ยนค่าเพื่อลดความไม่เสถียรภาพของระบบในขณะการหยุดแบบหน่วง เช่น ความเร็วแกว่งตัว | | |
| CSC | ต่อการใช้งานแบบคาสเคด (Cascade function) | ON - OFF | OFF |
| | ดูหน้า 39 - ON : ฟังก์ชันทำงาน - OFF : ฟังก์ชันไม่ทำงาน จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อรีเลย์ R1 ถูกกำหนดให้เป็น "isolating relay" เท่านั้น และฟังก์ชัน "หยุดมอเตอร์แบบปล่อยอิสระ", "ต่อ starter ในวงจรเตลต้า" และ "preheating" ต้องไม่ทำงาน การใช้ฟังก์ชันคาสเคดต้องกำหนด input LI = LIC และสามารถใช้กับมอเตอร์ได้สูงสุด 255 ตัว | | |
| ULLn | แรงดันแหล่งจ่าย (Line voltage) | 170 ถึง 460V (ATS48...Q) 180 ถึง 790 V (ATS48...Y) | 400 V. (ATS48...Q) 690 V. (ATS48...Y) |
| | พารามิเตอร์นี้จะใช้ในการคำนวณ power ที่แสดงบนหน่วยแสดงผล (LPr และ LAP ในเมนู SUP) ดังนั้นความแม่นยำของการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับค่าที่ป้อนให้กับพารามิเตอร์นี้ด้วย | | |

เมนูตั้งค่าการควบคุมระดับสูง (drC)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|-------|--|----------------|---------------------|
| F r C | ความถี่ของแหล่งจ่าย (line frequency) | 50 - 60 -AUt | AUt |
| | - 50 : 50 Hz - 60 : 60 Hz - AUt : ตั้งค่าความถี่โดยอัตโนมัติ ในกรณีใช้กับแหล่งจ่ายที่เป็นเครื่องกำเนิด ไม่ควรตั้งเป็น AUt เพราะความถี่ที่มาจากเครื่องกำเนิดอาจเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ผู้ใช้ควรตั้งให้เครื่องว่าเป็น 50 หรือ 60 Hz. | | |
| r P r | รีเซ็ต kWh หรือ เวลาการใช้งานรวม (Operating time) | No - APH - trE | no |
| | - no : ฟังก์ชันไม่ทำงาน - APH : รีเซ็ต kWh เป็น 0 - trE : รีเซ็ตเวลาการใช้งานรวมเป็น 0 จะต้องยืนยันคำสั่งรีเซ็ตด้วยการกด ENT หลังจากนั้นค่าในพารามิเตอร์จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น no | | |
| F C S | เปลี่ยนค่าในพารามิเตอร์ทุกตัวเป็นค่าที่โรงงานตั้งไว้ (Return to factory setting) | No - Yes | no |
| | ใช้รีเซ็ตพารามิเตอร์ทุกตัวพร้อมกัน - no : ฟังก์ชันไม่ทำงาน Yes : ฟังก์ชันทำงาน เมื่อตอบ Yes และกดค้างไว้ 2 วินาที จะแสดงผลกระพริบ ถ้าต้องการยกเลิกจะต้องกด ESC ก่อนการกดยืนยัน ไม่สามารถทำฟังก์ชันนี้ผ่านหน่วยแสดงผลระยะไกล | | |

เมนูกำหนดหน้าที่ของ I/O (IO)

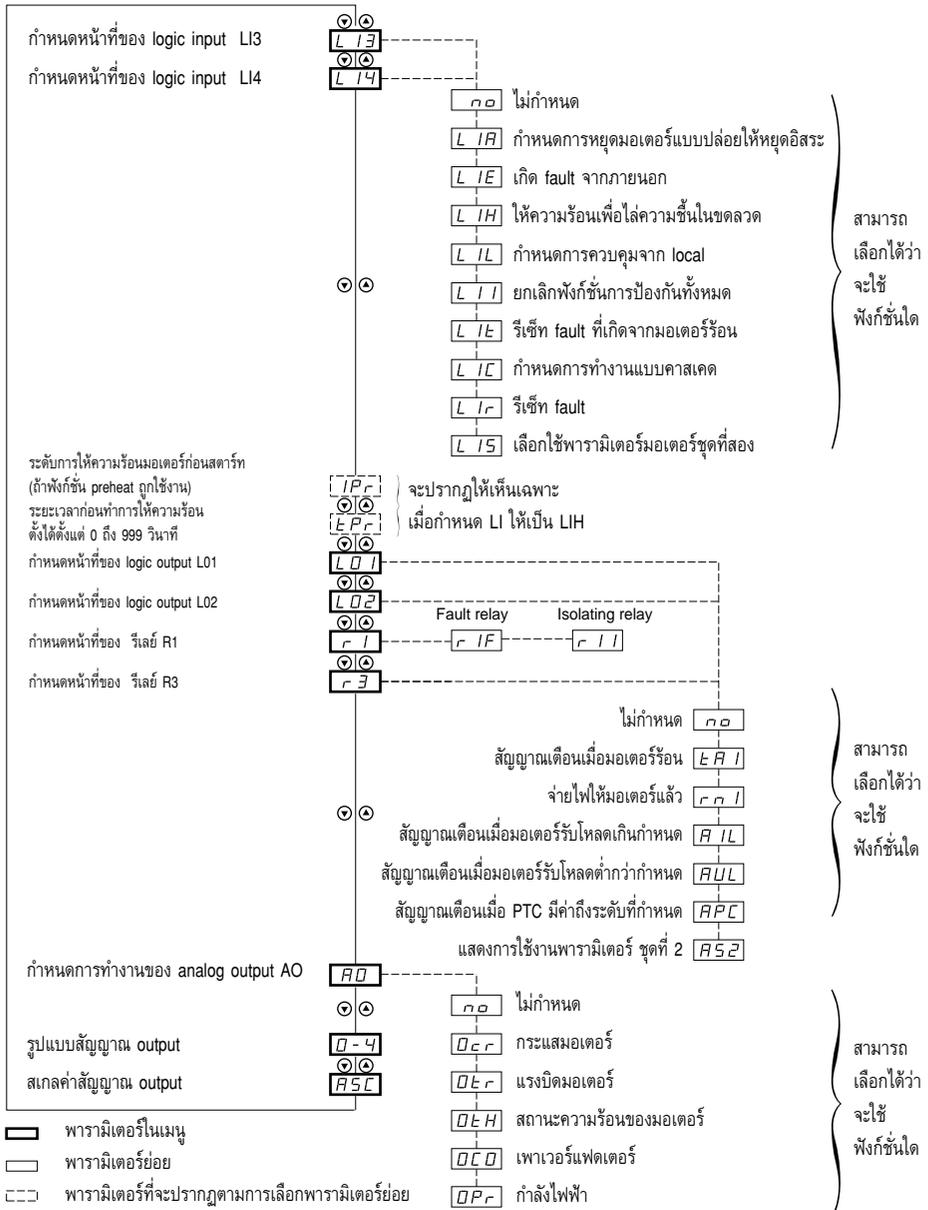

การเข้าถึงพารามิเตอร์ ดูหน้า 45

หมายเหตุ

- Logic input Run : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- Logic input STOP : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- คอนแทคเตอร์ที่ใช้ควบคุมการ bypass (R2) : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมนูกำหนดหน้าที่ของ I/O (IO)

จะเปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์ในเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อมอเตอร์หยุดทำงาน

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|--------------|--|----------------|---------------------|
| L 13 L 14 | <p>Logic inputs</p> <p>ฟังก์ชันที่กำหนดไว้ให้กับ logic input จะทำงานทันทีที่จ่ายไฟเข้าเครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - no : ไม่กำหนด - LIA : กำหนดให้เครื่องปล่อยให้มอเตอร์หยุดอย่างอิสระทันทีที่ได้รับคำสั่ง STOP อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าพารามิเตอร์ CSC ในเมนู drC ถูกกำหนดให้เป็น "ON" จะไม่สามารถกำหนด LI ให้เป็น LIA ได้ (เครื่องจะไม่แสดง LIA ให้เห็น) - LIE : fault จากภายนอก เช่น level, pressure ฯลฯ เกินระดับปกติก็จะส่งสัญญาณเข้ามาทาง Logic input หากกำหนดให้ LI = LIE เครื่องก็จะรับรู้ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในระบบเครื่องก็จะหยุดทำงาน แบบปล่อยให้มอเตอร์หยุดอย่างอิสระและแสดงผลหน้าจอเป็น EtF - LIH : (1) ให้ความร้อนแก่มอเตอร์เพื่อไล่ความชื้นออกก่อนสตาร์ท (motor preheating) เช่นเดียวกับ LIA , ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้หากพารามิเตอร์ CSC ในเมนู drC ถูกกำหนดให้เป็น "ON" เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้จะต้องเข้าไปกำหนดขนาดของกระแสที่จะทำให้ไหลผ่านขดลวด (IPr) และ ระยะเวลา ก่อนจ่ายกระแสเข้าไป (tPr) ลักษณะการทำงานจะเป็นดังรูป <p>จากรูป เมื่อมอเตอร์หยุดทำงานเครื่องจะเริ่มนับเวลาจนกระทั่งถึงเวลาที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ tPr เครื่องก็จะจ่ายกระแสเข้าไปให้ความร้อนแก่มอเตอร์ จนกระทั่งมีสัญญาณ RUN เพื่อ ON เครื่องใหม่อีกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIL : กำหนดให้มีการควบคุมจาก local, ในกรณีที่มีการควบคุม เครื่องจากส่วนอื่น โดยสายเชื่อมต่อสัญญาณ ถ้าสถานะของ logic input ที่ถูกกำหนดให้เป็น LIL มีค่าเป็น 1 เครื่องจะเปลี่ยนมารับคำสั่งการควบคุมที่ local แทน (ควบคุมจากการต่อสายผ่านขั้วต่อสายที่เครื่องโดยตรง) - LII : (1) หยุดการทำงานของฟังก์ชันการป้องกันทั้งหมด ข้อควรระวัง : ถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ผลิตจะไม่รับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง โดยทั่วไปไม่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ดูดควันออกจากระบบเป็นต้น - LIl : รีเซ็ต fault ที่เกิดเนื่องมาจากมอเตอร์ร้อน - LIC : กำหนดให้ทำงานแบบคาสเคด ในกรณีนี้ฟังก์ชันการป้องกันมอเตอร์ร้อนจะไม่ทำงาน และจะต้องกำหนดรีเลย์ R1 ให้เป็น isolating relay ฟังก์ชันนี้จะใช้ในกรณีนำ starter เพียงเครื่องเดียว ไปสตาร์ทมอเตอร์หลายตัวต่อเนื่องกันไป - LIr : รีเซ็ต fault ที่อยู่ในสถานะที่รีเซ็ตได้ - LIS : เลือกใช้พารามิเตอร์มอเตอร์ชุดที่ 2 ใช้เพื่อสตาร์ท และหยุดมอเตอร์ 2 ตัว ที่มีพารามิเตอร์ต่างกัน หรือมอเตอร์ตัวเดียวแต่มีพารามิเตอร์ 2 ชุด | | LIA LIL |

(1) ในการกำหนดการเปลี่ยนค่าในพารามิเตอร์นี้ จะต้องกดปุ่ม ENT อย่างน้อย 10 วินาที (หรือจนกระทั่งหน้าจอกระพริบ) และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้ผ่านหน่วยแสดงผลระยะไกลได้

เมนูกำหนดหน้าที่ของ I/O (IO)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------------|---|----------------|---------------------|
| IPr | ระดับการให้ความร้อน (Preheating level) | 0 ถึง 100% | 0% |
| | พารามิเตอร์นี้จะปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื่อได้กำหนด LI3 หรือ LI4 ให้เป็น LIH ค่าที่กำหนดในพารามิเตอร์นี้จะไปกำหนดขนาดกระแสที่จะให้ไหลผ่านมอเตอร์ และเนื่องจากว่า กระแสพิคของมอเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ IPr ดังนั้นในขณะที่ตั้งค่า IPr ควรใช้ ammeter วัดกระแสขณะนั้น แล้วตั้งค่า IPr จนได้กระแสที่ต้องการ | | |
| tPr | ระยะเวลาก่อนจ่ายกระแสเพื่อให้ความร้อน (Time delay before preheating) | 0 ถึง 999 s | 5 s |
| | พารามิเตอร์นี้จะปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื่อได้กำหนด LI3 หรือ LI4 ให้เป็น LIH การจ่ายกระแสเพื่อให้ความร้อนแก่มอเตอร์จะเริ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในพารามิเตอร์ tPr และ tbS (เมนู PrO) ได้สิ้นสุดลง | | |
| LO1 LO2 | Logic outputs | | tAI rnl |
| | <ul style="list-style-type: none"> - no : ไม่กำหนด - tAI : สัญญาณเตือนเมื่อมอเตอร์ร้อนถึงค่าที่กำหนด (ดูหน้า 40) - rnl : จ่ายไฟให้มอเตอร์ (แสดงถึงการมีกระแสไหลเข้ามอเตอร์) - AIL : สัญญาณเตือนเมื่อมอเตอร์รับภาระเกินที่กำหนด (ดูหน้า 55) - AUL : สัญญาณเตือนเมื่อมอเตอร์ได้รับโหลดต่ำกว่ากำหนด (ดูหน้า 54) - APC : สัญญาณเตือนเมื่อค่าที่วัดได้จาก PTC ถึงค่าที่กำหนด (ดูหน้า 56) - AS2 : เครื่องกำลังใช้งานพารามิเตอร์ชุดที่ 2 (ดูหน้า 62) | | |
| rI | รีเลย์ R1 | | rIF |
| | <ul style="list-style-type: none"> - rIF : fault relay, รีเลย์ R1 จะทำงานเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง และหยุดทำงานเมื่อเกิด fault และเครื่องเปลี่ยนขั้นตอนการหยุดมอเตอร์ด้วยการหน่วงหรือการเบรกให้เปลี่ยนมาหยุดอย่างอิสระแล้ว ดูรายละเอียดใน fault - สาเหตุ - การแก้ไข - rnl : isolating relay, รีเลย์ R1 จะทำงานเมื่อมีคำสั่ง RUN มีคำสั่งให้ preheat มอเตอร์ และจะหยุดทำงานเมื่อเครื่องปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการหน่วงหรือการเบรกมอเตอร์ เมื่อได้รับคำสั่ง STOP (ในกรณีที่กำหนดให้หยุดหมุนอย่างอิสระอยู่แล้ว R1 จะหยุดทำงานหลังจากได้รับคำสั่ง STOP) นอกจากนี้เมื่อเกิด fault รีเลย์ R1 ก็จะหยุดทำงานเช่นกัน | | |
| rE | รีเลย์ R3 | | rnl |
| | <ul style="list-style-type: none"> - no : ไม่กำหนด - tAI : สัญญาณเตือนเมื่อมอเตอร์ร้อนถึงค่าที่กำหนด (ดูหน้า 40) - rnl : จ่ายไฟให้มอเตอร์ (แสดงถึงการมีกระแสไหลเข้ามอเตอร์) - AIL : สัญญาณเตือนเมื่อมอเตอร์รับภาระเกินที่กำหนด (ดูหน้า 55) - AUL : สัญญาณเตือนเมื่อมอเตอร์ได้รับโหลดต่ำกว่ากำหนด (ดูหน้า 54) - APC : สัญญาณเตือนเมื่อค่าที่วัดได้จาก PTC ถึงค่าที่กำหนด (ดูหน้า 56) - AS2 : เครื่องกำลังใช้งานพารามิเตอร์ชุดที่ 2 (ดูหน้า 62) | | |

เมนูกำหนดหน้าที่ของ I/O (IO)

รีเลย์ R2 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

รีเลย์ R2 จะทำงานเมื่อเครื่องสิ้นสุดขั้นตอนการสตาร์ทและมอเตอร์ทำงานได้ตามปกติ โดยไม่มีการ fault ใดๆ รีเลย์ R2 จะหยุดทำงานเมื่อมีคำสั่ง STOP หรือเกิด fault ขึ้น

ใช้ประโยชน์ในการ bypass ATS 48 เมื่อสิ้นสุดการสตาร์ท หรือนำสัญญาณการสิ้นสุดการสตาร์ทไปใช้ตามที่ต้องการ

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|---|----------------|---------------------|
| AO | Analog output | | OCr. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - no : ไม่กำหนด - OCr : กระแสมอเตอร์ - Otr : แรงบิดมอเตอร์ - OtH : สถานะความร้อนของมอเตอร์ - OCO : เพาเวอร์แฟคเตอร์ - OPr : กำลังไฟฟ้า | | |
| DI 4 | รูปแบบสัญญาณของ AO | 020 - 420 | 020 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 020 : 0 - 20 mA - 420 : 4 - 20 mA | | |
| RSC | สเกลค่าสัญญาณ output | 50 ถึง 500% | 200% |
| | เป็นตัวคูณที่ใช้คูณกับค่าปกติเพื่อให้ได้ค่าตามที่ต้องการ | | |

เมนูพารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ 2 (2 nd motor parameters menu, St2)

การเลือกพารามิเตอร์ว่าจะใช้พารามิเตอร์ชุดแรกหรือ ชุดที่ 2 สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสถานะของ logic input ที่ถูกกำหนดให้เป็น LIS ให้เป็น 1

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| กระแสพิคคของมอเตอร์ |   | Ln2 | สำหรับการเร่งครั้งถัดไป |
| ค่าจำกัดกระแสมอเตอร์ |   | IL2 | โดยทันที |
| ช่วงเวลาเร่ง |   | AC2 | สำหรับการเร่งครั้งถัดไป |
| แรงบิดเริ่มต้น |   | t92 | สำหรับการเร่งครั้งถัดไป |
| ช่วงเวลาหน่วง |   | dE2 | สำหรับการเร่งครั้งถัดไป |
| แรงบิดสุดท้ายของการหน่วงก่อนเปลี่ยนให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ |   | E d2 | สำหรับการเร่งครั้งถัดไป |
| ค่าจำกัดแรงบิด |   | tL2 | โดยทันที |
| Gain การหน่วง |   | t 12 | สำหรับการเร่งครั้งถัดไป |

 พารามิเตอร์ในเมนู

 พารามิเตอร์ที่จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีการกำหนด StY ใน Set เมนู

พารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ 2 (St2)

พารามิเตอร์ในเมนูนี้จะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อได้ on logic input ที่ถูกกำหนดให้เป็น LIS เพื่อเลือกพารามิเตอร์ชุดที่ 2

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|---|--|---------------------|
| InC | กระแสพิคัดของมอเตอร์ (nominal motor current) | 0.4 ถึง 1.3 ICL | (1) |
| | ใส่ค่าตามค่ากระแสพิคัดของมอเตอร์ที่ปรากฏอยู่บนเนมเพลทของมอเตอร์ ทั้งกรณีต่อแบบธรรมดา และ ต่อภายในวงจรเตลต้าของมอเตอร์ (dLt ในเมนู Pro) อย่าลืมตรวจสอบว่ากระแสพิคัดมอเตอร์ต้องอยู่ในช่วง 0.4 - 1.3 ICL (ICL คือ พิกัดกระแสของเครื่อง) | | |
| ILC | ค่าจำกัดกระแส (limiting current) | 150 ถึง 700% ของ In, หรือ สูงสุดที่ 500% ของ ICL | 400% ของ In |
| | การแสดงค่าจะแสดงค่าเป็น % ของ In ค่าจำกัดสูงสุดที่ตั้งได้คือ 500% ของ ICL (ดูหน้า 13) กระแสที่ถูกจำกัดจะเท่ากับ $ILt \times In$ ตัวอย่างที่ 1 : $In = 22 \text{ A}$, $ILt = 300\%$ ค่าจำกัดกระแส = $300\% \times 22 = 66\text{A}$ ตัวอย่างที่ 2 : ATS48C21Q มี $ICL = 210\text{A}$ $In = 195\text{A}$, $ILt = 700\%$ ค่าจำกัดกระแส = $700\% \times 195 = 1365\text{A}$, แต่เนื่องจาก $500\% \times 210 = 1050\text{A}$ ดังนั้นค่าที่ตั้งได้สูงสุดคือ 1050A หรือ 538% | | |
| ACC | ช่วงเวลาเร่ง (Acceleration ramp time) | 1 ถึง 60 s. | 15 s. |
| | เป็นช่วงเวลาที่เครื่องทำการเปลี่ยนแปลงบิดตั้งแต่ 0 ถึง แรงบิดพิคัด Tn , อาจเรียกว่าความชันของแรงบิดในขณะเร่ง | | |

- (1) ในกรณี ATS48...Q ค่า In ที่ตั้งมาจากโรงงานจะเป็นไปตามค่ากระแสพิคัดโดยทั่วไปของมอเตอร์มาตรฐาน 4 โพล 400 V. และมีการป้องกันแบบ class 10 และในกรณี ATS48...Y, ค่า In ที่ตั้งมาจากโรงงานจะเป็นไปตามค่ากระแสพิคัดโดยทั่วไปของมอเตอร์ 460 V ตามมาตรฐาน NEC และมีการป้องกันแบบ class 10

เมนูพารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ (St 2)


พารามิเตอร์ในเมนูนี้จะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อได้ ON logic input ที่ถูกกำหนดให้เป็น LIS เพื่อเลือกพารามิเตอร์ชุดที่ 2

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|---|----------------------|---------------------|
| E 92 | แรงบิดเริ่มต้น (initial starting Torque) | 0 ถึง 100% ของ Tn | 20% |
| | <p>ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของแรงบิดเริ่มต้นในการสตาร์ทได้ในช่วง 0 ถึง 100% ของแรงบิดพิกัด</p> <p>The graph plots torque C_n on the vertical axis (0 to 100) against Time (s) on the horizontal axis. A dashed line starts at the origin (0,0) and passes through the point (40, 40), which is labeled $tq2 = 40$. A solid line continues from (40, 40) to (100, 100). A horizontal dashed line is drawn at $C_n = 100$, and a vertical dashed line is drawn at the end of the $AC2$ time interval. The $AC2$ interval is marked on the x-axis from 0 to the end of the vertical dashed line.</p> | | |
| dE2 | ช่วงเวลาหน่วง (Deceleration ramp time) | 1 ถึง 60 s | 15 s |
| | <p>จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ตั้งค่า StY = - d - เท่านั้น</p> <p>ใช้ปรับช่วงเวลาที่ใช้เปลี่ยนแปลงแรงบิดจากค่าขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนให้ลดลงจนแรงบิดเท่ากับศูนย์ โดยสามารถปรับได้ในช่วง 0 ถึง 60 s</p> <p>พารามิเตอร์นี้เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับโหลดประเภทบีม เพื่อป้องกันความดันของเหลวย้อนกลับ ซึ่งอาจทำให้บีมเสียหายได้</p> <p>The graph plots torque C_n on the vertical axis (0 to 100) against Time (s) on the horizontal axis. A solid line starts at (0, 100) and decreases linearly to (dE2, 0). The y-axis has tick marks at 0, 20, 40, 60, 80, and 100. The x-axis has a tick mark at 0 and a label $dE2$ for the duration of the deceleration ramp.</p> | | |

เมนูพารามิเตอร์ของมอเตอร์ชุดที่ (St 2)

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|------|--|-------------------------|---------------------|
| Ed2 | <p>แรงบิดสุดท้ายของการหน่วงก่อนเปลี่ยนให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ</p> <p>จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์นี้ได้ในกรณีที่ตั้งค่า StY = - d - และพารามิเตอร์ CLP ในเมนูตั้งค่า การควบคุมระดับสูง (drC) มีสถานะเป็น On</p> <p>พารามิเตอร์นี้ใช้ตั้งค่าแรงบิดสุดท้ายของการหน่วงก่อนที่จะปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ โดยค่าที่ตั้งได้ จะอยู่ในช่วง 0 - 100% ของแรงบิดพิกัด</p> <p>ในการประยุกต์ใช้งานกับโหลดประเภทบีม, การควบคุมแรงบิดเพื่อให้เกิดการหน่วงจะไม่ใช้สิ่งจำเป็นอีกต่อไป ถ้าแรงบิดที่กว่าระดับที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ EdC (โดยทั่วไป คือ 20% ของแรงบิดพิกัด) ดังนั้นถ้าแรงบิดขณะเริ่มทำการหน่วงต่ำกว่า 20% ของแรงบิดพิกัด การควบคุมการหยุดแบบ - d - จะไม่ทำงาน และเครื่องจะปล่อยให้มอเตอร์หยุดอย่างอิสระ</p> | 0 ถึง 100% | 20% |
| | | | |
| EL2 | <p>ค่าจำกัดแรงบิดสูงสุด (Torque limit)</p> | 10 ถึง 200% หรือ OFF | OFF |
| | <p>ใช้เพื่อจำกัดแรงบิดอ้างอิงที่มอเตอร์จะใช้รับโหลด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพฤติกรรมเครื่องกำเนิดของมอเตอร์ ถ้าโหลดมีความเฉื่อยสูง (เพราะจนถึงความเร็วพิกัดโรเตอร์จะวิ่งเลยไปจนความเร็วสูงกว่าความเร็วซิงโครนัส นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อกำหนดให้เครื่องทำงานแบบแรงบิดคงที่ได้ด้วยโดยกำหนด $tq0 = tLI$</p> <p>- OFF : ไม่จำกัด</p> <p>10 ถึง 200 : จะจำกัดเป็น % ของแรงบิดพิกัด</p> | | |
| E12 | <p>Gain การหน่วง (Deceleration Gain)</p> | 10 ถึง 50% | 40% |
| | <p>จะใช้พารามิเตอร์นี้ได้ในกรณีที่มีการควบคุมแรงบิด (CLP - ON และ StY = - d -) เท่านั้น</p> <p>ใช้ในการปรับเปลี่ยนค่าเพื่อลดความไม่เสถียรภาพของระบบในขณะการหยุดแบบหน่วง เช่น ความเร็วแกว่งตัว</p> | | |

เมนูเพื่อการสื่อสารข้อมูล (Communication menu, COP)

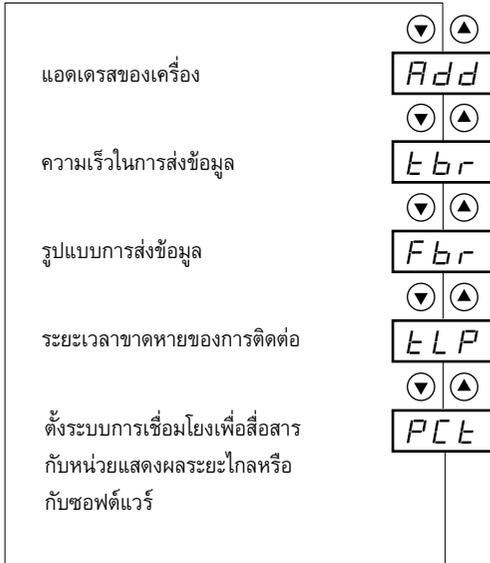

พารามิเตอร์ในเมนู

เมนูเพื่อการสื่อสารข้อมูล (COP)











จะเปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์ในเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อ มอเตอร์หยุดทำงาน,
ใช้ Modbus เป็นโปรโตคอลสื่อสารภายใน

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | ช่วงที่ตั้งได้ | ค่าที่โรงงานตั้งไว้ |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| <i>R d d</i> | แอดเดรสของเครื่อง (Starter address) | 0 ถึง 31 | 0 |
| <i>t b r</i> | ความเร็วของการสื่อสารข้อมูล (Communication speed) | 4.8 - 9.6 - 19.2 | 19.2 |
| <i>F O r</i> | รูปแบบการส่งข้อมูล (Communication format) 8o1 : 8 บิต, odd parity, 1 stop บิต 8E1 : 8 บิต, even parity, 1 stop บิต 8n1 : 8 บิต, no parity, 1 stop บิต 8n2 : 8 บิต, no parity, 2 stop บิต | | 8n1 |
| <i>t L P</i> | ระยะเวลาขาดหายของการติดต่อ (serial link timeout sitting) (1) | 0.1 ถึง 60 s | 5 s |
| <i>P C T</i> | ตั้งระบบการเชื่อมโยงเพื่อสื่อสารกับหน่วยแสดงผลระยะไกล ON : ฟังก์ชันทำงาน, เครื่องถูกกำหนดรูปแบบการติดต่อกับหน่วยแสดงผลระยะไกล ตามที่ตั้งค่าไว้ใน tbr และ FO r OFF : ฟังก์ชันไม่ทำงาน PCT จะเปลี่ยนเป็น OFF ในทันทีที่แรงดันไฟควบคุมหายไป และเมื่อจ่ายไปเข้ามาใหม่ ค่าที่อยู่ใน tbr และ FO r จะเปลี่ยนเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน | | OFF |



(1) Check that the time set will not interfere with the safe operation of the machine

เมนูแสดงผล (Parameter displayed menu, SUP)
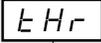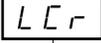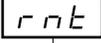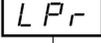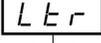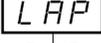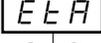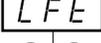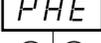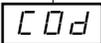
| | | |
|--|--|---------------------|
| เพาเวอร์แฟคเตอร์ |    | |
| สถานะทางความร้อนของมอเตอร์ (%) |    | |
| กระแสมอเตอร์ |    | |
| เวลาการใช้งานรวมหลังจากรีเซ็ตครั้งล่าสุด |    | |
| กำลังไฟฟ้า (%) |    | |
| แรงบิดมอเตอร์ (%) |    | |
| กำลังไฟฟ้า (UW) |    | ตั้ง ULn ในเมนู drC |
| สถานะการทำงานขณะนั้น (ACC, RUN, dEC, ฯลฯ) |    | |
| Fault ครั้งล่าสุด |    | |
| ลำดับเฟส (1-2-3 หรือ 3-2-1) |    | |
| รหัสล็อก |    | |

 พารามิเตอร์ในเมนู

เมนูแสดงผล (SUP)

พารามิเตอร์ในเมนูนี้ใช้ในการแสดงผล จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ได้หากไม่มีการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เครื่องจะแสดงค่ากระแสของมอเตอร์

การเลือกพารามิเตอร์ขึ้นมาแสดงผล :

- กด ENT 1 ครั้ง : เป็นการเลือกชั่วคราว ถ้ามีการตัดไฟและต่อไฟครั้งใหม่พารามิเตอร์นั้นจะหายไปและเครื่องจะกลับไปแสดงค่ากระแสของมอเตอร์ใหม่
- กด ENT อีกครั้งเป็นเวลา 2 วินาที : จะแสดงผลจะกะพริบ เครื่องจะยังแสดงพารามิเตอร์นั้นแม้ว่าจะตัดไฟแล้วจ่ายไฟใหม่

| รหัส | ความหมายและรายละเอียด | หน่วย |
|------|---|-----------|
| CO5 | เพาเวอร์แฟคเตอร์ | 0.01 |
| thr | สถานะทางความร้อนของมอเตอร์ แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 125 % 100 % คือ สถานะความร้อนของมอเตอร์เมื่อมีกระแสเต็มพิกัด | % |
| Lcr | กระแสมอเตอร์ มีหน่วยเป็นแอมแปร์ สำหรับกระแสที่ไม่เกิน 999 A. (ตัวอย่าง : 01.5 = 1.5 A, 15.0 = 15A, 150 = 150A) มีหน่วยเป็นกิโลแอมแปร์ สำหรับกระแสตั้งแต่ 1000 A ขึ้นไป (ตัวอย่าง : 1.50 = 1500 A, 1.15 = 1150A. | A หรือ kA |
| rne | เวลาการทำงานรวม นับจากการรีเซ็ตครั้งล่าสุด มีหน่วยเป็นชั่วโมง สำหรับระยะเวลาที่น้อยกว่า 999 ชั่วโมง (ตัวอย่าง : 001 = 1 ชม., 111 = 111 ชม. มีหน่วยเป็น กิโล-ชั่วโมง สำหรับระยะเวลาที่อยู่ในช่วง 1000 ถึง 65535 ชม. (ตัวอย่าง : 1.11 = 1110 ชม., 11.1 = 11100 ชม.) กรณีเกินกว่า 65535 ชม. (65.5) เครื่องจะรีเซ็ตและเวลาจะเริ่มนับจาก 0 ใหม่ เครื่องจะนับเวลาการทำงานรวมเฉพาะในช่วงที่มอเตอร์ทำงาน หรือช่วงที่ยังมีการจุดชนวนไทรสเตอร์ (จ่ายกระแสให้ความร้อน, ช่วงเร่ง, ช่วงหน่วง, ช่วงเบรก) และในขณะกำลัง bypass. จะสามารถรีเซ็ตด้วยเวลาได้จาก 2 ทาง คือ รีเซ็ตที่หน้าเครื่องหรือจากที่อื่นโดยใช้ control word เครื่องจะเก็บค่าสุดท้ายของตัวนับเวลาไว้ใน EEPROM ทันทีที่เปิดเครื่อง | h หรือ kh |
| LPr | กำลังไฟฟ้า แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 % 100 % คือ กำลังไฟฟ้าที่แรงดันและกระแสพิกัด | % |
| Ltr | แรงบิดมอเตอร์ แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 % 100 % คือ แรงบิดพิกัด | % |
| LAP | กำลังไฟฟ้าเป็น kW เพื่อให้พารามิเตอร์นี้แสดงค่าได้อย่างถูกต้อง จะต้องใส่ค่าในพารามิเตอร์ ULn ในเมนู drC ให้ตรงกับความเป็นจริง | kW |
| ETH | แสดงสถานะการทำงานของเครื่องในขณะนั้น - nLP : ยังไม่จ่ายไฟเข้าเครื่องและยังไม่มีคำสั่ง RUN - rdY : จ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วแต่ยังไม่มีคำสั่ง RUN - tbS : รอเวลาหน่วงการสตาร์ท - ACC : กำลังทำการเร่งมอเตอร์ - dEC : กำลังทำการหน่วงมอเตอร์ - rUn : สภาวะคงตัว มอเตอร์ทำงานตามปกติ (steady state) - brL : กำลังทำการเบรกไดนามิก - CLi : กำลังทำการจำกัดกระแสไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้ - nSt : สั่งให้มอเตอร์หยุดอย่างอิสระผ่านการควบคุมจากระยะไกล | |
| LFE | fault ครั้งล่าสุด ถ้าไม่มี fault อยู่ในหน่วยความจำจะแสดงผลเป็น nOF | |
| PHE | ลำดับเฟส - 123 : forward - 321 : reverse | |

เมนูแสดงผล (SUP)

| | |
|------|---|
| รหัส | ความหมายและรายละเอียด |
| C0d | <p>รหัสล็อก สร้างรหัสเพื่อป้องกันการเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์</p> <p> ข้อควรระวัง : ก่อนทำการเข้ารหัส ควรจดบันทึกไว้เพื่อป้องกันการลืม</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF : ยังไม่มีรหัสป้องกัน <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าต้องการสร้างรหัสป้องกันให้ใส่เลขรหัส (2 ถึง 999) โดยใช้คีย์ ▲ ค่อยๆ เพิ่มตัวเลขไปจนถึงเลขที่ต้องการหลังจากนั้นก็กด ENT จอแสดงผลจะแสดงตัวอักษร "On" ซึ่งหมายถึงว่า เครื่องได้ทำการป้องกันการเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์แล้ว • On : แสดงว่ารหัสป้องกันการเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> - การปลดล็อก, ให้ใส่ค่าตัวเลขรหัส (โดยกดปุ่ม ▲ เพื่อเลือกตัวเลข) และกด ENT. รหัสจะยังคงปรากฏอยู่บนจอแสดงผลและจะสามารถเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์ได้จนกว่าจะมีการตัดไฟและเมื่อจ่ายไฟใหม่ เครื่องจะทำการล็อกใหม่โดยอัตโนมัติ - ถ้ารหัสที่ใส่ไม่ถูกต้อง เครื่องจะแสดงผลเป็น "On" ใหม่ และไม่สามารถเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์ได้ • xxx : เลขรหัส, แสดงถึงเครื่องอยู่ในช่วงการปลดล็อก <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อยืนยันการล็อกด้วยเลขรหัสเดิม ให้เปลี่ยนไปที่ "On" โดยใช้ปุ่ม ▼ แล้วกด ENT เครื่องจะขึ้น "On" ซึ่งแสดงถึงการล็อก - ต้องการใส่เลขรหัสใหม่ในการล็อก ให้เลือกหัสใหม่โดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ แล้วกด ENT เครื่องจะขึ้น "On" ซึ่งแสดงถึงการล็อก - ถ้าต้องการยกเลิกการล็อกให้เปลี่ยนเป็น "OFF" โดยใช้ปุ่ม ▼ แล้วกด ENT จอแสดงผลจะแสดง "OFF" เครื่องจะปลดล็อก และสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าในพารามิเตอร์ได้จนกระทั่งการสแตร์ทครั้งใหม่ |

ในขณะที่เครื่องถูกล็อก จะมีเฉพาะพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ fault และพารามิเตอร์ที่ใช้แสดงผลบางตัวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปดูได้

ตาราง Compatibility

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงความมี **Compatibility** ระหว่างฟังก์ชัน กล่าวคือ ถ้ากำหนดให้เครื่องทำงานในบางฟังก์ชันจะส่งผลให้เครื่องไม่สามารถทำงานในบางฟังก์ชันได้ (**incompatibility**)

| Functions | Soft stop | Dynamic braking stop | Force freewheel stop | Thermal protection | Loss of a motor phase | Connecting to "delta in the motor" | Test on small motor | Cascade | Preheating |
|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------------|
| Soft stop | | | | | | | | | |
| Dynamic braking stop | | | | | | | | | |
| Force freewheel stop | | | | | | | | | |
| Thermal protection | | | | | | | | | (2) |
| Loss of a motor phase | | | | | | (1) | | | (1) |
| Connecting to "delta in the motor" | | | | | (1) | | | | |
| Test on small motor | | | | | | | | | |
| Cascade | | | | | | | | | |
| Preheating | | | | (2) | (1) | | | | |

| | |
|--|------------------------|
| | Compatible functions |
| | Incompatible functions |
| | Not significant |

- (1) จะไม่ตรวจจับการหายไปของแหล่งจ่าย
- (2) ในขณะที่ทำ preheating, ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการป้องกันความร้อนอาจทำงานผิดพลาดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ควรตั้งค่าระดับการให้ความร้อน IPr.

การบำรุงรักษา (Maintenance)

การดูแลรักษา (Servicing)

ในการใช้การ ATS 48 นั้นไม่จำเป็นต้องทำ preventive maintenance แต่เพื่อความมั่นใจในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่อง ผู้ใช้ควรตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- ตรวจสอบสภาพทั่วไปและขั้วต่อสายต่างๆ ให้แน่นอยู่เสมอ
- ตรวจสอบอุณหภูมิของสถานที่ที่นำ ATS 48 ไปติดตั้ง ซึ่งควรมีระดับอุณหภูมิไม่เกินที่กำหนดไว้ในคู่มือ และตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนให้ทำงานอยู่ในสภาพปกติเสมอ (โดยเฉลี่ยแล้วอายุการใช้งานของพัดลมระบายความร้อนจะอยู่ในช่วง 3-5 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ)
- ทำความสะอาดเครื่องอยู่เสมอเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นในตัวเครื่อง

ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาและตรวจสอบ

เมื่อเกิดปัญหาขณะ Setup หรือ ขณะกำลังทำงานอยู่ สิ่งที่ต้องตรวจสอบเป็นลำดับแรกคือสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น อุณหภูมิ, ฝุ่น, ความชื้น, การติดตั้ง และการต่อสายต่างๆ

เมื่อเกิด fault, เครื่องจะตรวจจับ fault ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรก และแสดงรหัสของ fault นั้นที่หน้าจอแสดงผล และเครื่องจะหยุดทำงาน, ในขณะที่ตัวกันรีเลย์ R1 และ R2 จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามที่โปรแกรมไว้

การเคลียร์ fault

หยุดจ่ายไฟให้กับเครื่องในกรณีที่ fault ไม่สามารถรีเซ็ตได้

รอกจนกระทั่งจอแสดงผลดับสนิท

หาสาเหตุที่ทำให้เกิด fault และแก้ไข

จ่ายไฟให้เครื่องอีกครั้ง : ถ้า fault ได้รับการแก้ไขแล้ว เครื่องก็พร้อมจะทำงานใหม่

ถ้ากำหนดให้เครื่องทำงานแบบ automatic restart, เครื่องอาจจะ restart เองโดยอัตโนมัติเมื่อ fault ได้รับการแก้ไขแล้ว

เมนูแสดงผล

ใช้ตรวจสอบและหาสาเหตุที่ทำให้เกิด fault โดยแสดงสถานะของเครื่องขณะนั้น

อะไหล่และการซ่อม

ติดต่อฝ่ายบริการ บริษัท ซีโนเคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- อาคารริชมอนด์ ชั้น 20 สุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร. 0-2204-9845

- 540 ซอย 9 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต. แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2324-6091

Fault - สาเหตุ - การแก้ไข

ถ้าเกิดปัญหาในขณะที่เครื่องเริ่มทำงาน ควรรีเซ็ตพารามิเตอร์ทั้งหมดให้กลับคืนสู่ค่าที่โรงงานตั้งไว้ แล้วเริ่มโปรแกรมใหม่

ถ้าเครื่องไม่สามารถสตาร์ทได้ แต่ไม่แสดง fault ใดๆ

- ตรวจสอบไฟวงจรควบคุม (ดูหน้า 28)
- ตรวจสอบว่ามีคำสั่ง RUN/STOP ตั้งอยู่หรือไม่ (ดูหน้า 29)
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องตามรหัสที่แสดงอยู่ (ดูหน้า 46)

Fault ที่ไม่สามารถรีเซ็ตได้

เมื่อเกิด fault ประเภทนี้ เครื่องจะหยุดทำงานและปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ

สัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิด fault ประเภทนี้ คือ

- รีเลย์ R2 Open
- รีเลย์ R1 Open (ตามด้วยเครื่องถูกล็อก)
- รหัสแสดง fault ที่หน้าจอแสดงผลกระพริบ
- เก็บค่า fault ล่าสุดไว้ 5 ค่า ซึ่งสามารถเรียกดูได้จากซอฟต์แวร์ Power Suite

เงื่อนไขที่จะทำให้สตาร์ทใหม่ได้

- สาเหตุการเกิด fault หายไป
- ตัดและต่อไฟวงจรควบคุมใหม่

| รหัส | ความหมายและสาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
|--------------|--|--|
| <i>I n F</i> | Fault ภายใน (Internal fault) | ให้ถอดสายวงจรไฟควบคุมออกแล้วต่อใหม่ ถ้า fault ยังอยู่ให้ติดต่อศูนย์บริการของซีเนเดอร์ |
| <i>O C F</i> | กระแสเกินพิกัด (Overcurrent) <ul style="list-style-type: none">• เกิดกระแสลัดวงจรด้าน Output• เกิดกระแสลัดวงจรภายใน• หน้าคอนแทคของ bypass contactor หลอมติดกัน• รั่วกระแสเกินพิกัด | ปิดเครื่องและตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบสายไฟและมอเตอร์• ตรวจสอบไทรสเตอร์• ตรวจสอบหน้าคอนแทคของ bypass contactor• ตรวจสอบพารามิเตอร์ bSt ในเมนู drC หน้า 58 |
| <i>P I F</i> | ลำดับเฟสผิดพลาด (Phase inversion) ลำดับเฟสของแหล่งจ่ายไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ PHr | สลับสายเฟาเวอร์ด้านขาเข้า 2 เส้น หรือ โปรแกรม PHr = no |
| <i>E E F</i> | หน่วยความจำมีปัญหา (Internal memory fault) | ให้ถอดสายวงจรไฟควบคุมออกแล้วต่อใหม่ ถ้า fault ยังอยู่ให้ติดต่อศูนย์บริการของซีเนเดอร์ |

Fault - สาเหตุ - การแก้ไข

Fault ที่สามารถถูกรีเซ็ตเองโดยอัตโนมัติทันทีที่สาเหตุที่ทำให้เกิด **fault** หายไป
เมื่อเกิด **fault** ประเภทนี้ เครื่องจะหยุดทำงานและปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ

สัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิด **fault** ประเภทนี้คือ

- รีเลย์ R2 Open
- รีเลย์ R1 Open (เฉพาะกรณีกำหนดให้ทำหน้าที่เป็น isolating relay)
- รหัสแสดง **fault** ที่หน้าจอจะกระพริบ ตรวจจับที่ยังมี **fault** ปรากฏอยู่
- เก็บค่า **fault** ล่าสุดไว้ 5 ค่า ซึ่งสามารถเรียกดูได้จากซอฟต์แวร์ Power Suite

เงื่อนไขที่จะทำให้การสตาร์ทใหม่ได้

- สาเหตุของการเกิด **fault** หายไป
- ในการควบคุมแบบ 2 - wire, คำสั่ง RUN จะต้องค้างอยู่
- ในการควบคุมแบบ 3 - wire, จะต้องมีคำสั่ง RUN ใหม่เข้ามา (เช็คขอบขาขึ้นของสัญญาณ)

| รหัส | ความหมายและสาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
|------------|--|--|
| <i>FFF</i> | เครื่องไม่ยอมรับพารามิเตอร์ที่โปรแกรมเข้ามา (Invalid Configuration on power-up) | <ul style="list-style-type: none">• เปลี่ยนค่าเป็นค่าที่โรงงานตั้งไว้ทั้งหมด• โปรแกรมใหม่ |
| <i>CF1</i> | Invalid configuration ค่าพารามิเตอร์ที่ป้อนผ่านสายเชื่อมต่อสัญญาณอาจไม่เหมาะสม (Compatible) กับเครื่อง | <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ป้อนผ่านสายเชื่อมต่อสัญญาณ• โหลดข้อมูลใหม่ |

Fault - สาเหตุ - การแก้ไข

Fault ที่สามารถรีเซ็ตได้ และสามารถกำเนิดสัญญาณเพื่อให้เครื่องทำการสตาร์ทใหม่โดยอัตโนมัติ (automatic restart) (1) เมื่อเกิด fault ประเภทนี้ เครื่องจะหยุดทำงานและปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ

สัญญาณบอก fault และการทำ automatic restart :

- รีเลย์ R2 Open
- รีเลย์ R1 Open (เฉพาะกรณีกำหนดให้ทำหน้าที่ isolating relay, แต่ถ้าถูกกำหนดให้เป็น fault relay จะ close)
- รหัสแสดง fault ที่หน้าจอแสดงผลจะกระพริบตามเท่าที่ fault ยังปรากฏอยู่
- เก็บค่า fault ล่าสุด 5 ค่า สามารถเรียกดูได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Power Suite

เงื่อนไขการสตาร์ทด้วยการสตาร์ทใหม่โดยอัตโนมัติของ fault ต่อไปนี้ (เฉพาะการควบคุมแบบ 2 - wire)

- สาเหตุของการเกิด fault หายไป
- คำสั่ง RUN ยังคงค้างอยู่
- เครื่องจะพยายามสตาร์ทใหม่ทุกๆ 60 วินาที ถ้า fault ยังคงอยู่ในการสตาร์ทครั้งที่ 6 เครื่องจะหยุดทำงานและเปลี่ยนสถานะของ fault เป็น fault ที่ไม่สามารถรีเซ็ตได้ และ R1 จะ Open แม้ว่าจะถูกกำหนดให้เป็น fault relay

| รหัส | ความหมายและสาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
|-----------------------|---|--|
| <i>PHF</i> | ไฟจากแหล่งจ่ายมาไม่ครบ (loss of line phase) ไฟที่จ่ายเข้ามอเตอร์ไม่ครบ (loss of a motor phase) ถ้ากระแสมอเตอร์เฟสใดเฟสหนึ่งตกลงต่ำกว่า ค่าที่ตั้งไว้ใน PHL เป็นเวลาเกิน 0.5 วินาที หรือ ตกลงทั้ง 3 เฟส เป็นเวลาเกิน 0.2 วินาที | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเช็คไฟจากแหล่งจ่ายและอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่อคั่นระหว่างแหล่งจ่ายกับเครื่อง (เช่น คอนแทคเตอร์, ฟิวส์, เบรกเกอร์ ฯลฯ) • ตรวจสอบเช็คขั้วต่อมอเตอร์และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่อคั่นระหว่างเครื่องกับมอเตอร์ (เช่น คอนแทคเตอร์, เบรกเกอร์, ฯลฯ) • ตรวจสอบเช็คมอเตอร์ • ตรวจสอบเช็คค่าที่ตั้งไว้ใน PHL เหมาะกับมอเตอร์ที่ใช้งานหรือไม่ |
| <i>F_rF</i> | ความถี่แหล่งจ่าย เปลี่ยนแปลงเกินขอบเขตที่ยอมรับได้ (Line frequency, out of tolerance) สามารถกำหนดใน พารามิเตอร์ FrC ในเมนู drC | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเช็คความถี่แหล่งจ่าย • ตรวจสอบเช็คค่าที่ตั้งไว้ใน FrC ว่าเหมาะสมกับแหล่งจ่ายหรือไม่ (โดยเฉพาะกรณีแหล่งจ่ายเป็นเครื่องกำเนิด) |

เงื่อนไขการสตาร์ทใหม่ของ fault ต่อไปนี้

- สาเหตุของการเกิด fault หายไป
- คำสั่ง RUN ยังคงค้างอยู่ (เฉพาะการควบคุมแบบ 2 - wire)

| รหัส | ความหมายและสาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
|------------|--|---|
| <i>USF</i> | แหล่งจ่ายมีปัญหา (Power supply fault) | • ตรวจสอบเช็ควงจรของแหล่งจ่ายไป |
| <i>CLF</i> | วงจรไฟควบคุมมีปัญหา (Control line failure) | • ไฟวงจรควบคุมหายไบนาน เกินกว่า 200 ms. |

(1) ถ้าฟังก์ชัน automatic restart ไม่ได้ถูกใช้งาน, ดูหน้า 79 สำหรับสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิด fault และเงื่อนไขการสตาร์ทใหม่

Fault - สาเหตุ - การแก้ไข

Fault ที่สามารถรีเซ็ตด้วยปุ่มกดหน้าเครื่อง

เมื่อเกิด fault ประเภทนี้ เครื่องจะหยุดทำงานและปล่อยให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างอิสระ

สัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิด fault

- รีเลย์ R2 open
- รีเลย์ R1 open
- รหัสแสดง fault ที่หน้าจอแสดงผลจะพริบตามเท่าที่ fault ยังคงอยู่
- เก็บค่า fault ล่าสุด 5 ค่า สามารถเรียกดูได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Power Suite

เงื่อนไขที่จะทำให้สตาาร์ทใหม่ได้

- สาเหตุการเกิด fault หายไป
- มีคำสั่ง RUN ครั้งใหม่ (ทั้ง 2 - wire และ 3 - wire) เพื่อรีเซ็ต fault (ต้องการขอบขาขึ้นของคำสั่ง RUN)
- มีคำสั่ง RUN เข้ามาใหม่อีกครั้ง (ทั้ง 2 -wire และ 3 wire) เพื่อสตาาร์ทมอเตอร์ (ต้องการสัญญาณขอบขาขึ้น)

| รหัส | ความหมายและสาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
|------|---|--|
| SLF | การสื่อสารข้อมูลมีปัญหา (Serial link fault) | • ตรวจสอบขั้วต่อขั้วต่อของ RS 485 |
| EEF | Fault จากภายนอก (External fault) | • ตรวจสอบปัญหาภายนอกระบบ |
| SEF | ใช้เวลานานในการสตาาร์ทนานเกินไป (Excessive starting time) | • ตรวจสอบเช็คความบกพร่องของระบบทางกล (เช่น มีการล็อกหรือ, การหล่อลื่นไม่ดี, เป็ด, ฯลฯ) • ตรวจสอบเช็คค่าที่ตั้งไว้ใน tLs ในเมนู PrO หน้า 54 • ตรวจสอบเช็คขนาดของมอเตอร์และ starter ว่าเพียงพอกับที่โหลดต้องการหรือไม่ |
| OLC | รับภาระเกิน (current overload) | • ตรวจสอบเช็คความผิดปกติของระบบทางกล • ตรวจสอบเช็คค่าที่ตั้งไว้ใน LOC และ tOL ในเมนู PrO หน้า 55 |
| OLF | มอเตอร์ร้อน (Motor thermal fault) | • ตรวจสอบเช็คความผิดปกติของระบบทางกล • ตรวจสอบเช็คขนาดของมอเตอร์และ starter ว่าเพียงพอกับที่โหลดต้องการหรือไม่ • ตรวจสอบเช็คค่าในพารามิเตอร์ tHP ในเมนู PrO หน้า 54 และค่า In ในเมนู Set หน้า 49 • ตรวจสอบเช็คว่ามีไฟรั่วลงกราวด์ในมอเตอร์หรือไม่ • รอกจนกระทั่งมอเตอร์เย็นจึงค่อย สตาาร์ทใหม่อีกครั้ง |
| OHF | เครื่องเย็น (starter thermal fault) | • ตรวจสอบเช็คความผิดปกติของระบบทางกล • ตรวจสอบเช็คขนาดของมอเตอร์และ starter ว่าเพียงพอกับที่โหลดต้องการหรือไม่ • ตรวจสอบเช็คการทำงานของพัดลมระบบความร้อน, ความสะอาดของ heat sink, และการไหลของลมระบายความร้อน • รอกจนกระทั่งเครื่องเย็นจึงสตาาร์ทใหม่ |

(1) ไม่สามารถใช้การรีเซ็ตด้วย LI (กรณีมีการกำหนดให้ L1 ทำหน้าที่เป็นตัวรีเซ็ต fault) แทนการรีเซ็ตด้วยคำสั่ง RUN ได้

Fault - สาเหตุ - การแก้ไข

Fault ที่สามารถรีเซ็ตด้วยปุ่มกดหน้าเครื่อง

| รหัส | ความหมายและสาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
|--------------|--|---|
| <i>O L F</i> | มอเตอร์ร้อน, ตรวจจับผ่าน PTC | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบความผิดปกติของระบบทางกล • ตรวจสอบขนาดของมอเตอร์และ starter ว่าเพียงพอ กับที่โหลดต้องการหรือไม่ • ตรวจสอบค่าในพารามิเตอร์ PTC ในเมนู PRO หน้า 56 • ตรวจสอบว่ามีไฟรั่วลงกราวด์ในมอเตอร์หรือไม่ • รอกจนกระทั่งมอเตอร์เย็นจึงค่อย สตาร์ทใหม่อีกครั้ง |
| <i>U L F</i> | มอเตอร์รับภาระต่ำกว่ากำหนด (Motor underload) | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบระบบปั๊มหรือระบบทางกล • ตรวจสอบค่าในพารามิเตอร์ LUL และ tUL ในเมนู PRO หน้า 54 |
| <i>L r F</i> | โรเตอร์ล็อก (locked rotor) จะเกิด fault นี้ต่อเมื่อมอเตอร์ทำงานอยู่ในสภาวะคงตัว และกระแสไหลผ่าน starter bypass contactor ซึ่งเครื่องแสดง fault ต่อเมื่อพบว่าการไหลในเฟสใดเฟสหนึ่งมีค่ามากกว่า 5 เท่าของ In เป็นเวลาอย่างน้อย 0.2 วินาที | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบความผิดปกติของระบบทางกล |

การรีเซ็ต fault โดยใช้ Logic input

ถ้ากำหนดให้ logic input อันใดอันหนึ่งทำหน้าที่เป็น "reset motor thermal fault" หรือ "reset fault which can be reset" จะสามารถรีเซ็ต fault ได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- มีสัญญาณพัลส์ผ่านเข้ามาทาง LI นั้น
- ในการควบคุมแบบ 2 - wire คำสั่ง RUN จะต้องยังคงค้างอยู่
- ในการควบคุมแบบ 3 - wire จะต้องมีการสั่ง RUN เข้ามาใหม่ (เช็คขอบขาขึ้น)

ตารางการตั้งค่า

ATS 48 starter.....
Customer identification no.(if applicable):.....
Access code (if applicable):.....

Settings menu *SEt*

| Code | Factory setting | Customer setting | Code | Factory setting | Customer setting |
|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| <i>ln</i> | (1) | | <i>dEC</i> | 15 s | |
| <i>ILt</i> | 400% | | <i>EdC</i> | 20% | |
| <i>ACC</i> | 15 s | | <i>brC</i> | 50% | |
| <i>t90</i> | 20% | | <i>EBR</i> | 20% | |
| <i>SEY</i> | -F- | | | | |

 พารามิเตอร์ในส่วนที่แรเงาจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีการกำหนดค่าให้กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Protection menu *PrO*

| Code | Factory setting | Customer setting | Code | Factory setting | Customer setting |
|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| <i>tHP</i> | 10 | | <i>tOL</i> | 10.0 | |
| <i>ULL</i> | OFF | | <i>PHr</i> | no | |
| <i>LUL</i> | 60% | | <i>tBS</i> | 2 s | |
| <i>tUL</i> | 60% | | <i>PHL</i> | 10% | |
| <i>tLS</i> | OFF | | <i>PEc</i> | OFF | |
| <i>Oil</i> | OFF | | <i>ArS</i> | OFF | |
| <i>LDC</i> | 80% | | <i>rEH</i> | no | |

 พารามิเตอร์ในส่วนที่แรเงาจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีการกำหนดค่าให้กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

(1) ขึ้นอยู่กับพิกัดของเครื่อง

Advanced settings menu *d r C*

| Code | Factory setting | Customer setting | Code | Factory setting | Customer setting |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <i>LL1</i> | OFF | | <i>LS C</i> | 50% | |
| <i>b S t</i> | OFF | | <i>t I G</i> | 40% | |
| <i>d L t</i> | OFF | | <i>C S C</i> | OFF | |
| <i>S S t</i> | OFF | | <i>U L n</i> | (1) | |
| <i>C L P</i> | On | | <i>F n C</i> | AUt | |

พารามิเตอร์ในส่วนที่แรเงาจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีการกำหนดค่าให้กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

I/O menu *I O*

| Code | Factory setting | Customer setting | Code | Factory setting | Customer setting |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <i>C 13</i> | LIA | | <i>r 1</i> | rll | |
| <i>C 14</i> | LIL | | <i>r 3</i> | rn1 | |
| <i>I P r</i> | 0% | | <i>R O</i> | OCr | |
| <i>t P r</i> | 5 s | | <i>O 4</i> | 020 | |
| <i>L O 1</i> | tA1 | | <i>R S C</i> | 200 | |
| <i>L O 2</i> | rn1 | | | | |

พารามิเตอร์ในส่วนที่แรเงาจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีการกำหนดค่าให้กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

- (1) -ATS 48 ... Q: 400 V
- ATS 48 ... Y: 460 V

ตารางการตั้งค่า

2nd motor parameters menu *5 E 2*

เมนูนี้จะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีการกำหนดให้ logic input อันใดอันหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวเลือกชุดพารามิเตอร์ของมอเตอร์ (LIS)

| Code | Factory setting | Customer setting | Code | Factory setting | Customer setting |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <i>I n 2</i> | (1) | | <i>d E 2</i> | 15 s | |
| <i>I L 2</i> | 400% | | <i>E d 2</i> | 20% | |
| <i>A C 2</i> | 15 s | | <i>t L 2</i> | OFF | |
| <i>t g 2</i> | 20% | | <i>t l 2</i> | 40% | |

Communication menu *C O P*

| Code | Factory setting | Customer setting | Code | Factory setting | Customer setting |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <i>A d d</i> | 0 | | <i>t L P</i> | 10 s | |
| <i>t b r</i> | 19.2 kbps | | <i>P C t</i> | OFF | |
| <i>F O r</i> | 8n1 | | | | |

(1) ขึ้นอยู่กับพิกัดของเครื่อง

VVDED301066

029821

W9 1494409 01 11 A01

2001-07